


ANEXO 6

PLANOS DE CALIFICACIÓN

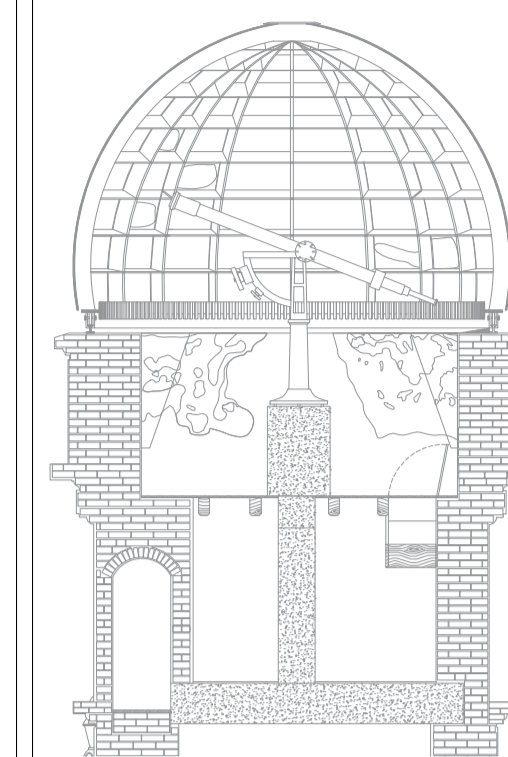

CONTIENE:
PLANOS DE CALIFICACIÓN
SALÓN BAJO

ESCALA:
ESC. 1:50

CONVENCIONES:

LEVANTAMIENTO:
ARQ. LINA MARÍA REYES GÓMEZ
DIBUJO:
ARQ. LINA MARÍA REYES GÓMEZ
ASESOR:
ARQ. ANGELICA CHICA SEGOVIA





OBSERVACIONES:



MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE


FECHA:
SEPTIEMBRE DE 2018
BOGOTÁ - COLOMBIA

PLANO:
C 01

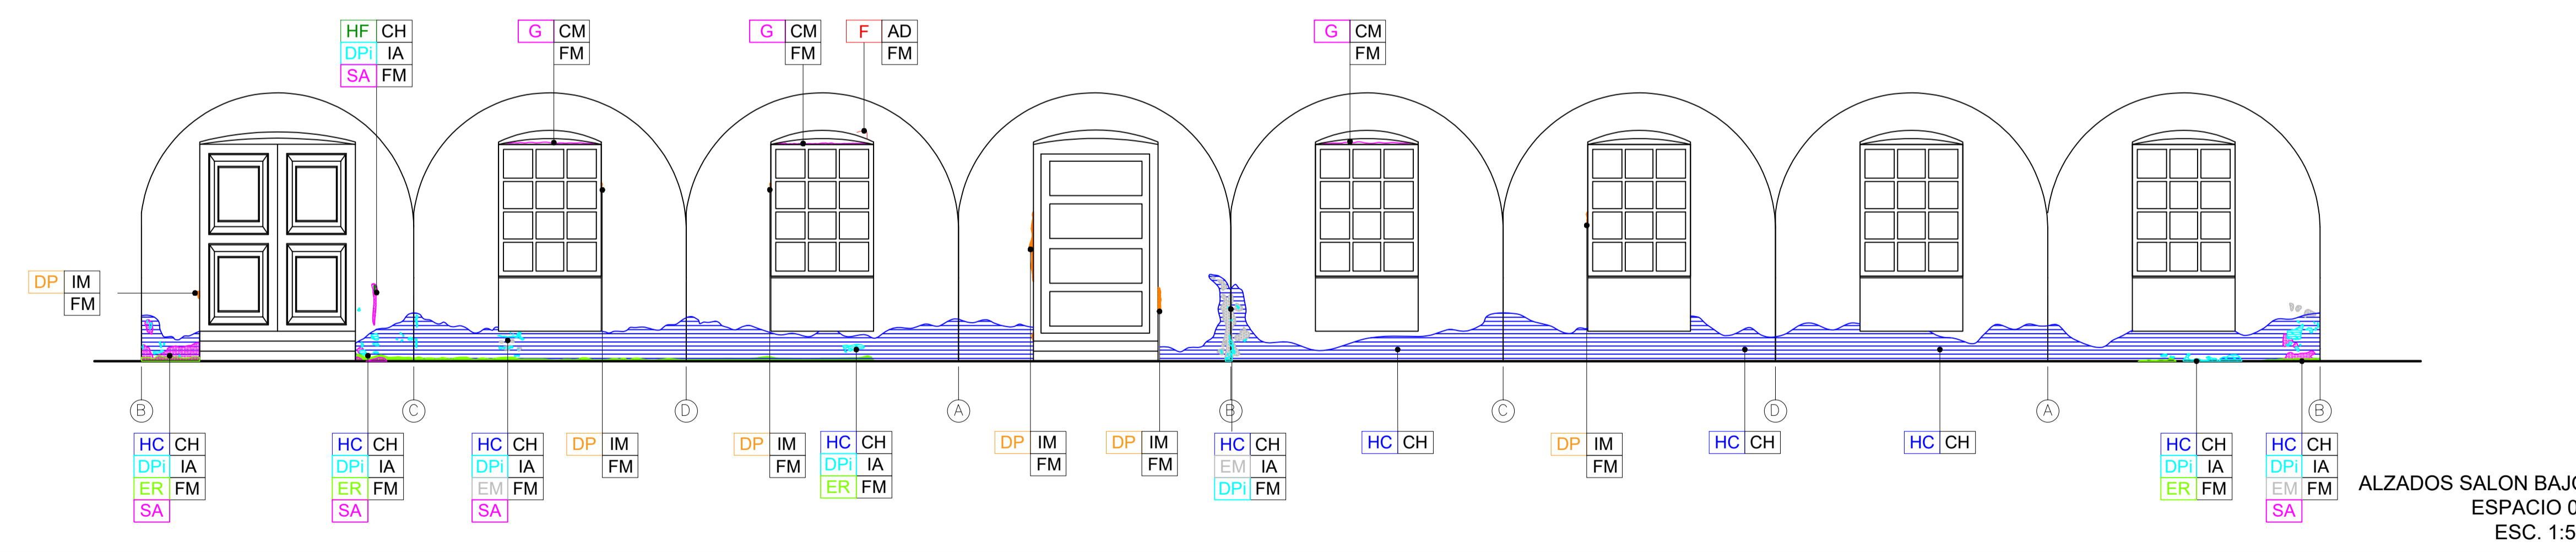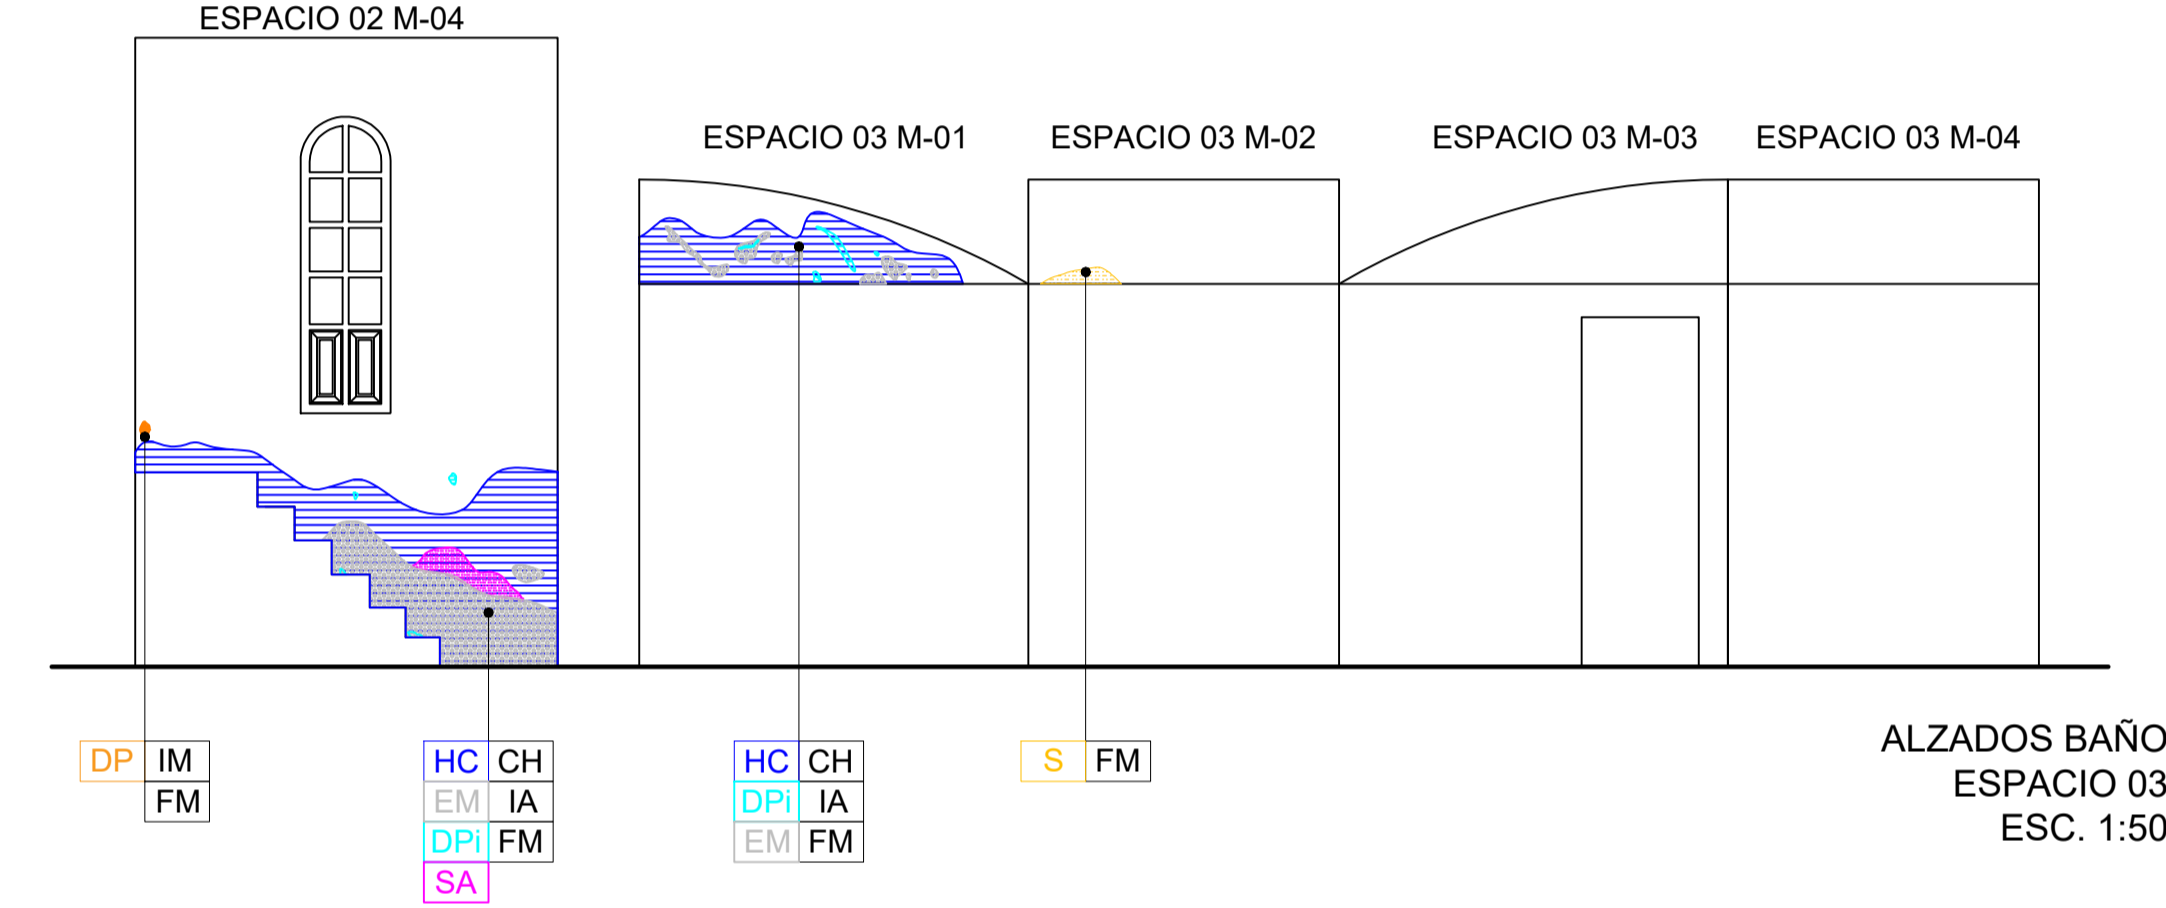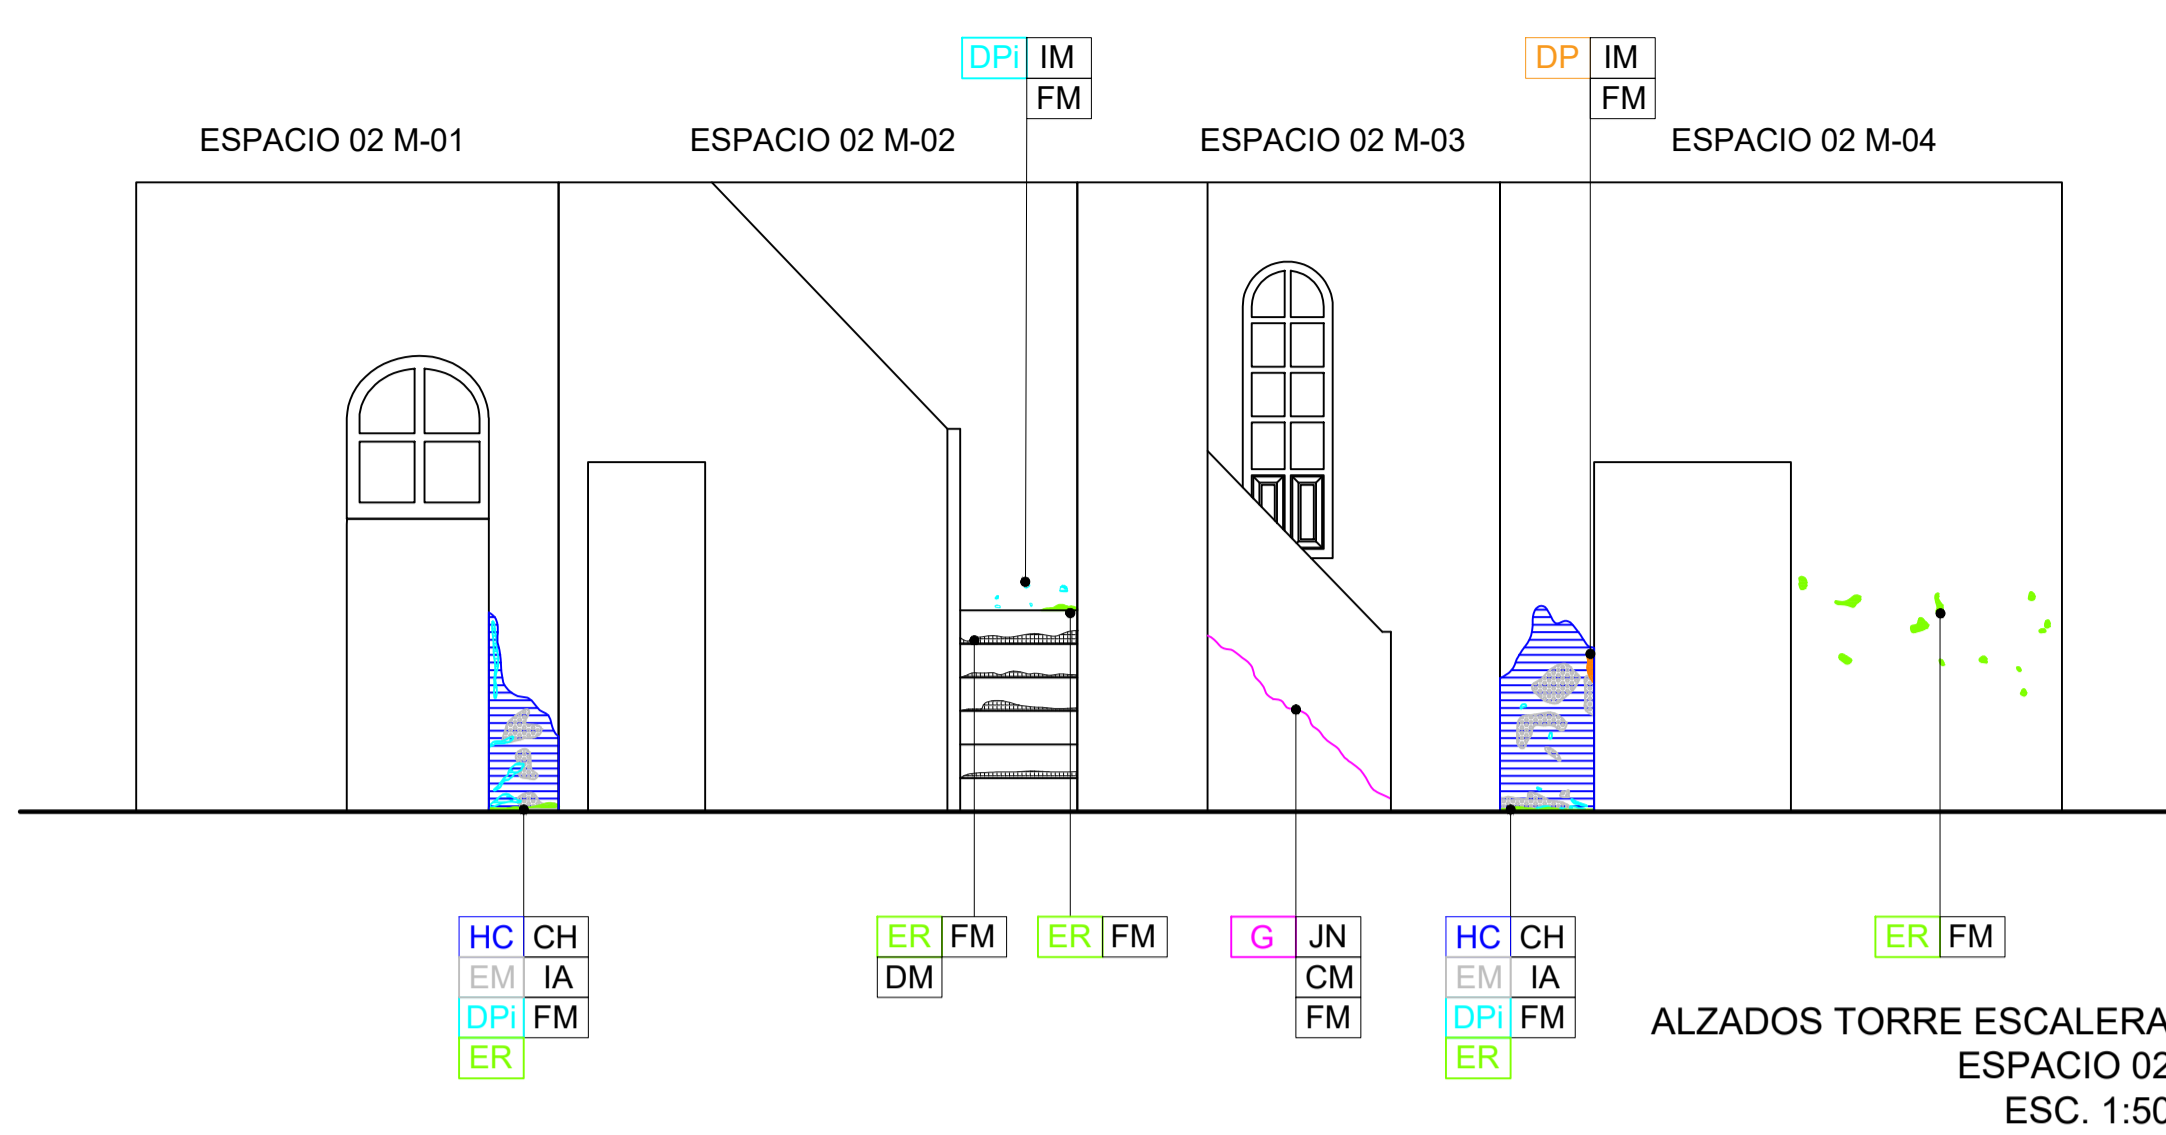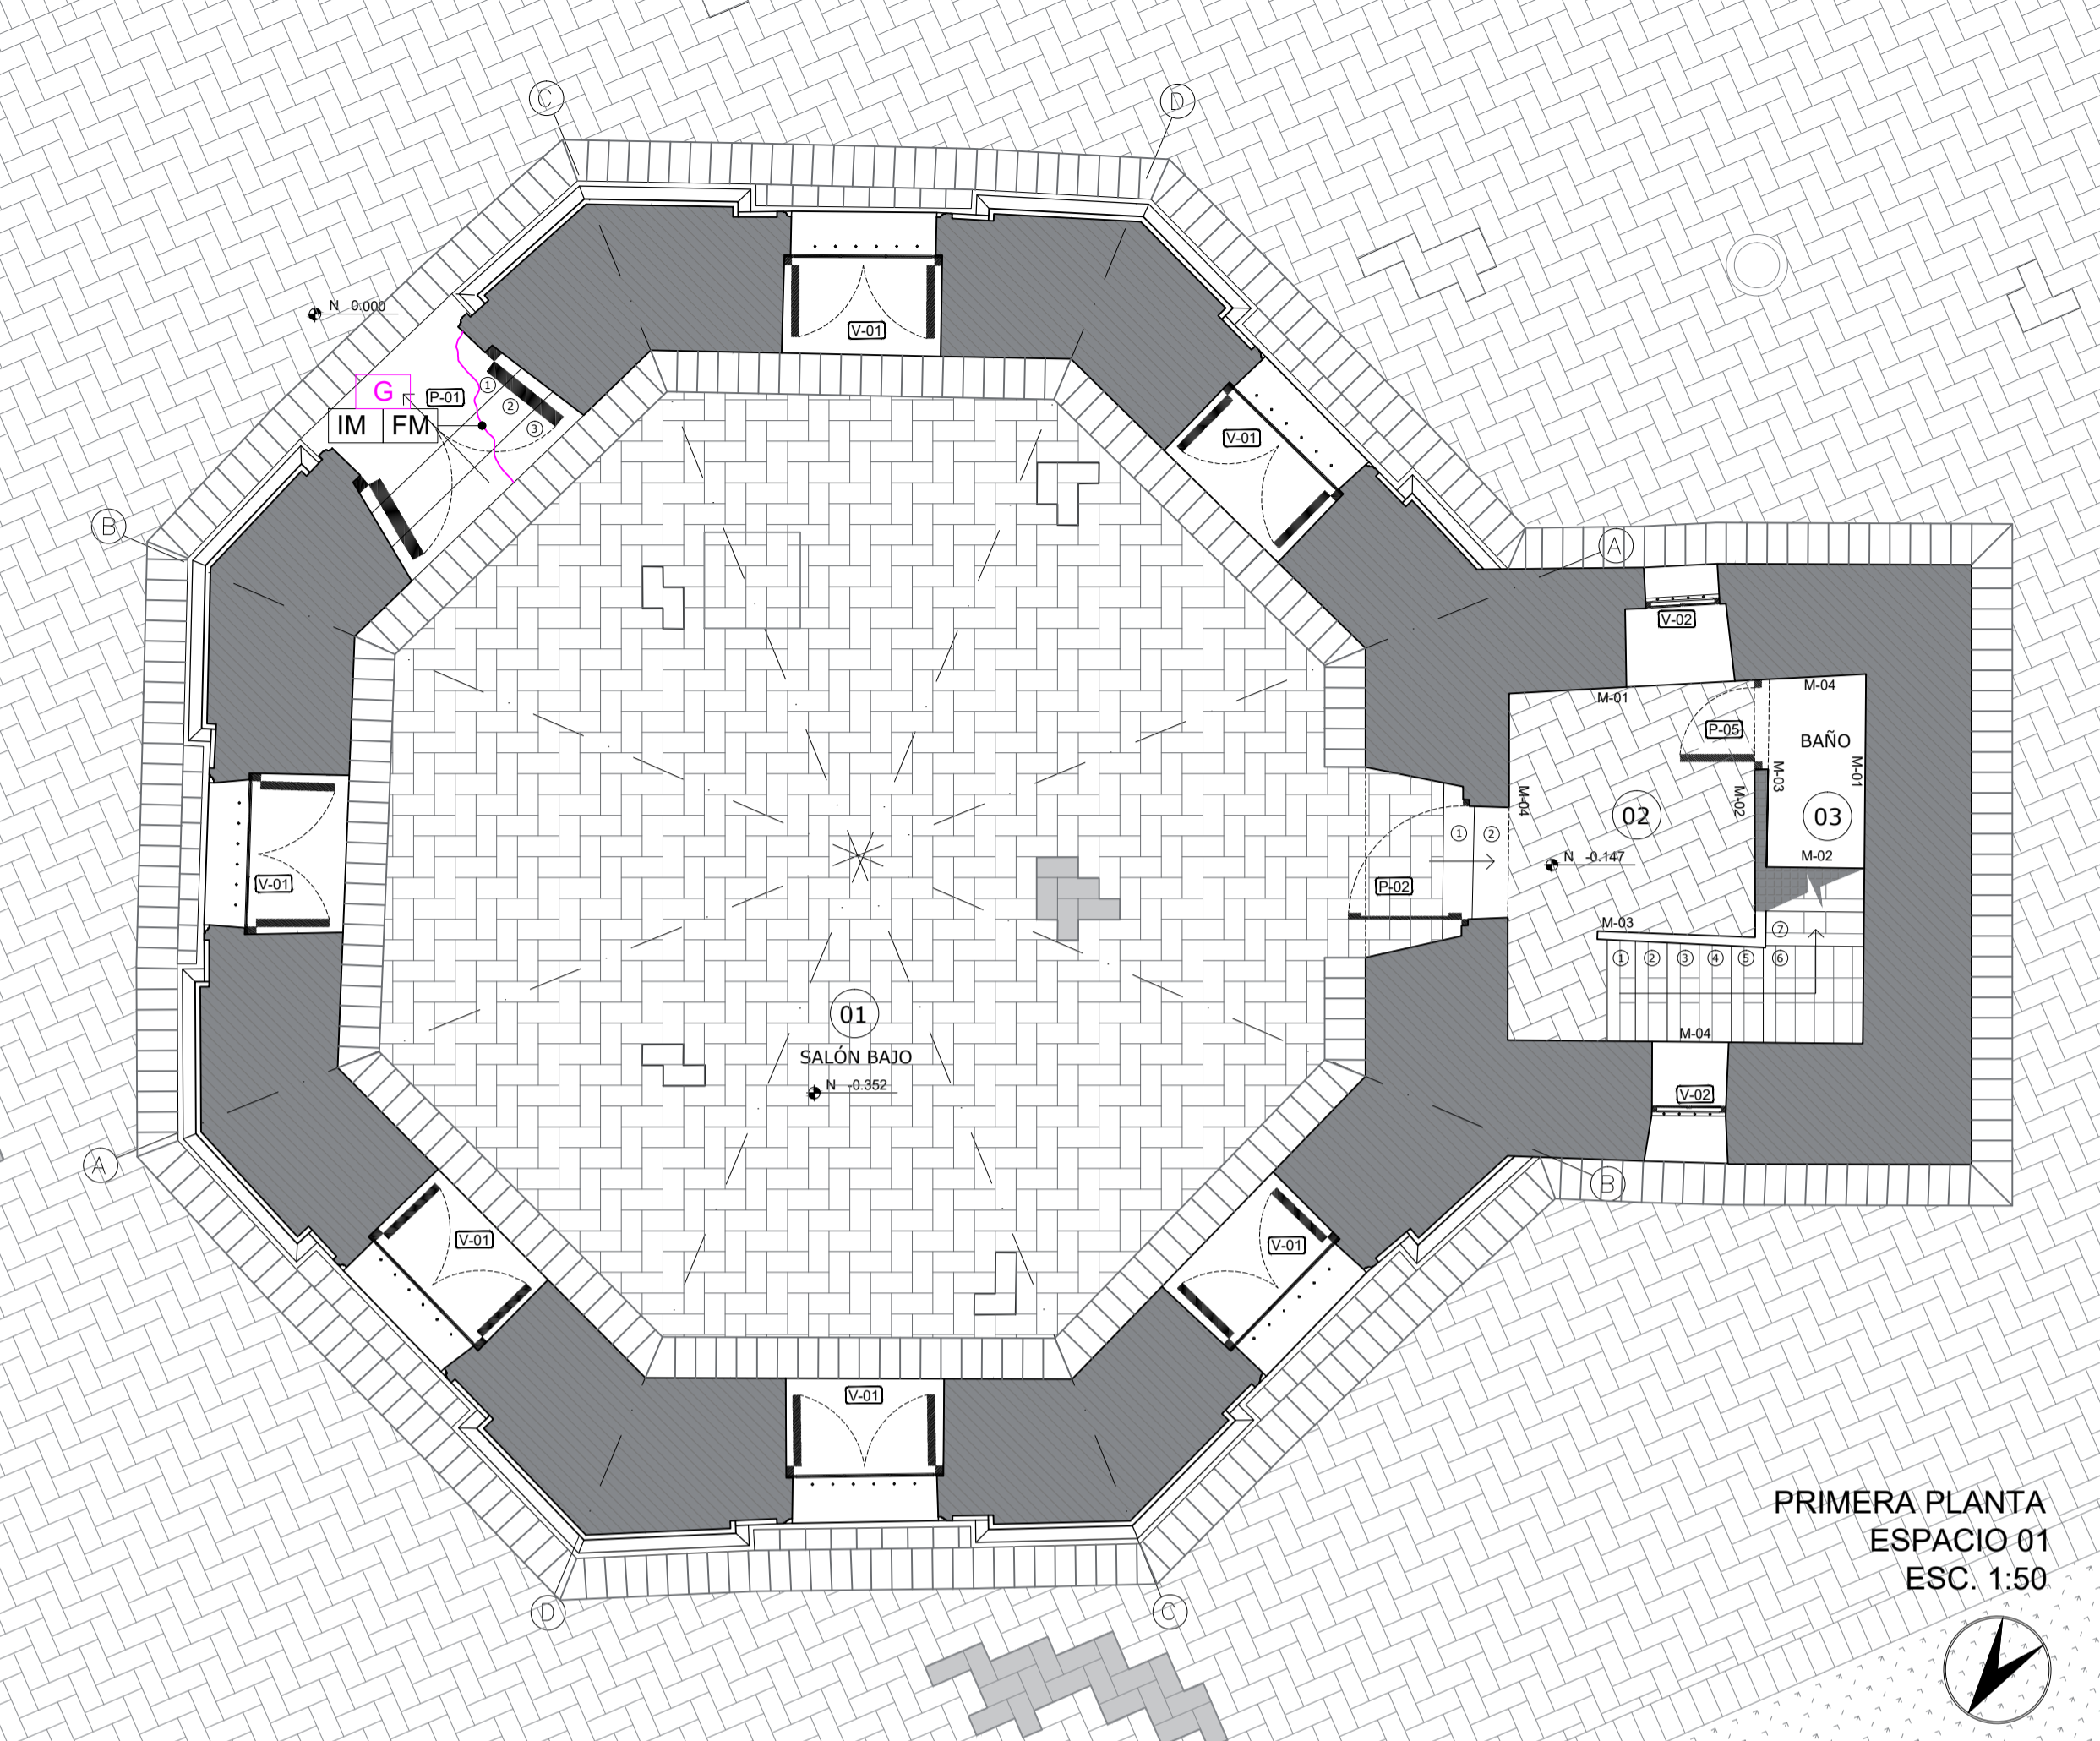

LESIONES			
	HC - HUMEDAD CAPILAR		OR - ORGANISMOS
	DP - DESPRENDIMIENTO DE PAÑETE		FR - FRACTURA DE ELEMENTO EN MADERA
	ER - EROSIÓN MECÁNICA		CR - CORROSIÓN Y PERFORACIONES
	SA - SUCIEDAD POR AGUA		EM - EMBOMBAMIENTO
	DPI - DESPRENDIMIENTO DE PINTURA		S - SUCIEDAD
	HF - HUMEDAD POR FILTRACIÓN		DM - DESGASTE DE MADERA
			PU - PUDRIFICIÓN DE MADERA
			AREA AFECTADA POR LA ENTRADA AGUA

CAUSAS			
	CH - CAMBIOS DE HUMEDAD POR EL TERRENO		EX - EXCREMENTO DE PALOMAS
	IA - FALTA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO		MD - MALA CONCEPCIÓN EN EL DISEÑO
	FM - FALTA DE MANTENIMIENTO		JN - JUNTA NATURAL
	IM - IMPACTO		EC - EMPUJE DE LA CUPULA INCRUSTADA EN LOS MUROS, HIPÓTESIS
	CM - CAMBIO DE MATERIAL		CL - EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS CAMBIOS DE CLIMA
	LD - LAVADO DIFERENCIAL		

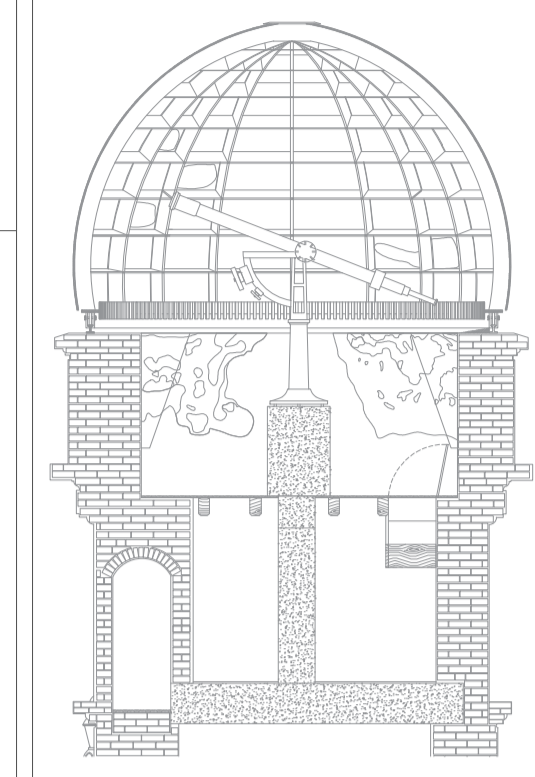

CONTIENE:
PLANOS DE CALIFICACIÓN
SEGUNDA PLANTA
CÁMARA STELLATA

ESCALA:
INDICADA

CONVENCIONES:

LEVANTAMIENTO:
ARQ. LINA MARÍA REYES GÓMEZ
DIBUJO:
ARQ. LINA MARÍA REYES GÓMEZ
ASESOR:
ARQ. ANGELICA CHICA SEGOVIA



OBSERVACIONES:




MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE

FECHA:
SEPTIEMBRE DE 2018
BOGOTÁ - COLOMBIA

PLANO:
C 02

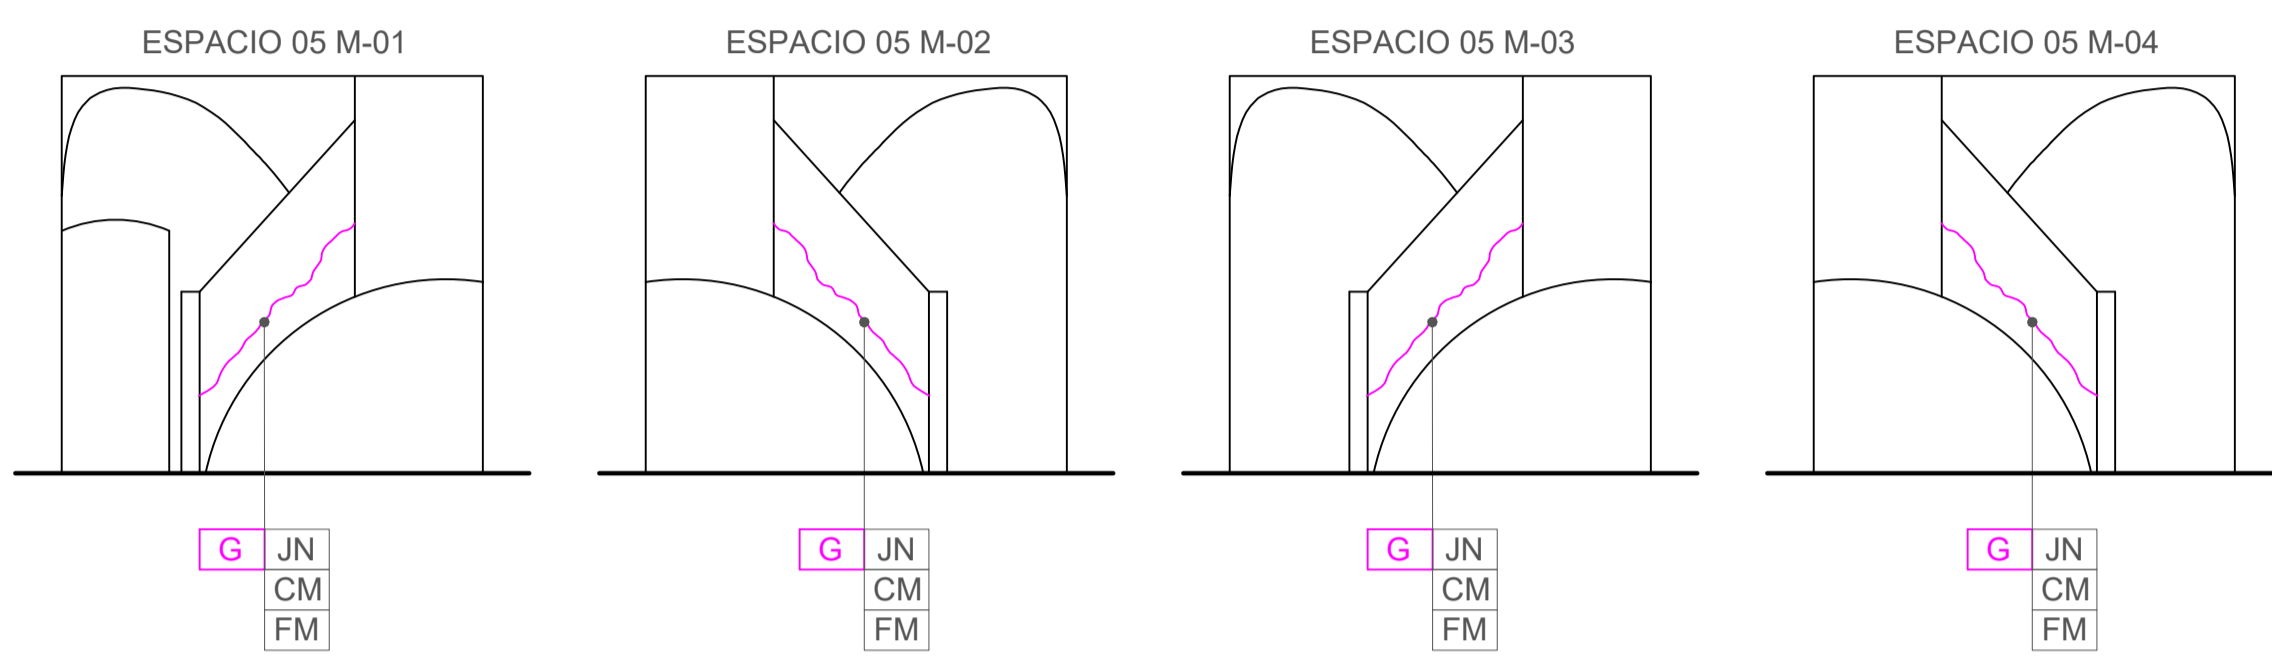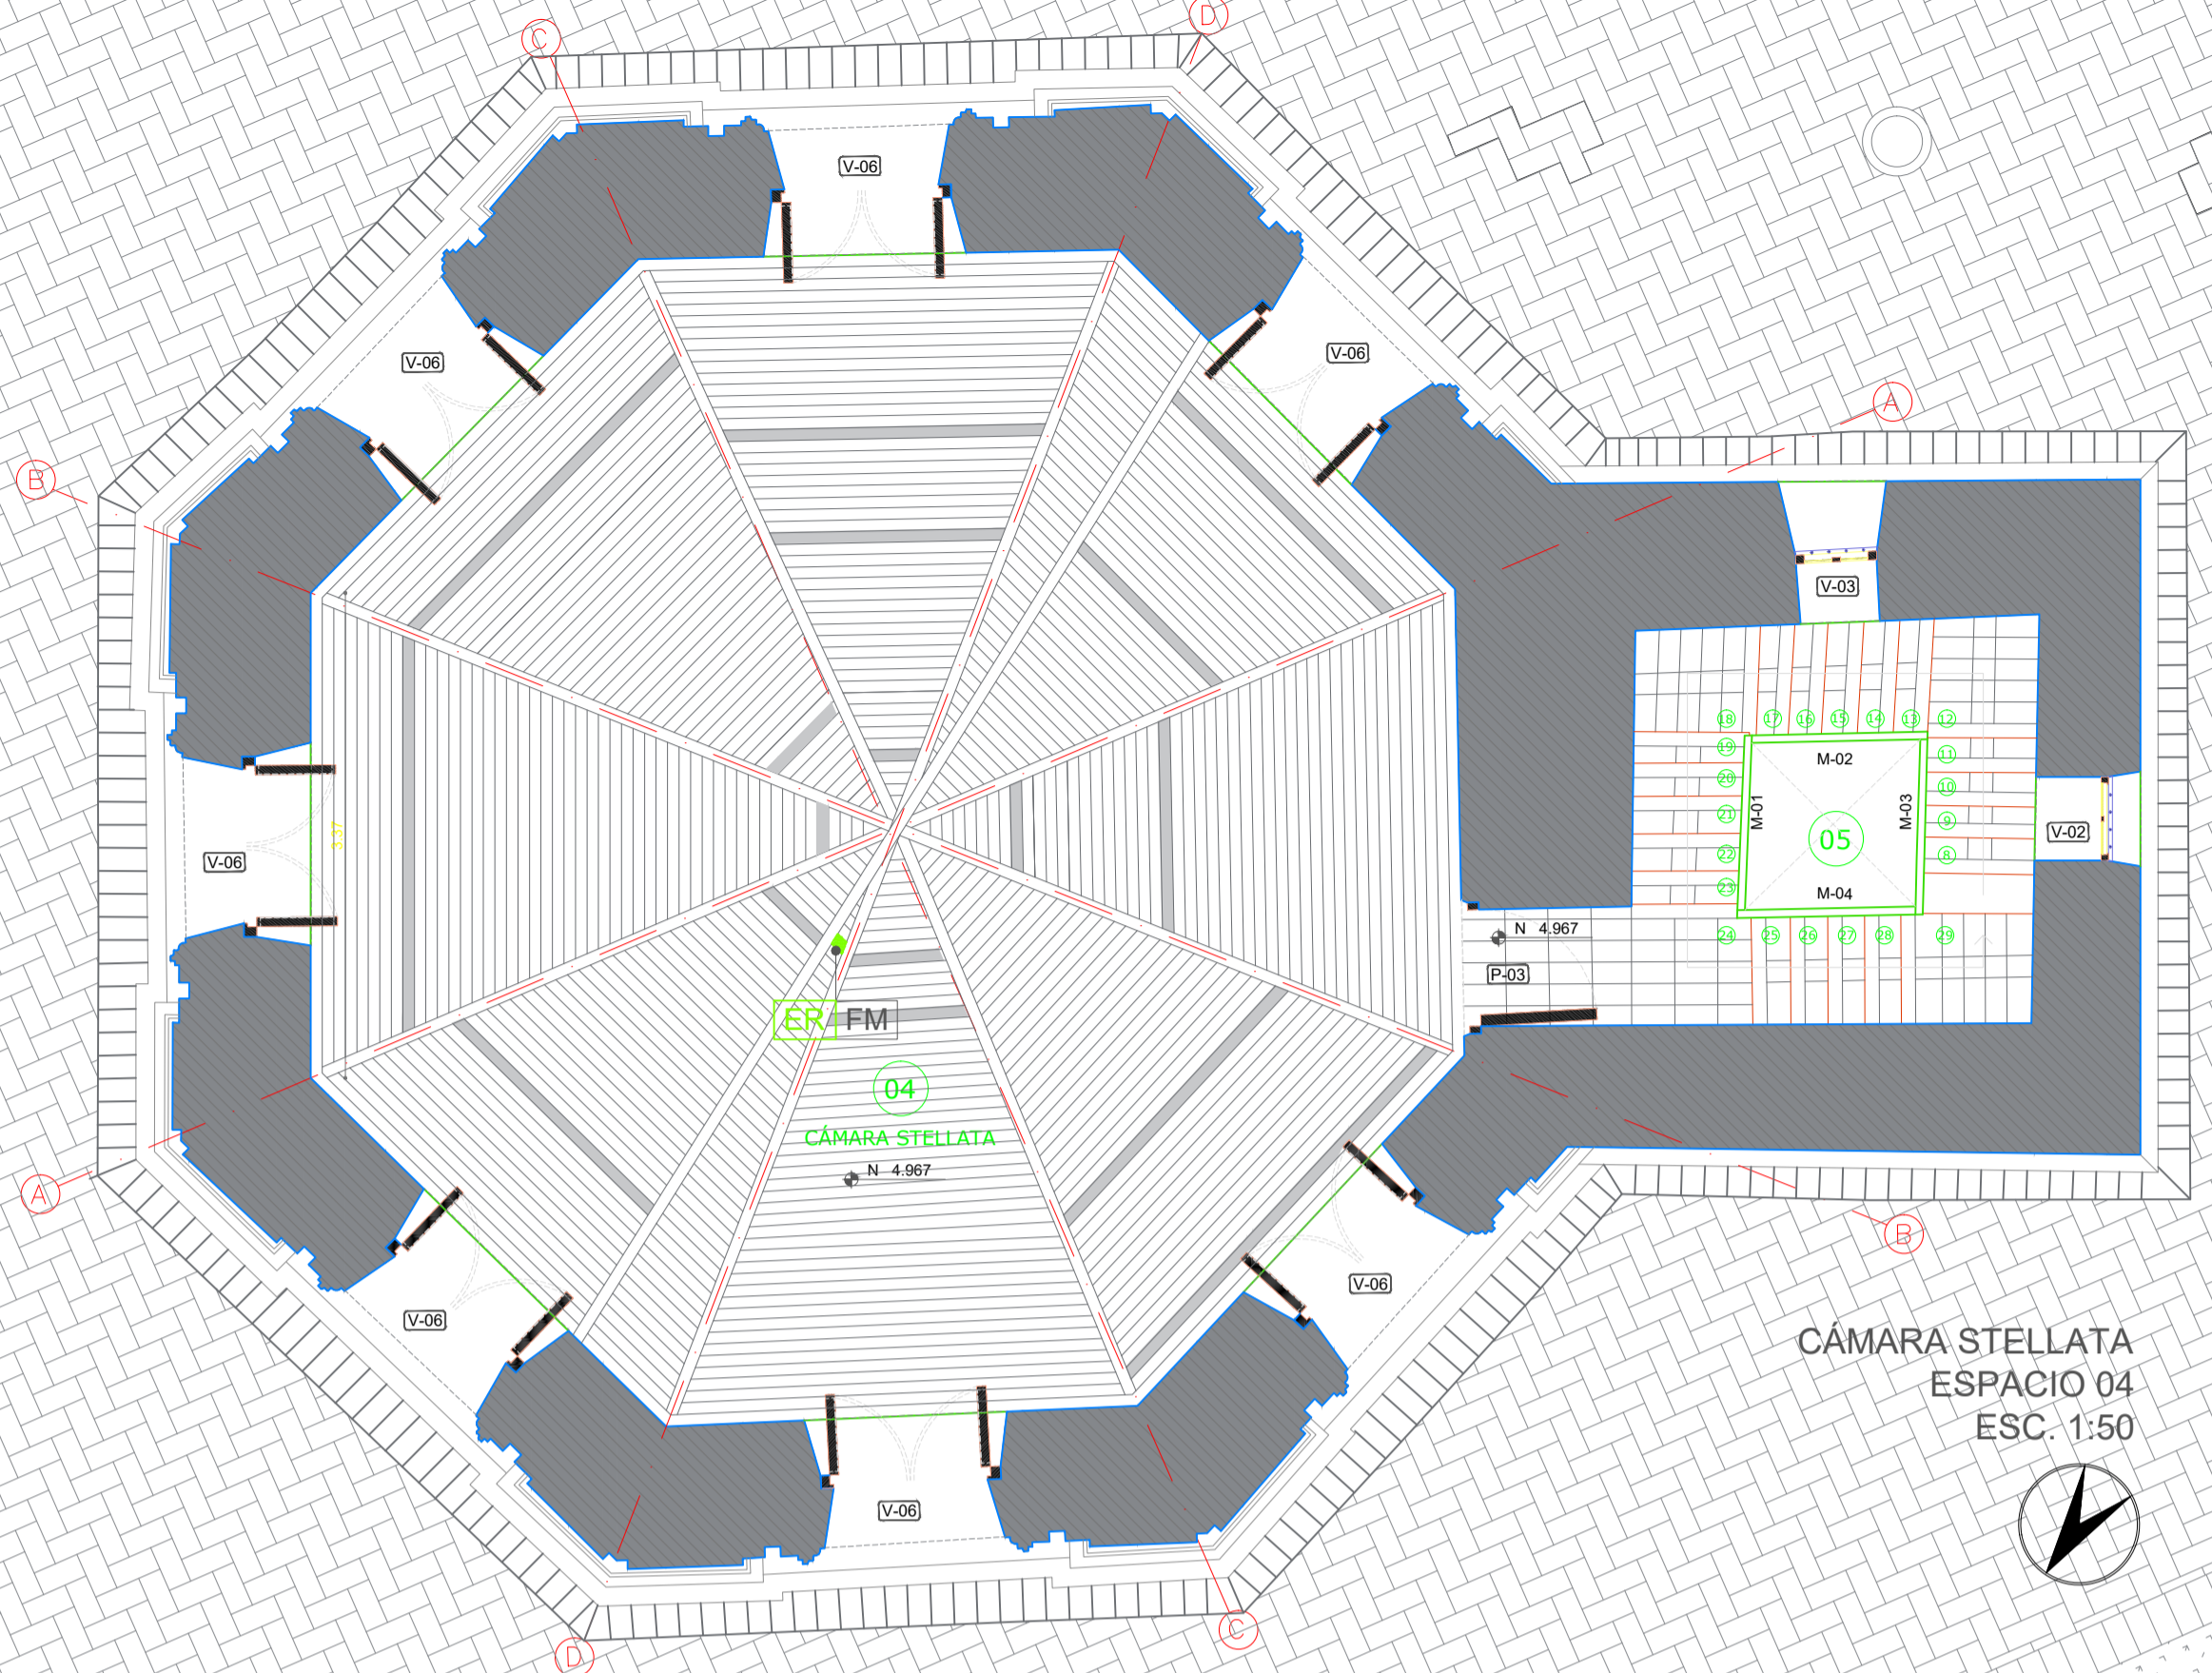



ALZADOS ESCALERA
ESPACIO 05
ESC. 1:50

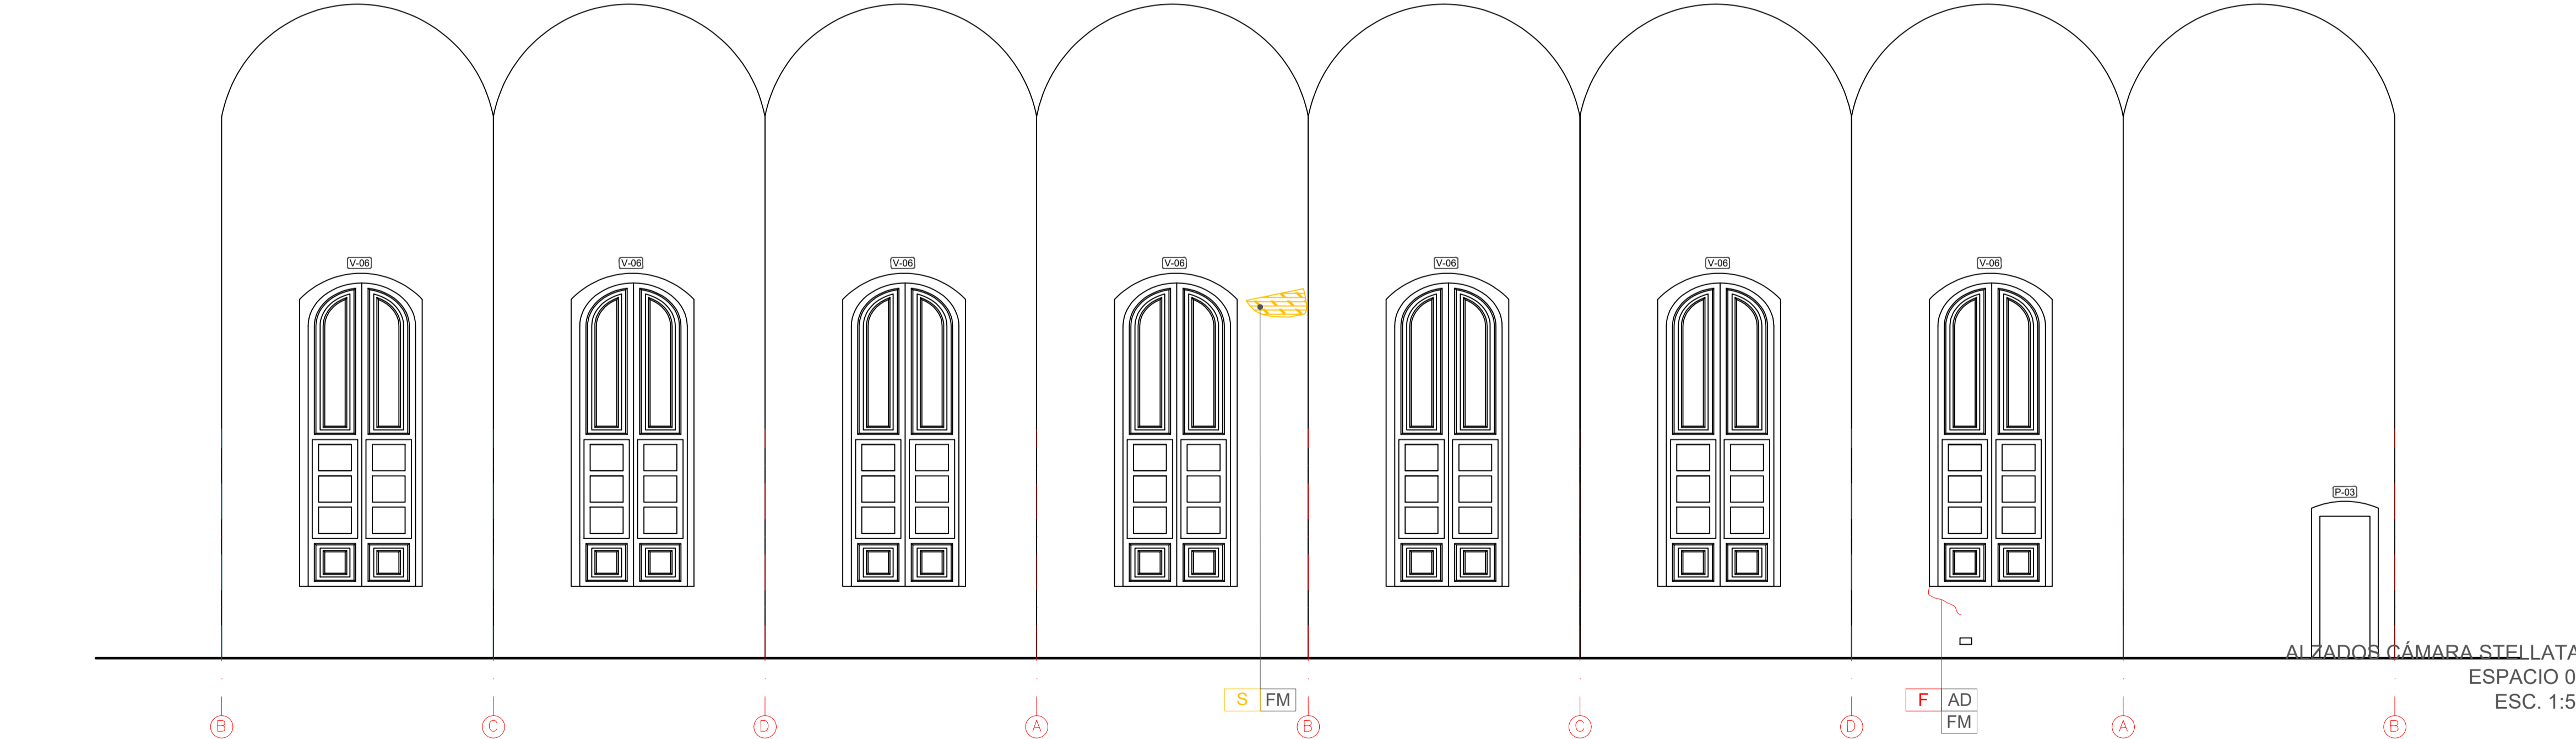

ALZADOS CÁMARA STELLATA
ESPACIO 04
ESC. 1:50

LESIONES			
	HC - HUMEDAD CAPILAR		OR - ORGANISMOS
	DP - DESPRENDIMIENTO DE PAÑETE		CR - CORROSIÓN Y HUECOS
	ER - EROSIÓN MECÁNICA		S - SUCIEDAD
	SA - SUCIEDAD POR AGUA		DM - DESGASTE DE MADERA
	DPi - DESPRENDIMIENTO DE PINTURA		PU - PUDRICIÓN DE MADERA
	HF - HUMEDAD POR FILTRACIÓN		AREA AFECTADA POR LA ENTRADA AGUA
	FR - FRACTURA DE ELEMENTO EN MADERA		G - GRIETA
	EM - EMBOMBAMIENTO		F - FISURA
	FM - FOIL DE ALUMINIO MAL INSTALADO		

CAUSAS	
CH - CAMBIOS DE HUMEDAD POR EL TERRENO	EX - EXCREMENTO DE PALOMAS
IA - FALTA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO	MD - MALA CONCEPCIÓN EN EL DISEÑO
FM - FALTA DE MANTENIMIENTO	JN - JUNTA NATURAL
IM - IMPACTO	EC - EMPUJE DE LA CUPULA INCRUSTADA EN LOS MUROS, HIPÓTESIS
CM- CAMBIO DE MATERIAL	CL - EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS CAMBIOS DE CLIMA
LD - LAVADO DIFERENCIAL	

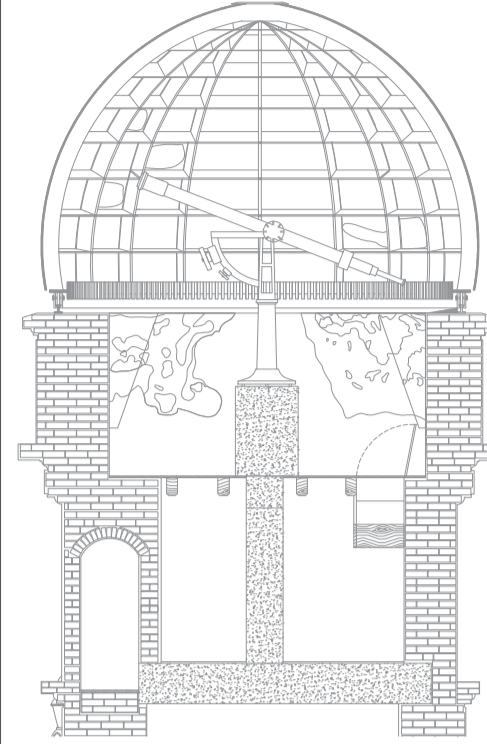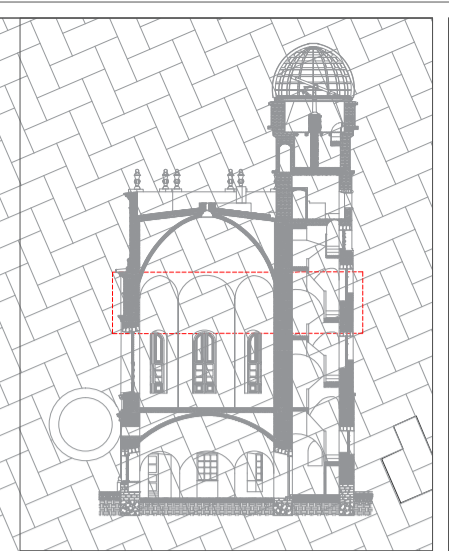

CONTIENE:
PLANOS DE CALIFICACIÓN
SEGUNDA PLANTA
CIELO RASO
CÁMARA STELLATA

ESCALA:
INDICADA

CONVENCIONES:

LEVANTAMIENTO:
ARQ. LINA MARÍA REYES GÓMEZ

DIBUJO:
ARQ. LINA MARÍA REYES GÓMEZ

ASESOR:
ARQ. ANGELICA CHICA SEGOVIA







OBSERVACIONES:



MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE

FECHA:
SEPTIEMBRE DE 2018
BOGOTÁ - COLOMBIA

PLANO:
C 03

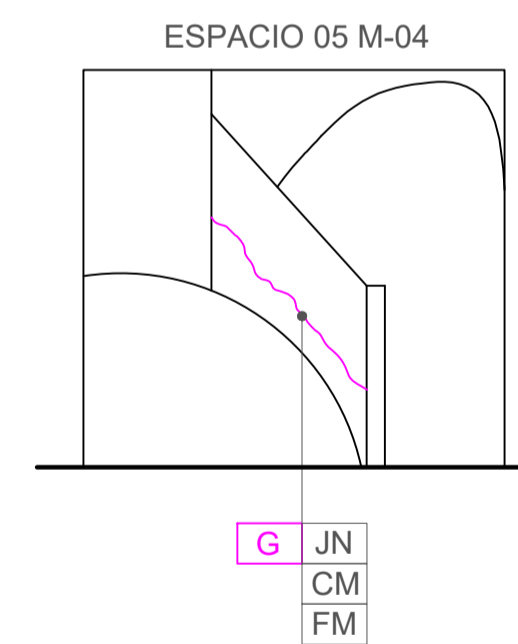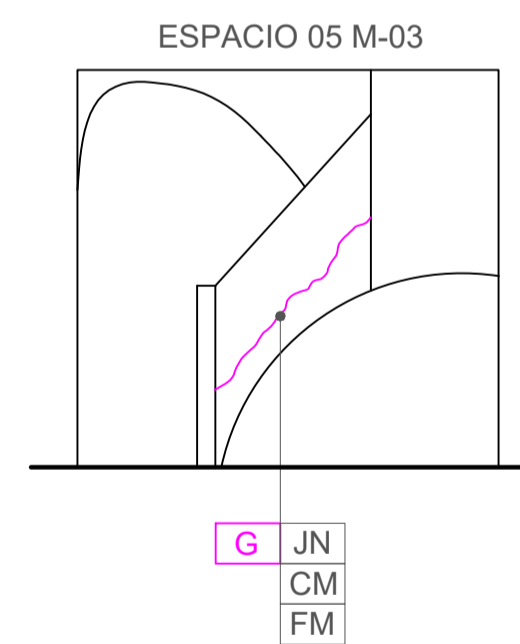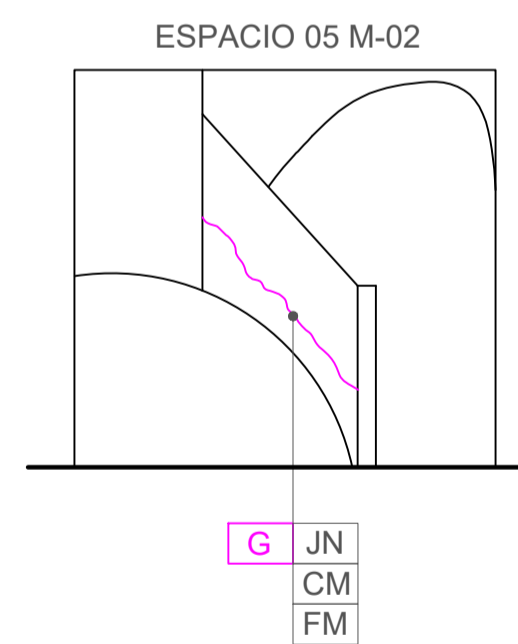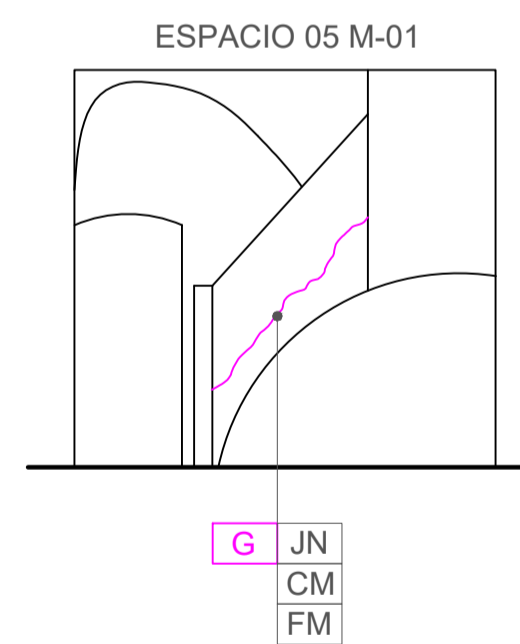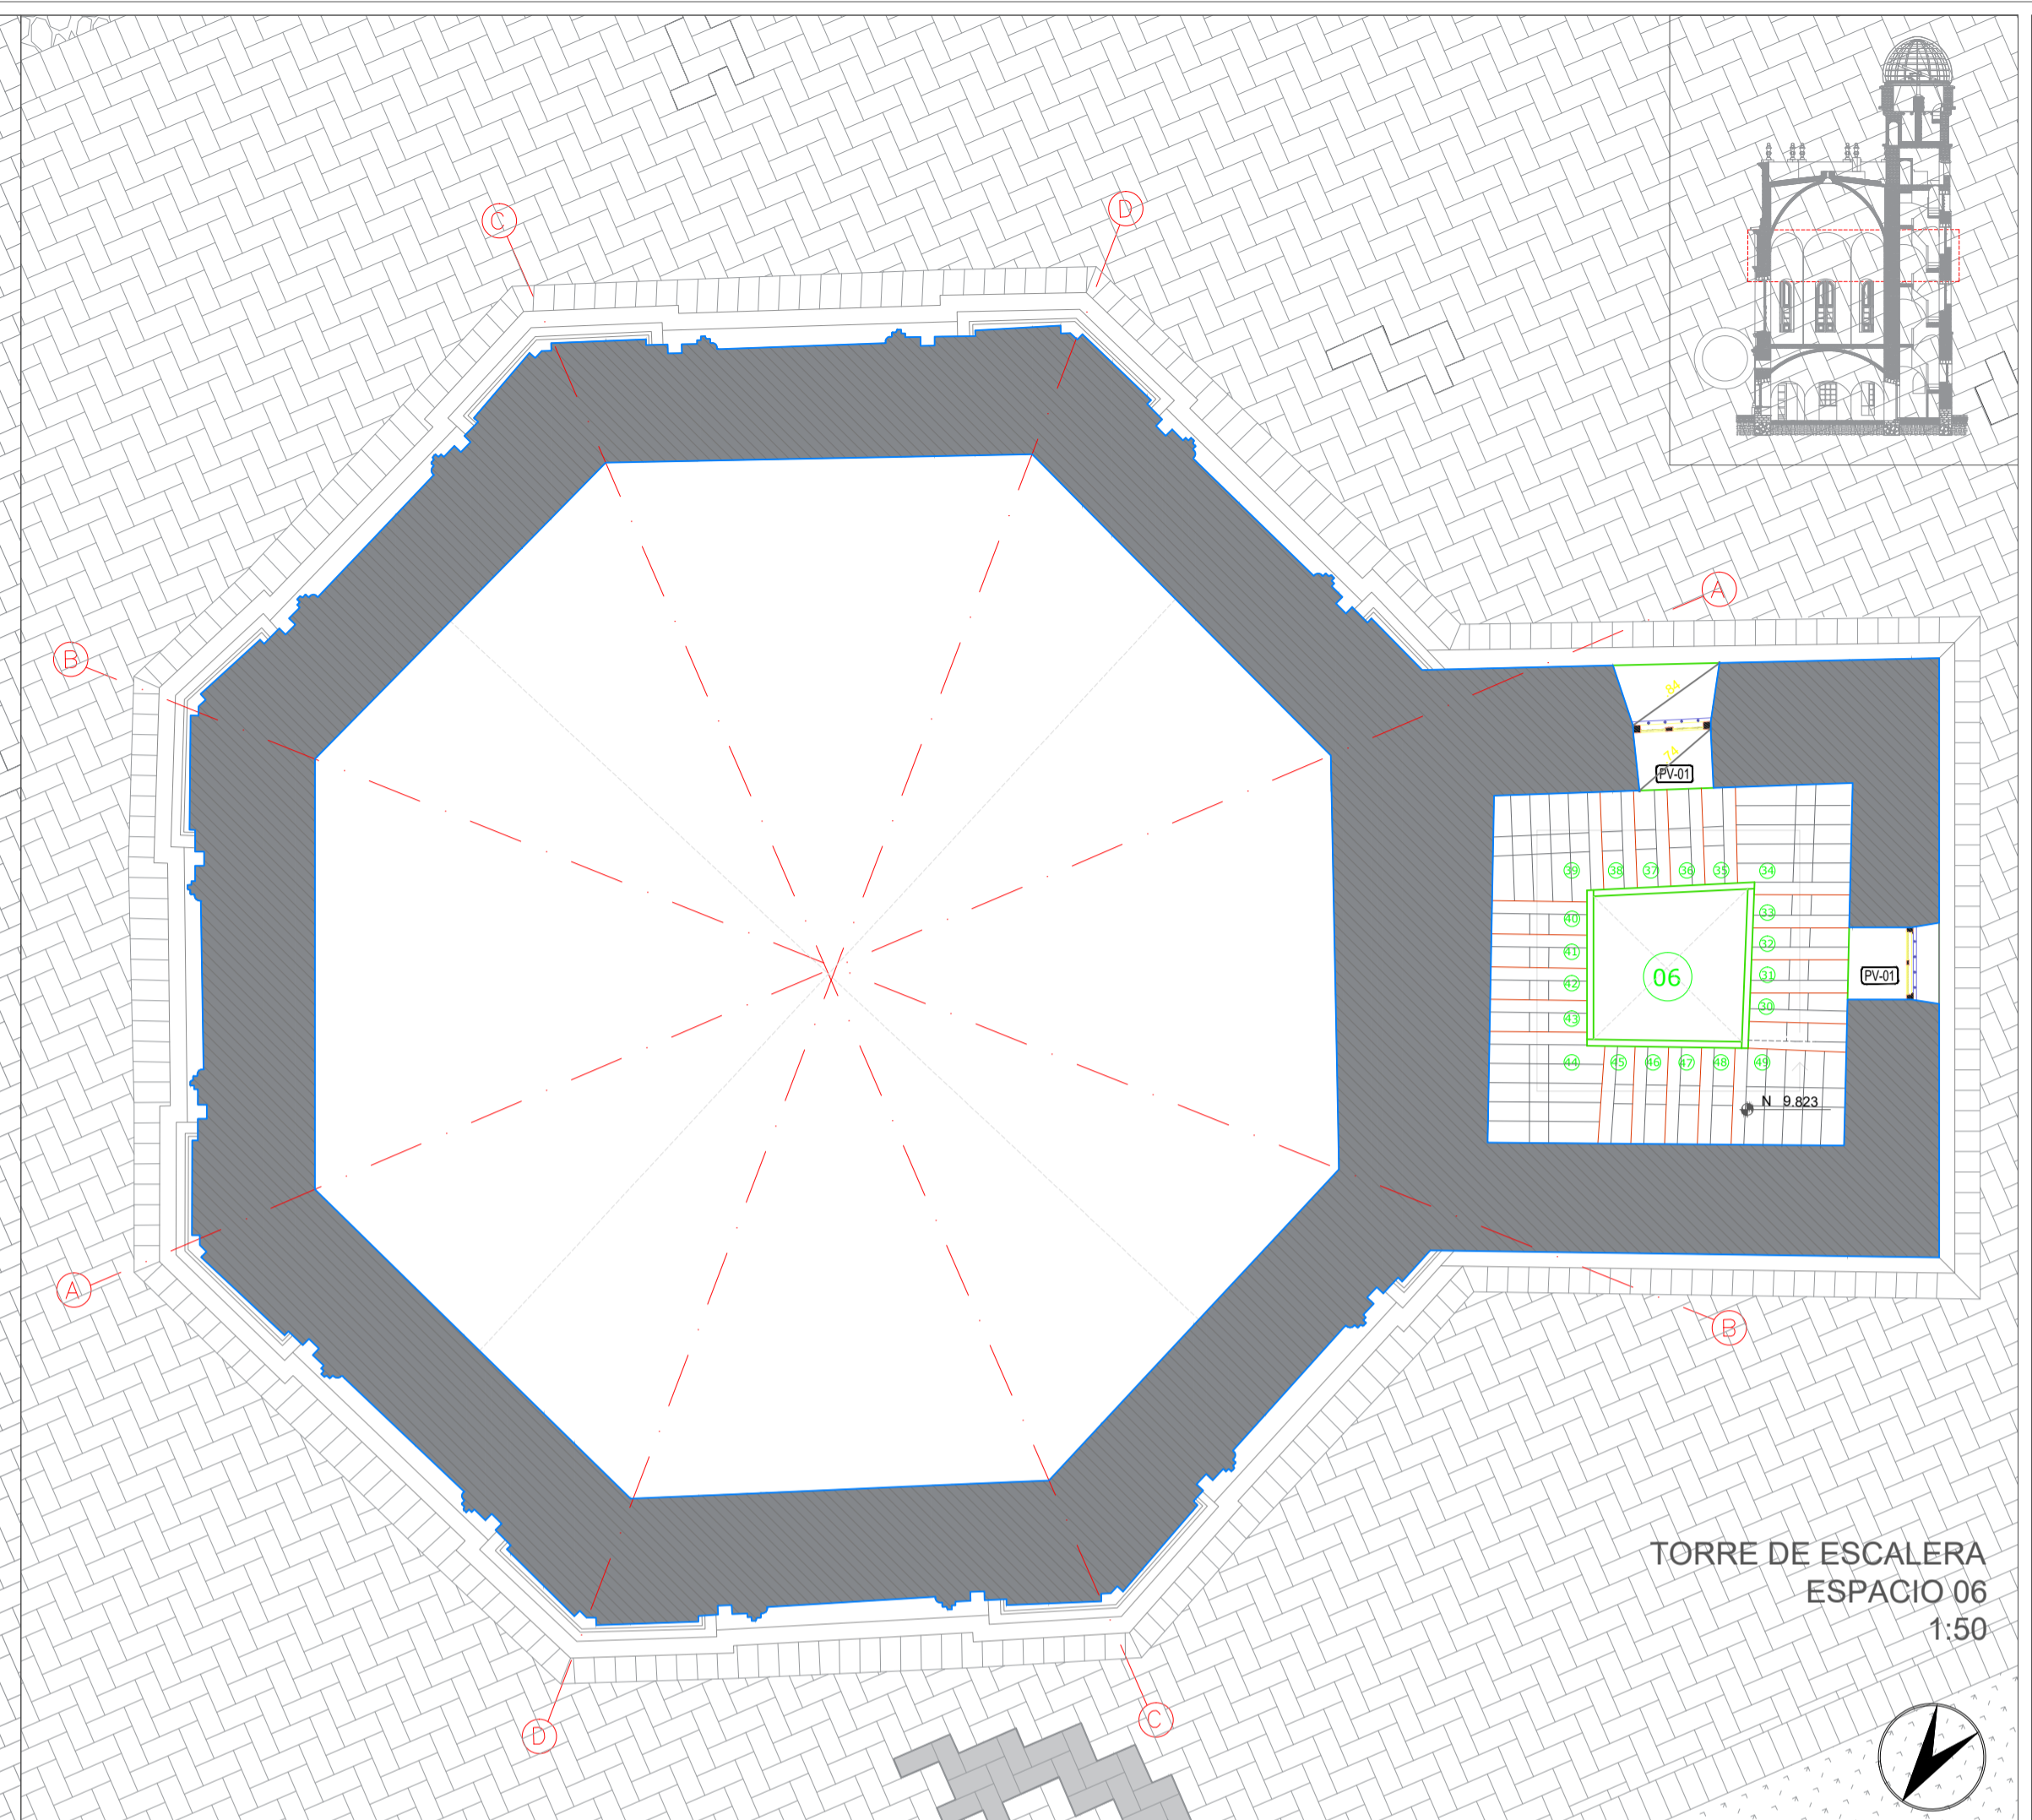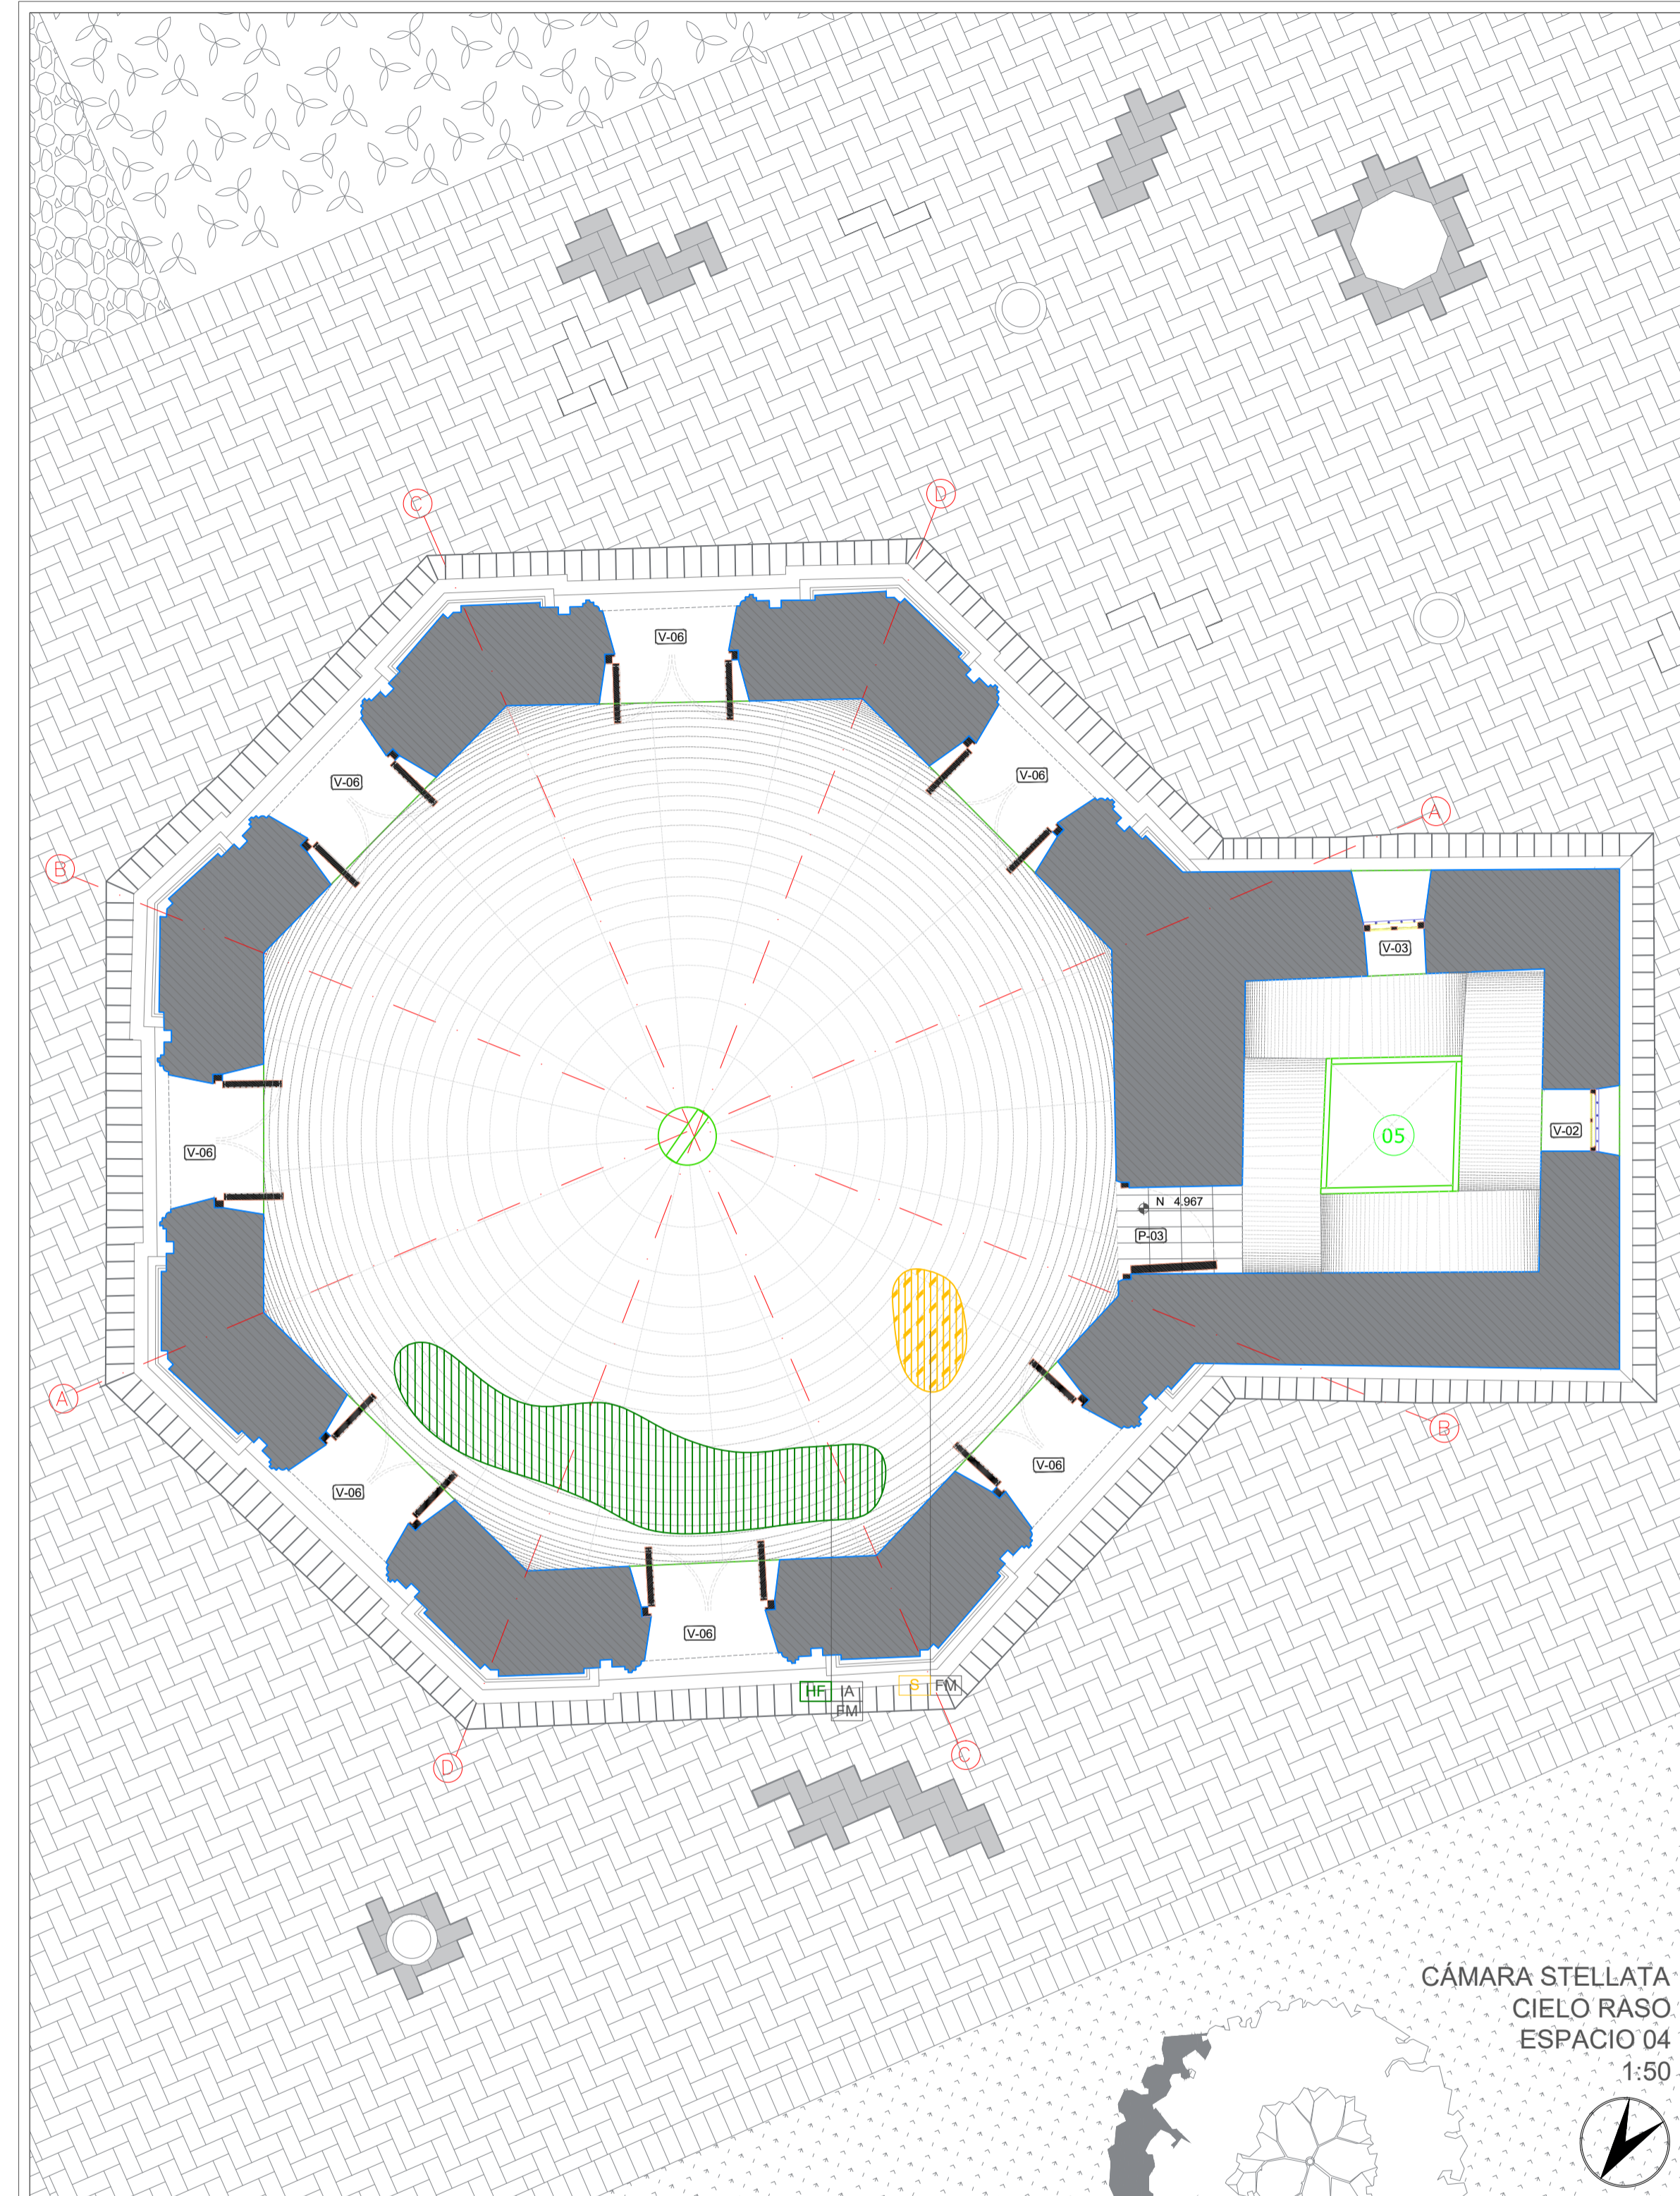


ALZADO TORRE DE ESCALERA
ESPACIO 06
ESC 1:50

LESIONES

HC - HUMEDAD CAPILAR	OR - ORGANISMOS	FR - FRACTURA DE ELEMENTO EN MADERA
DP - DESPRENDIMIENTO DE PAÑETE	CR - CORROSIÓN Y PERFORACIONES	EM - EMBOMBAMIENTO
ER - EROSIÓN MECÁNICA	S - SUCIEDAD	G - GRIETA
SA - SUCIEDAD POR AGUA	DM - DESGASTE DE MADERA	F - FISURA
DPi - DESPRENDIMIENTO DE PINTURA	PU - PUDRICIÓN DE MADERA	FM - FOIL DE ALUMINIO MAL INSTALADO
HF - HUMEDAD POR FILTRACIÓN	AREA AFECTADA POR LA ENTRADA AGUA	

CAUSAS

CH - CAMBIOS DE HUMEDAD POR EL TERRENO	EX - EXCREMENTO DE PALOMAS
IA - FALTA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO	MD - MALA CONCEPCIÓN EN EL DISEÑO
FM - FALTA DE MANTENIMIENTO	JN - JUNTA NATURAL
IM - IMPACTO	EC - EMPUJE DE LA CUPULA INCRUSTADA EN LOS MUROS, HIPÓTESIS
CM - CAMBIO DE MATERIAL	CL - EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS CAMBIOS DE CLIMA
LD - LAVADO DIFERENCIAL	

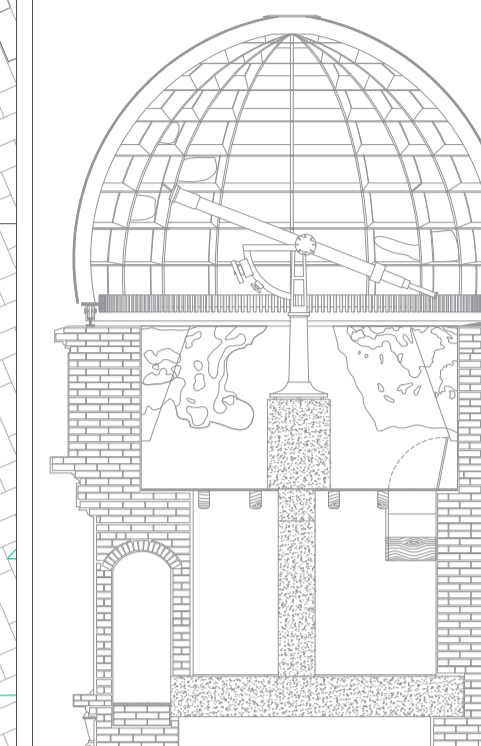

CONTIENE:
PLANOS DE CALIFICACIÓN
TORRE DE ESCALERAS
ESPACIOS 06-07-08-09

ESCALA:
ESC. 1:50

CONVENCIONES:

LEVANTAMIENTO:
ARQ. LINA MARÍA REYES GÓMEZ

DIBUJO:
ARQ. LINA MARÍA REYES GÓMEZ

ASESOR:
ARQ. ANGELICA CHICA SEGOVIA

OBSERVACIONES:




UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMUEBLE


FECHA:
SEPTIEMBRE DE 2018
BOGOTÁ - COLOMBIA

PLANO:


C 04

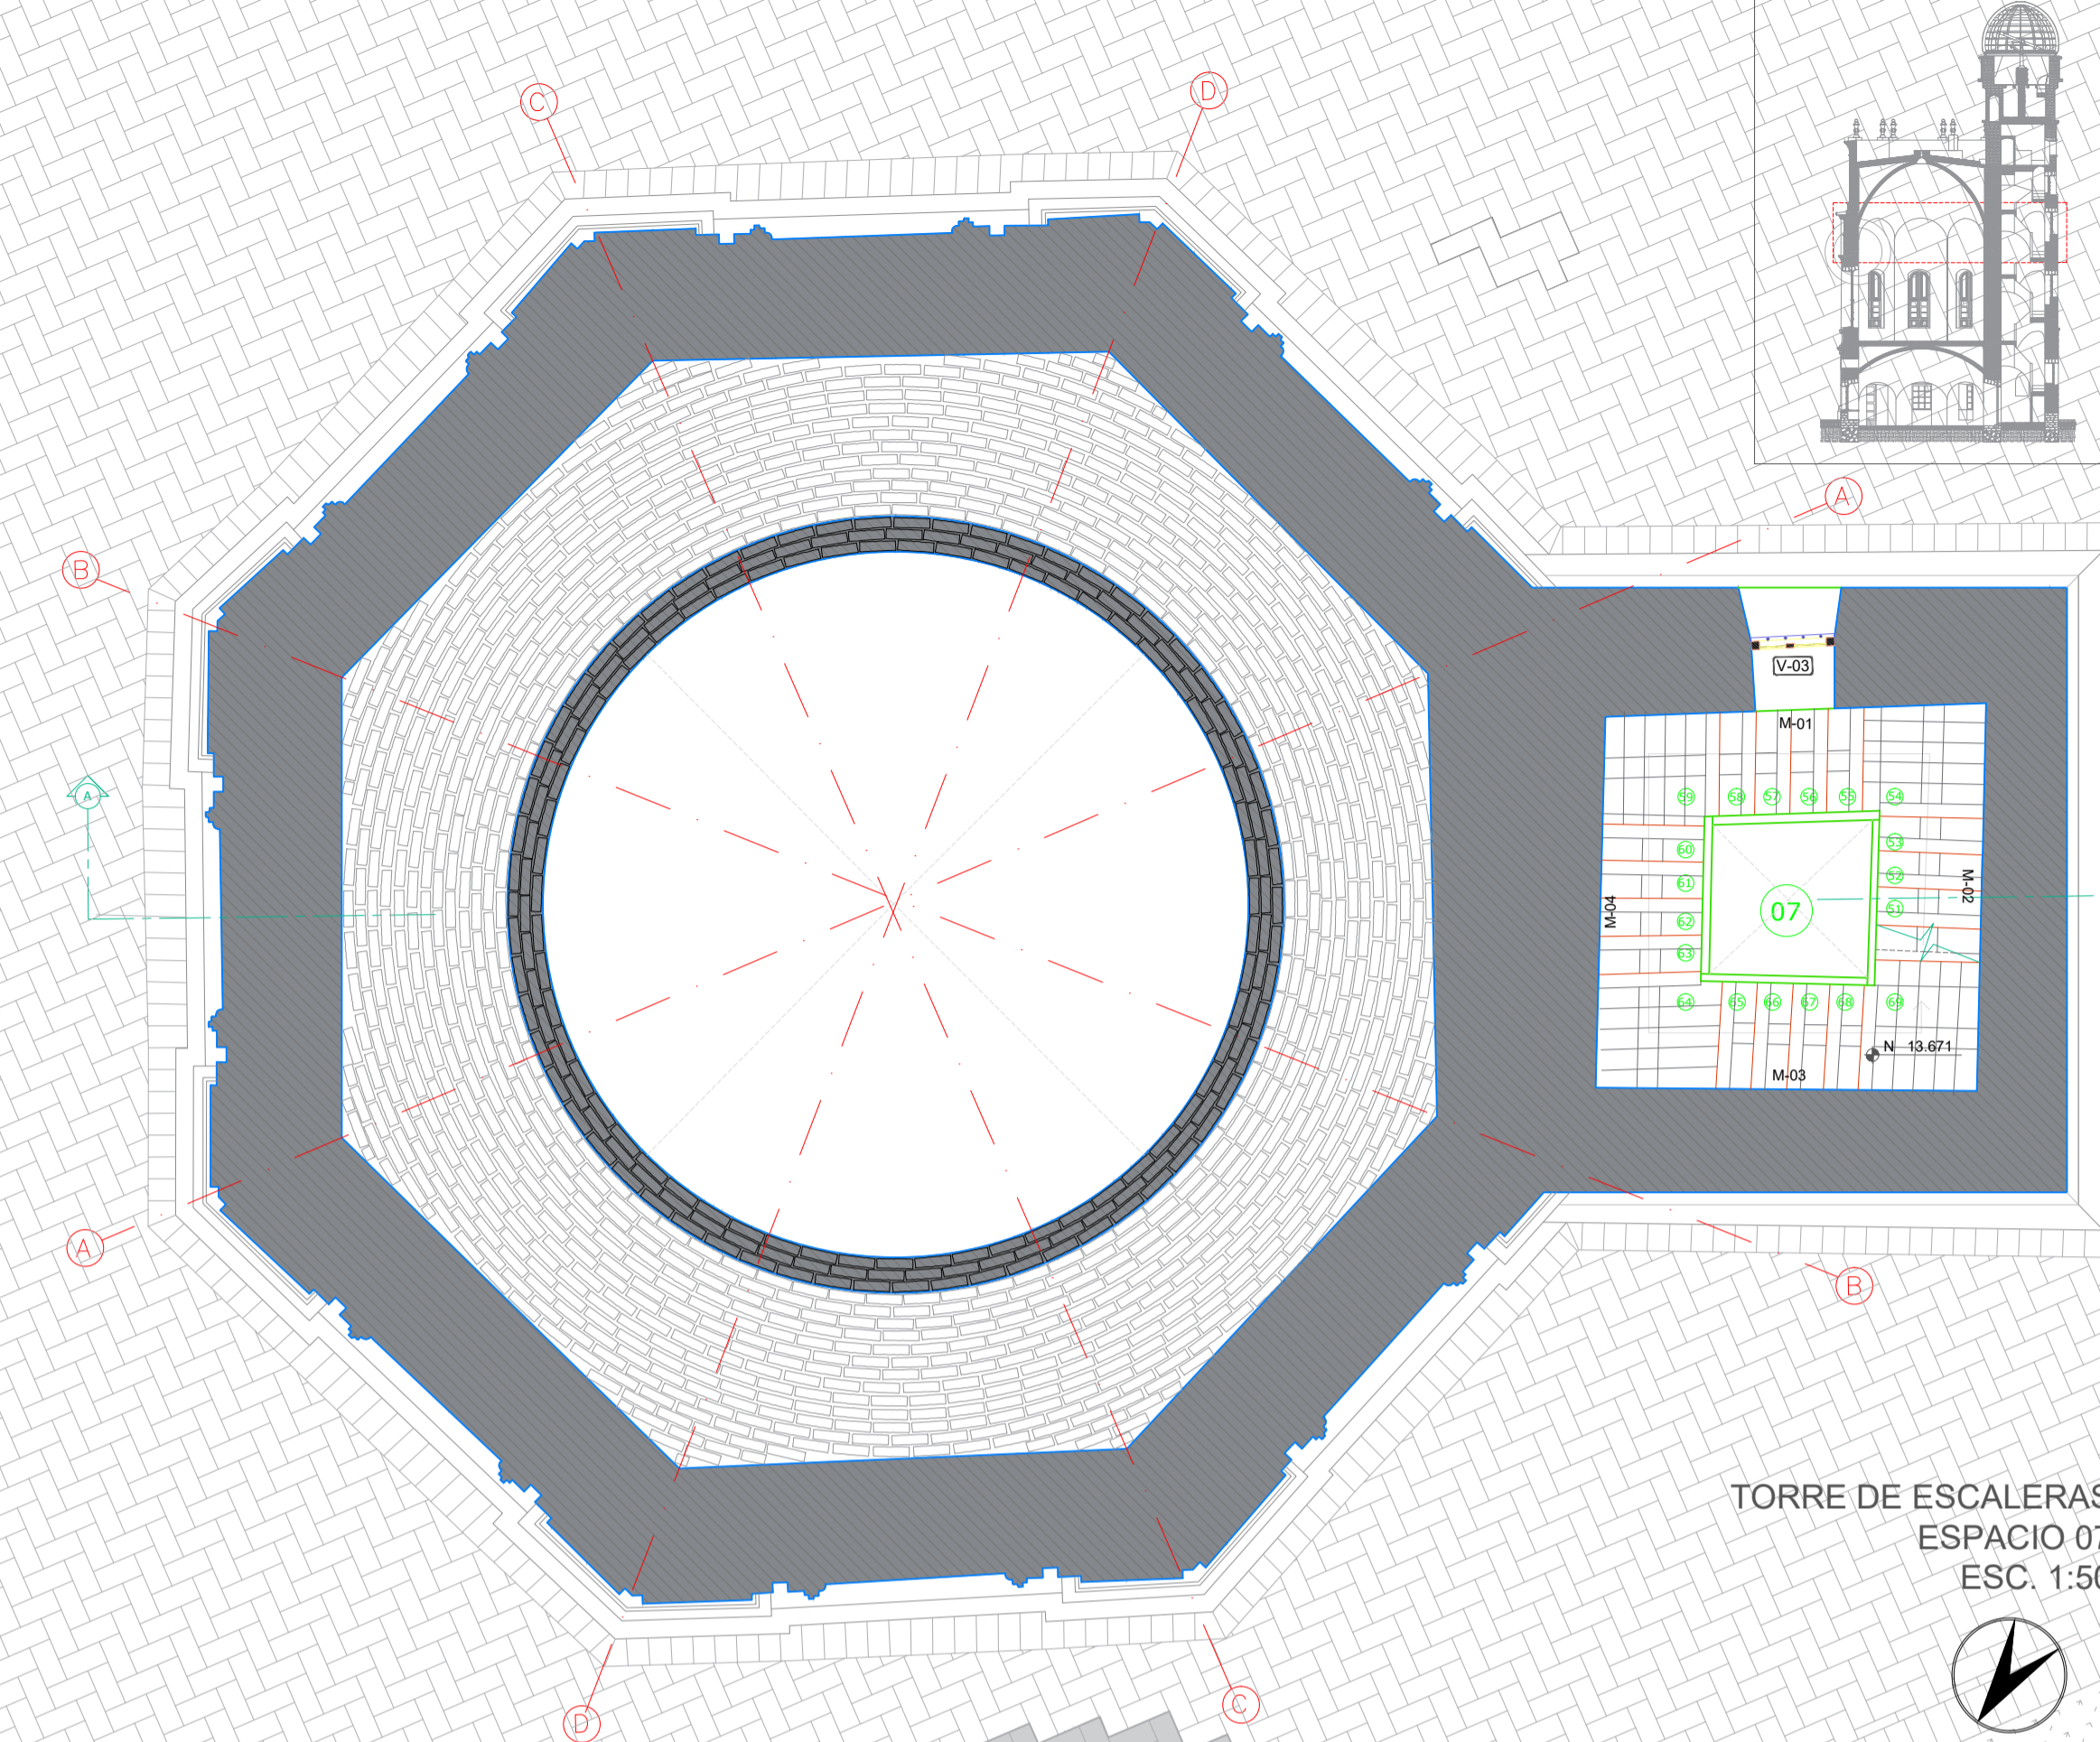


TORRE DE ESCALERAS
ESPACIO 07
ESC. 1:50

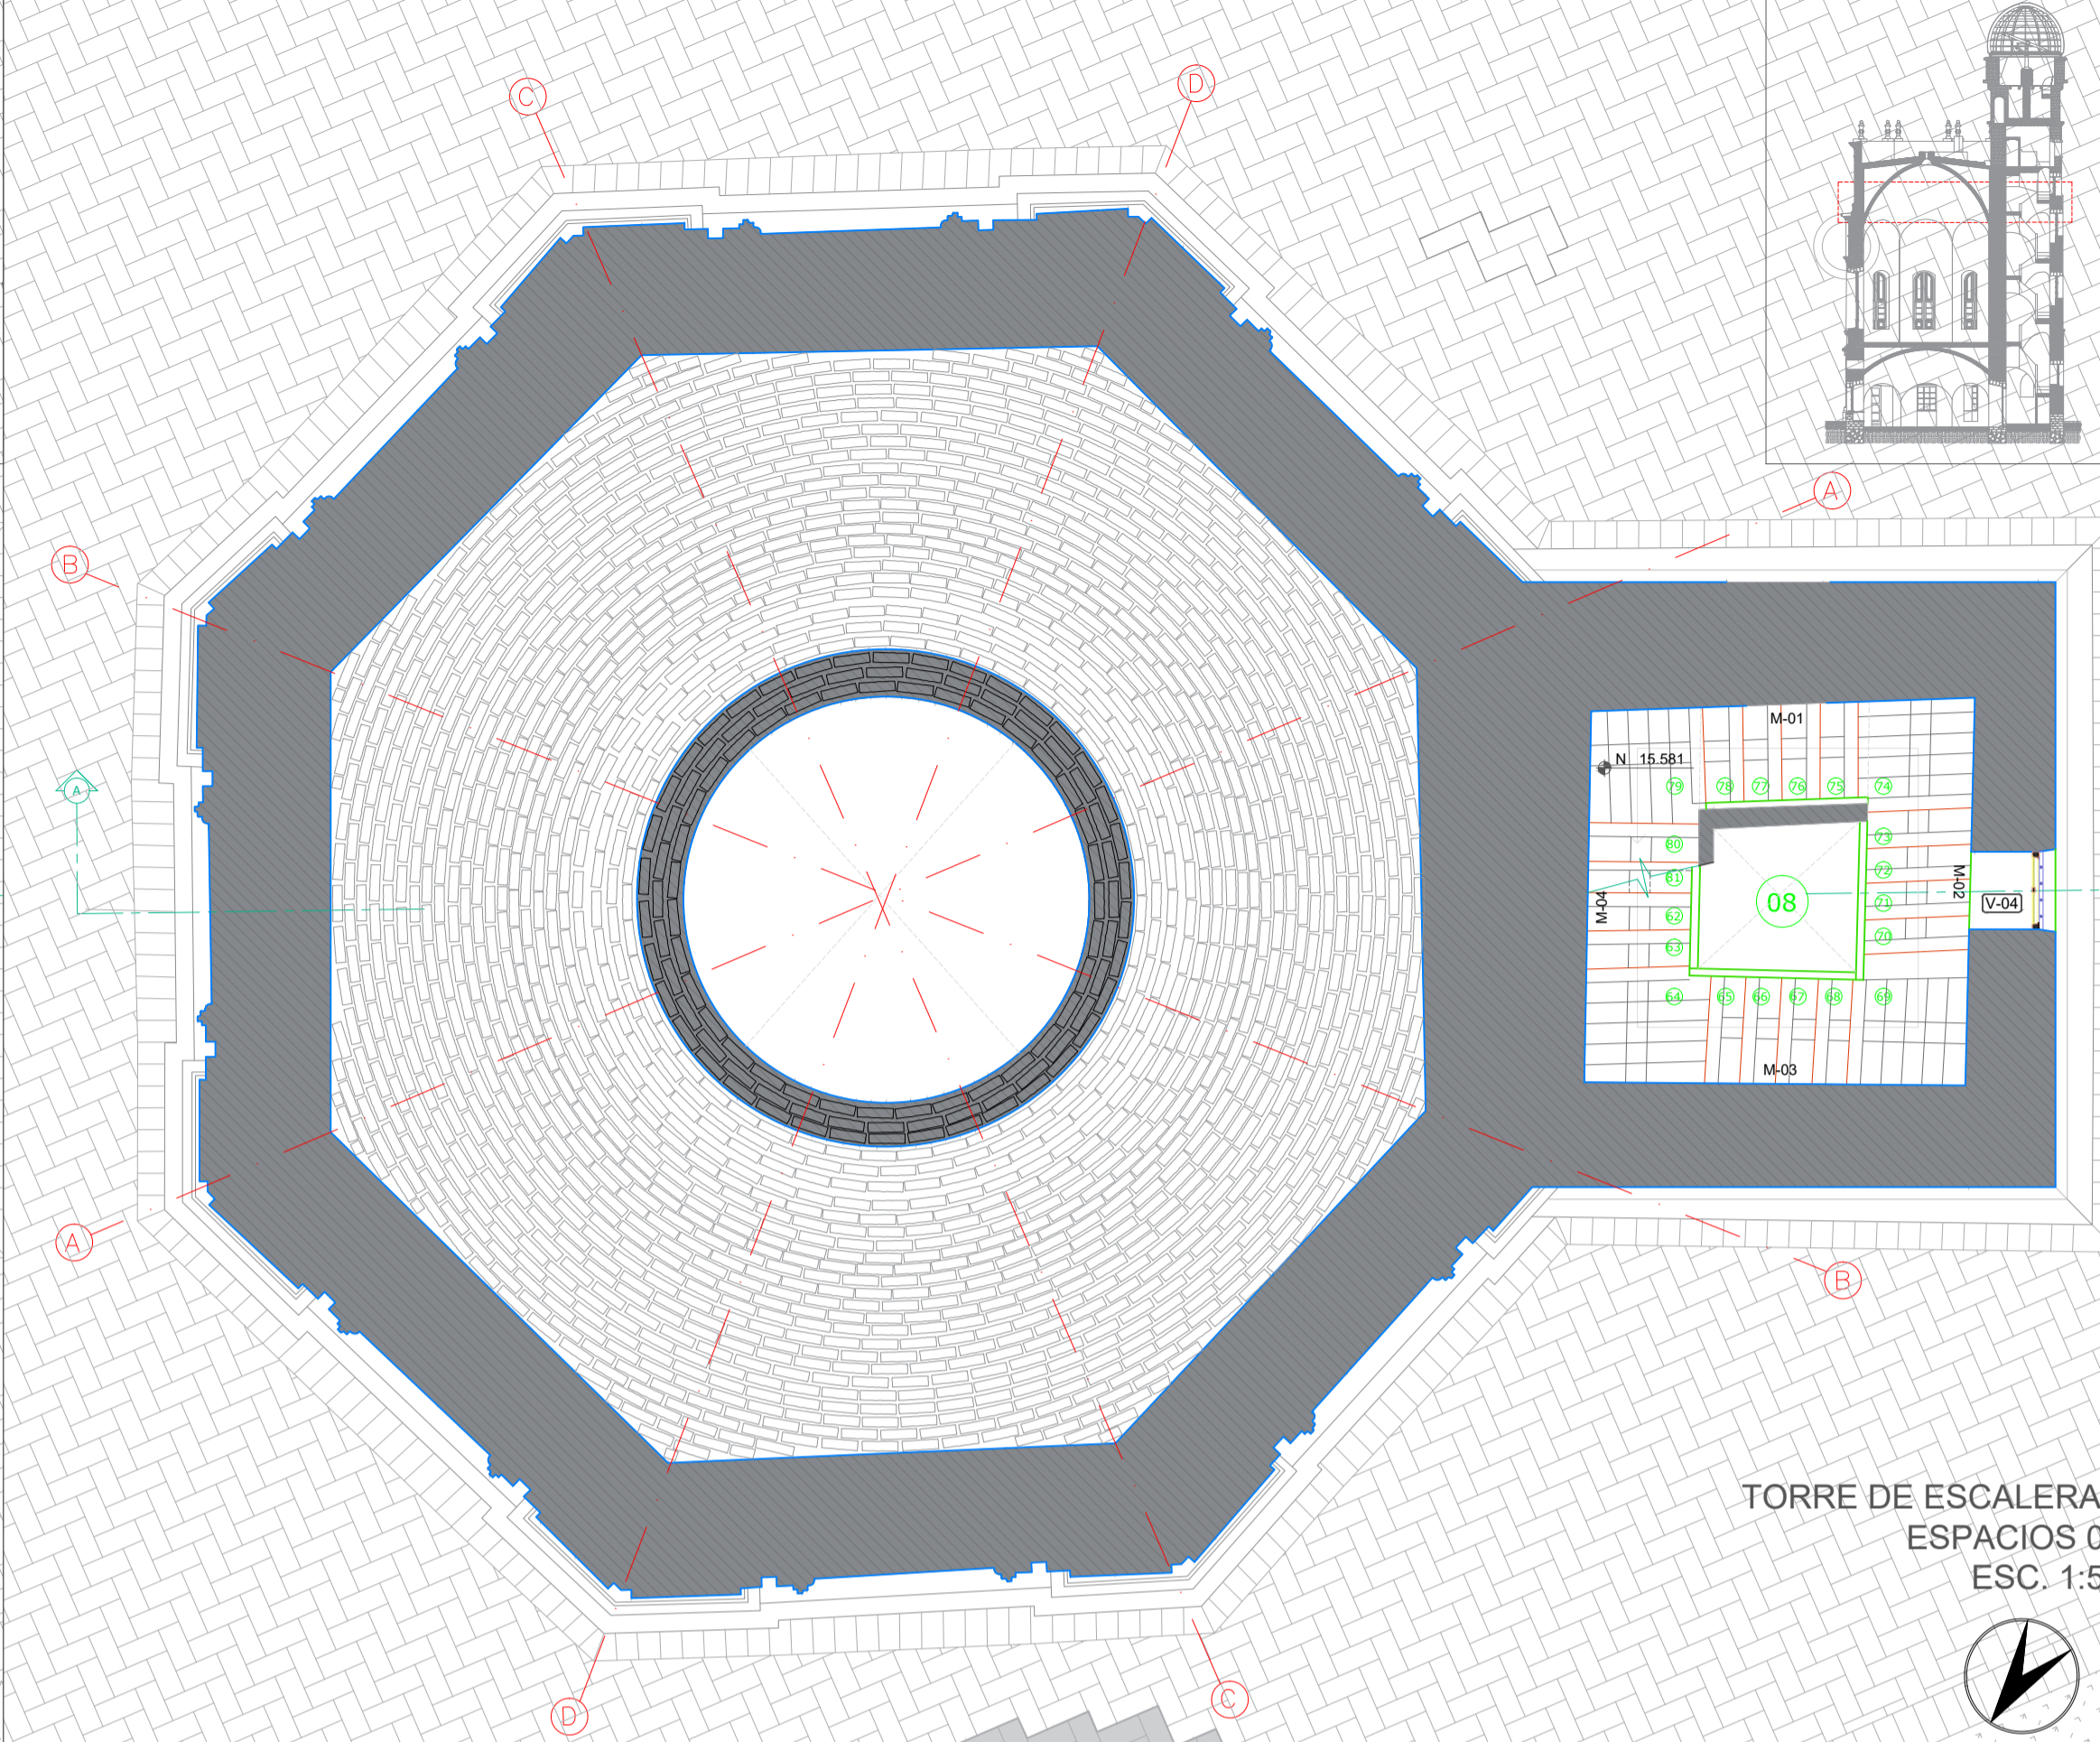

TORRE DE ESCALERAS
ESPACIOS 08
ESC. 1:50

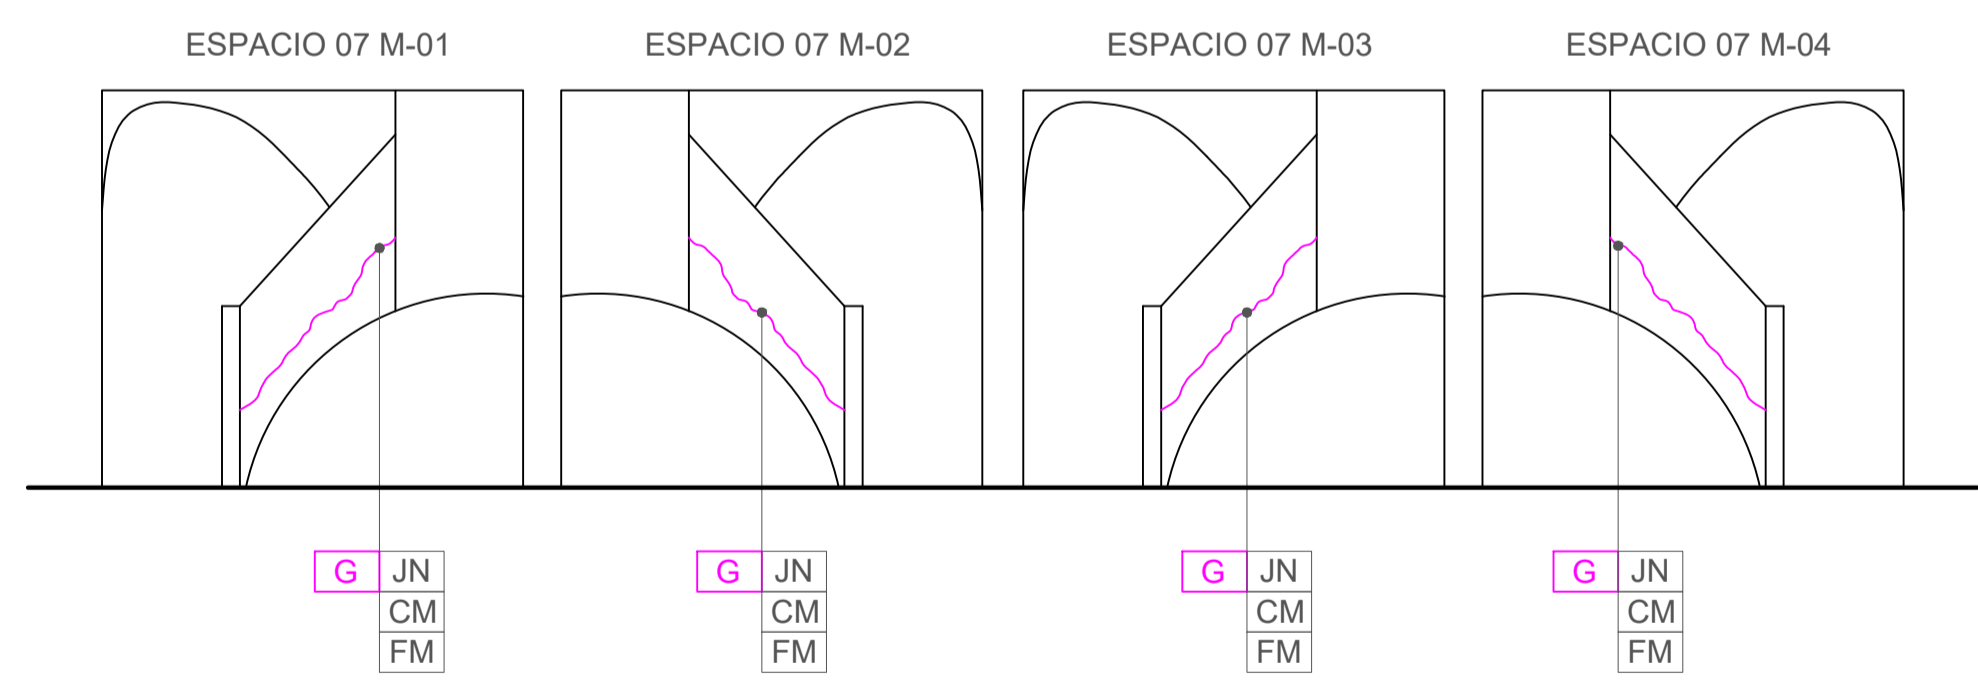

ALZADOS TORRE DE ESCALERAS
ESPACIO 07
ESC. 1:50

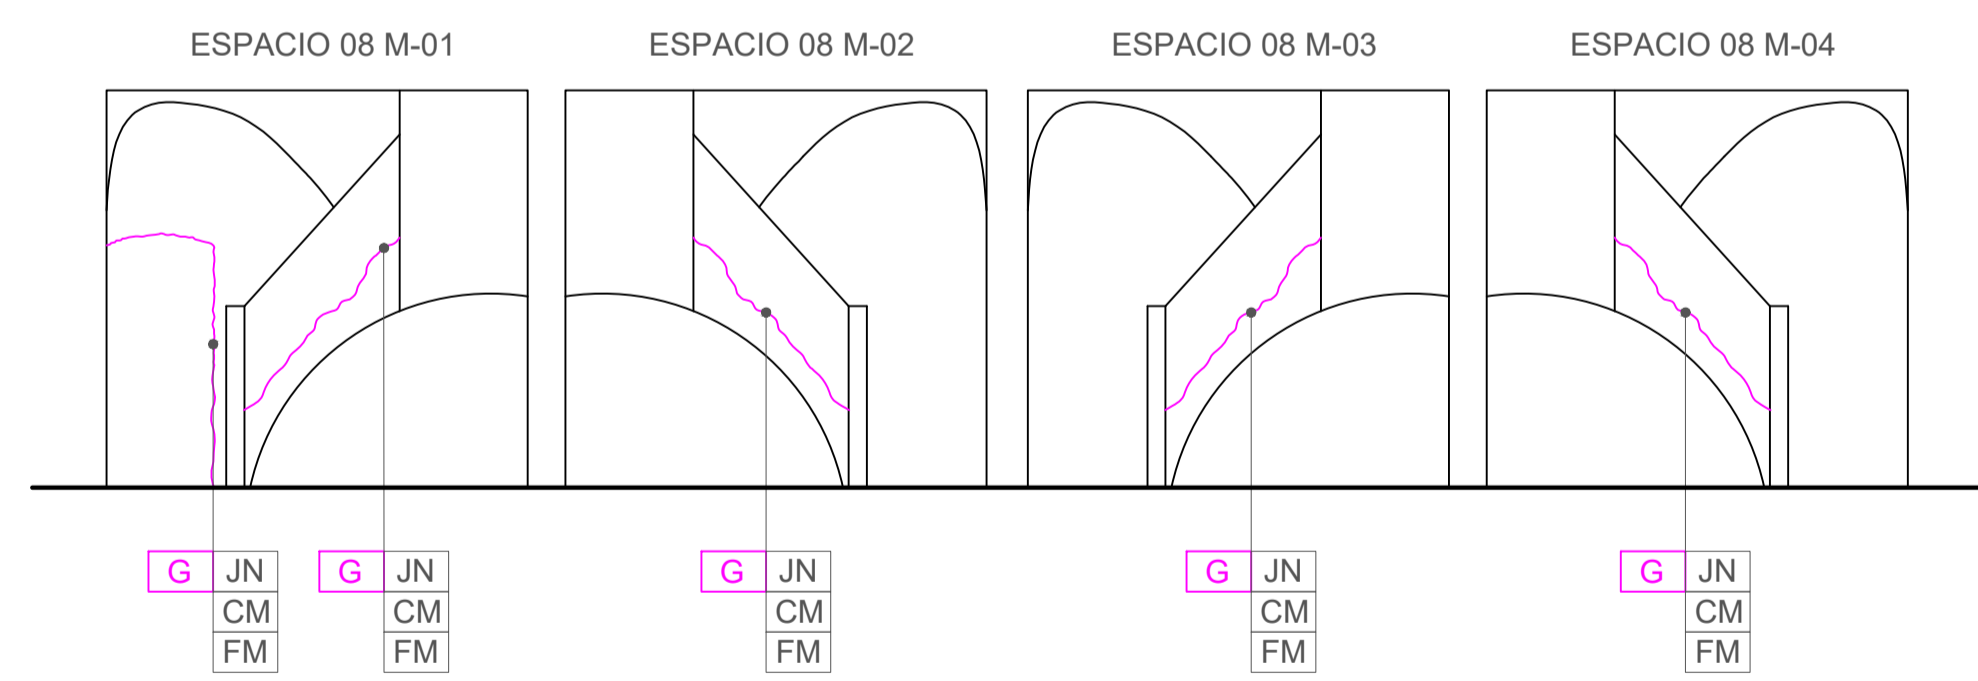


ALZADOS TORRE DE ESCALERAS
ESPACIOS 06,07,08,09
ESC. 1:50

LESIONES

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| HC - HUMEDAD CAPILAR | OR - ORGANISMOS | FR - FRACTURA DE ELEMENTO EN MADERA |
| DP - DESPRENDIMIENTO DE PAÑETE | CR - CORROSIÓN Y HUECOS | EM - EMBOMBAMIENTO |
| ER - EROSIÓN MECÁNICA | S - SUCIEDAD | G - GRIETA |
| SA - SUCIEDAD POR AGUA | DM - DESGASTE DE MADERA | F - FISURA |
| DPi - DESPRENDIMIENTO DE PINTURA | PU - PUDRICIÓN DE MADERA | FM - FOIL DE ALUMINIO MAL INSTALADO |
| HF - HUMEDAD POR FILTRACIÓN | AREA AFECTADA POR LA ENTRADA AGUA | |

CAUSAS

- | | |
|--|---|
| CH - CAMBIOS DE HUMEDAD POR EL TERRENO | EX - EXCREMENTO DE PALOMAS |
| IA - FALTA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO | MD - MALA CONCEPCIÓN EN EL DISEÑO |
| FM - FALTA DE MANTENIMIENTO | JN - JUNTA NATURAL |
| IM - IMPACTO | EC - EMPUJE DE LA CUPULA INCRUSTADA EN LOS MUROS, HIPÓTESIS |
| CM - CAMBIO DE MATERIAL | CL - EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS CAMBIOS DE CLIMA |
| LD - LAVADO DIFERENCIAL | |

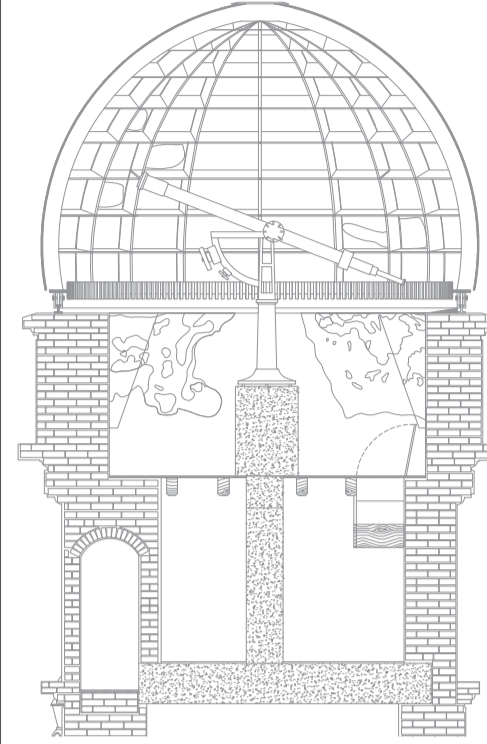

CONTIENE:
PLANOS DE CALIFICACIÓN
CUARTO DEL RELOJ
CUARTO DEL ASTRÓNOMO
TERRAZA

ESCALA:
ESC. 1:50




CONVENCIONES:

LEVANTAMIENTO:
ARQ. LINA MARÍA REYES GÓMEZ
DIBUJO:
ARQ. LINA MARÍA REYES GÓMEZ
ASESOR:
ARQ. ANGELICA CHICA SEGOVIA

OBSERVACIONES:

FECHA:
SEPTIEMBRE DE 2018
BOGOTÁ - COLOMBIA

PLANO:
C 05

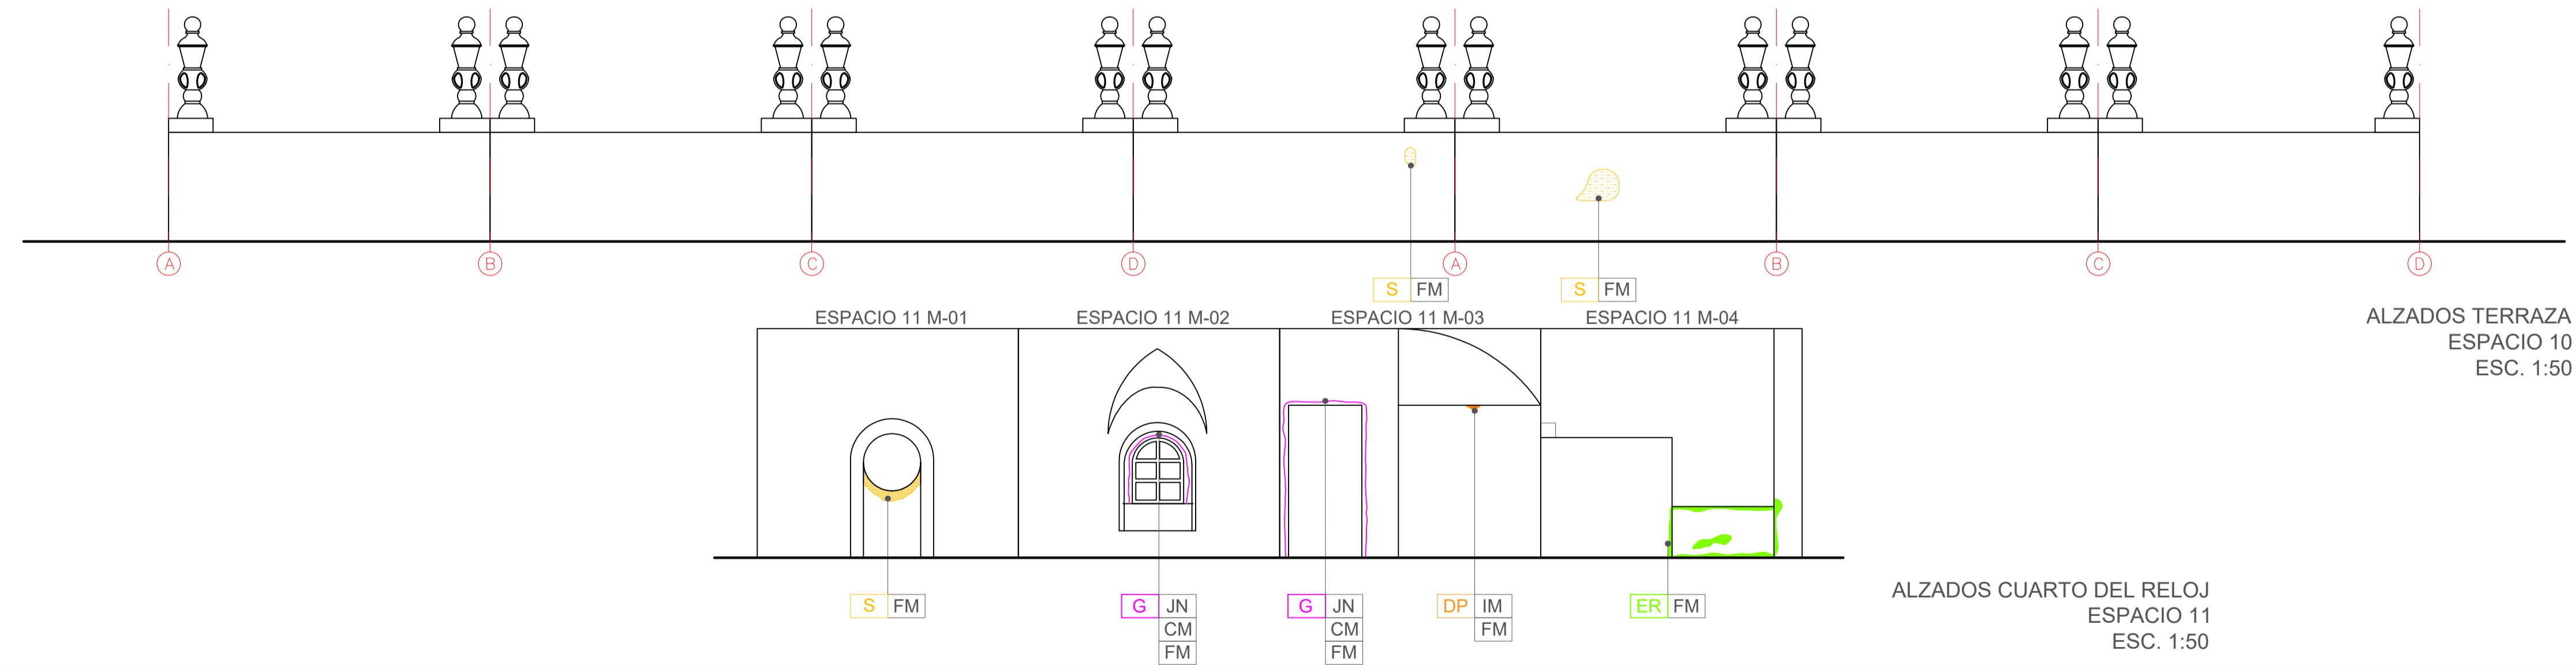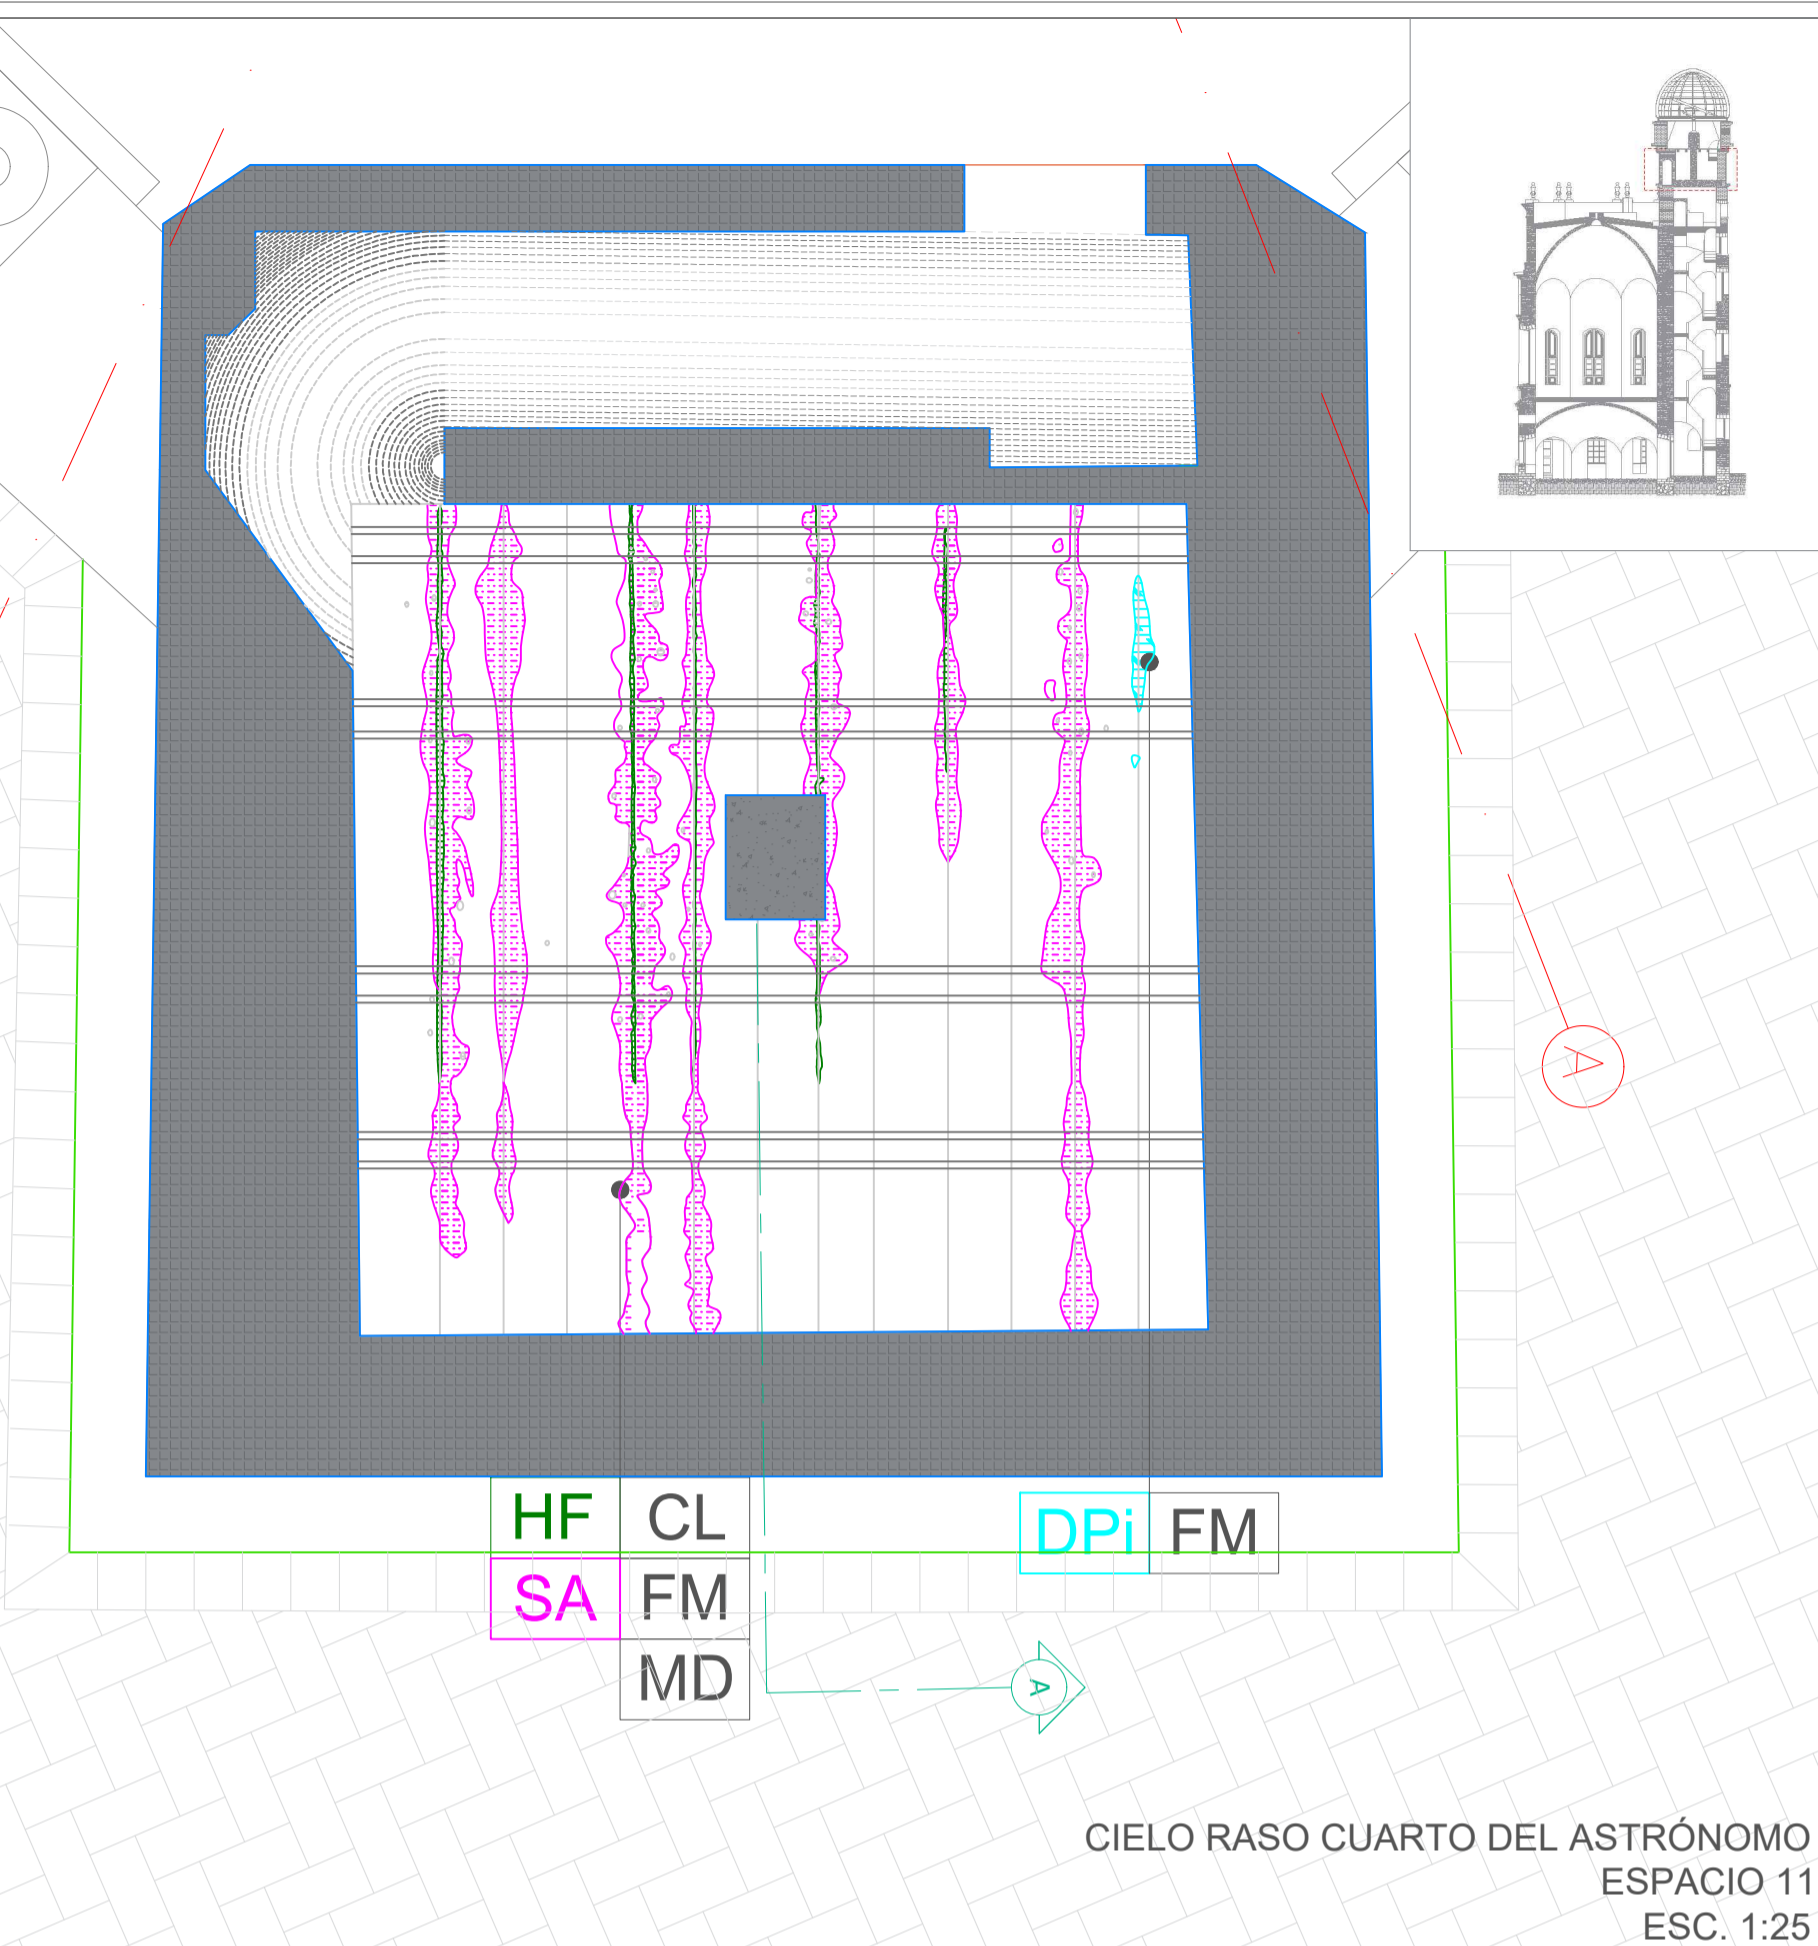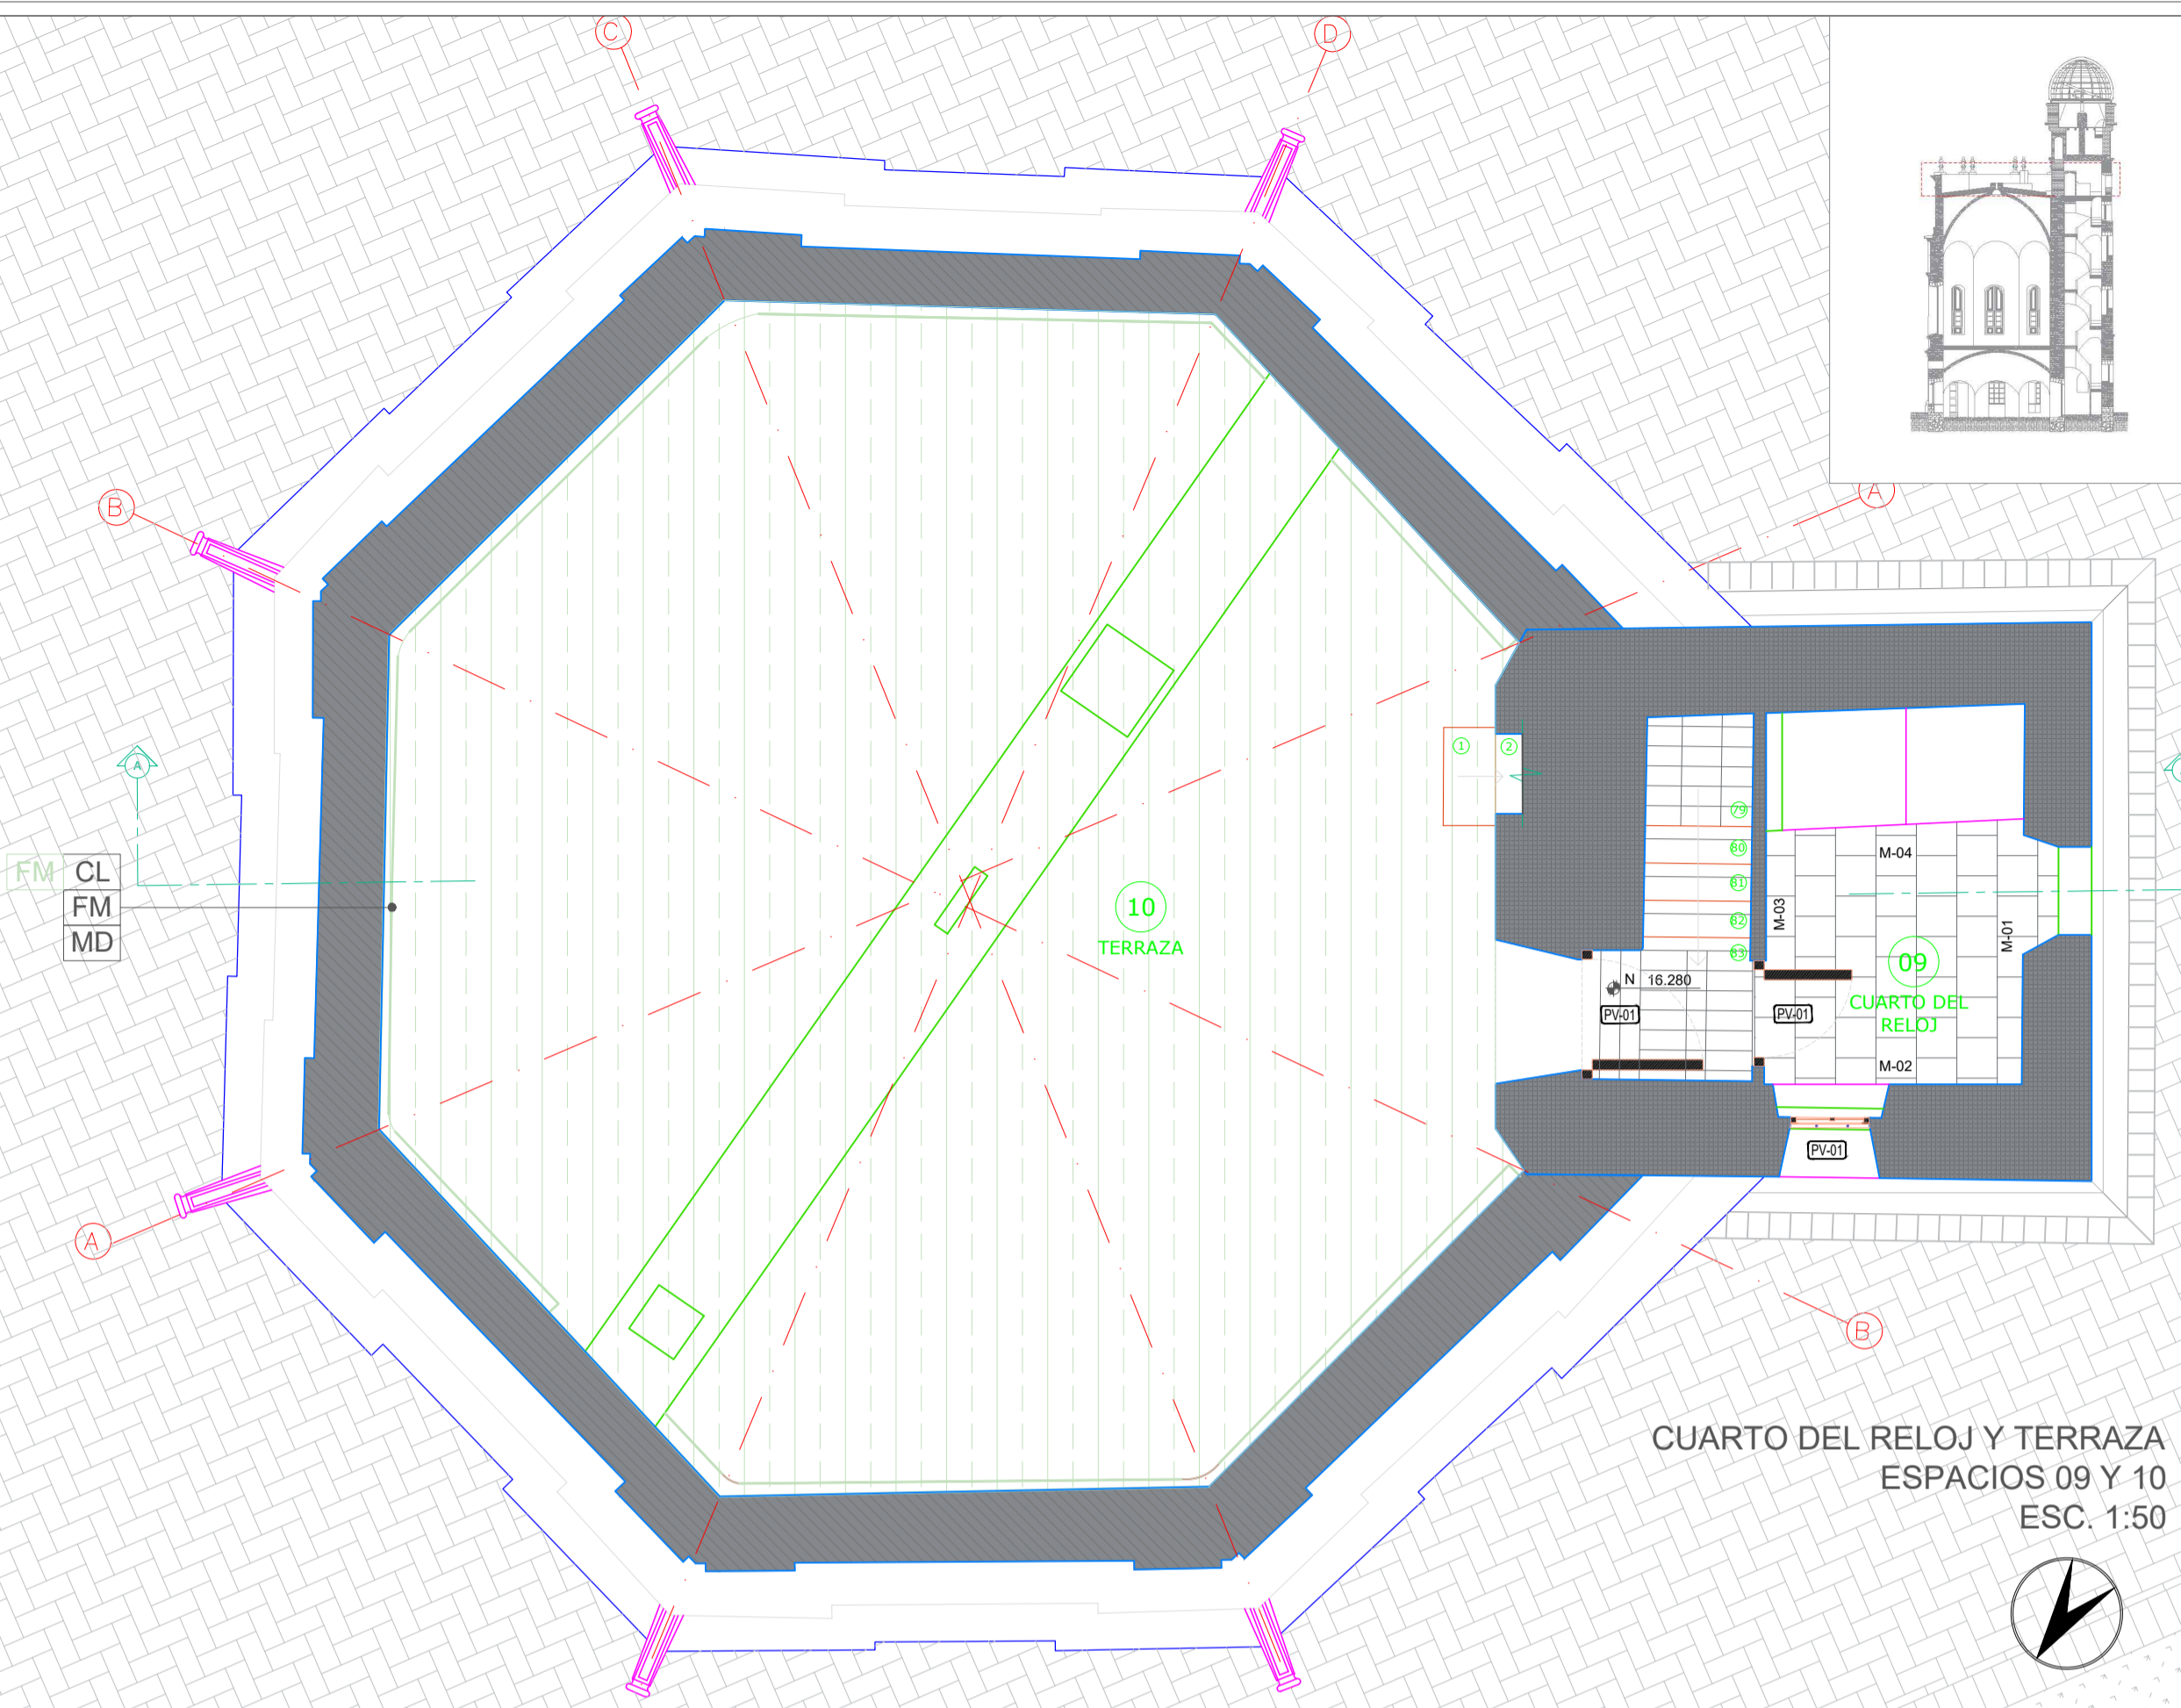


LESIONES

- HC - HUMEDAD CAPILAR
- DP - DESPRENDIMIENTO DE PAÑETE
- ER - EROSIÓN MECÁNICA
- SA - SUCIEDAD POR AGUA
- DPi - DESPRENDIMIENTO DE PINTURA
- HF - HUMEDAD POR FILTRACIÓN
- OR - ORGANISMOS
- CR - CORROSIÓN Y HUECOS
- S - SUCIEDAD
- DM - DESGASTE DE MADERA
- PU - PUDRICIÓN DE MADERA
- AREA AFECTADA POR LA ENTRADA AGUA

CAUSAS

- FR - FRACTURA DE ELEMENTO EN MADERA
- EM - EMBOMBAMIENTO
- G - GRIETA
- F - FISURA
- FM-FOIL DE ALUMINIO MAL INSTALADO
- CH - CAMBIOS DE HUMEDAD POR EL TERRENO
- IA - FALTA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO
- FM - FALTA DE MANTENIMIENTO
- IM - IMPACTO
- CM- CAMBIO DE MATERIAL
- LD - LAVADO DIFERENCIAL
- EX - EXCREMENTO DE PALOMAS
- MD - MALA CONCEPCIÓN EN EL DISEÑO
- JN - JUNTA NATURAL
- EC - EMPUJE DE LA CUPULA INCRUSTADA EN LOS MUROS, HIPÓTESIS
- CL - EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS CAMBIOS DE CLIMA

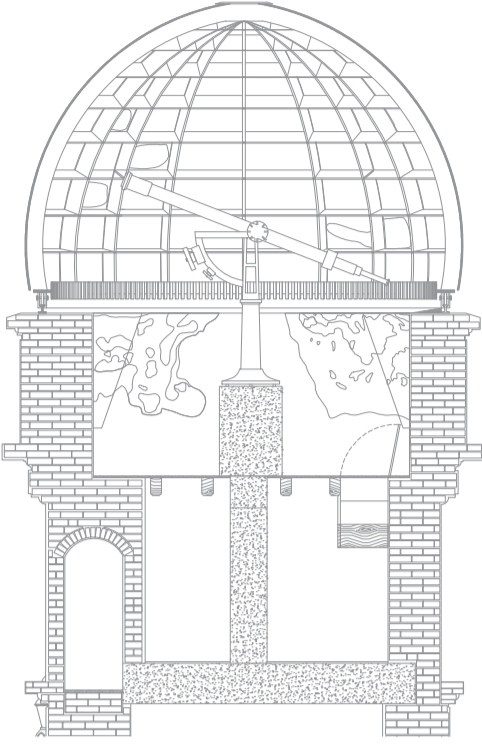

CONTIENE:
PLANOS DE CALIFICACIÓN
CUARTO DEL TELESCOPIO
CÚPULA

ESCALA:
1:25

CONVENCIONES:

LEVANTAMIENTO:
ARQ. LINA MARÍA REYES GÓMEZ
DIBUJO:
ARQ. LINA MARÍA REYES GÓMEZ
ASESOR:
ARQ. ANGELICA CHICA SEGOVIA

OBSERVACIONES:




UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ


MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMUEBLE

FECHA:
SEPTIEMBRE DE 2018
BOGOTÁ - COLOMBIA

PLANO:
C 06

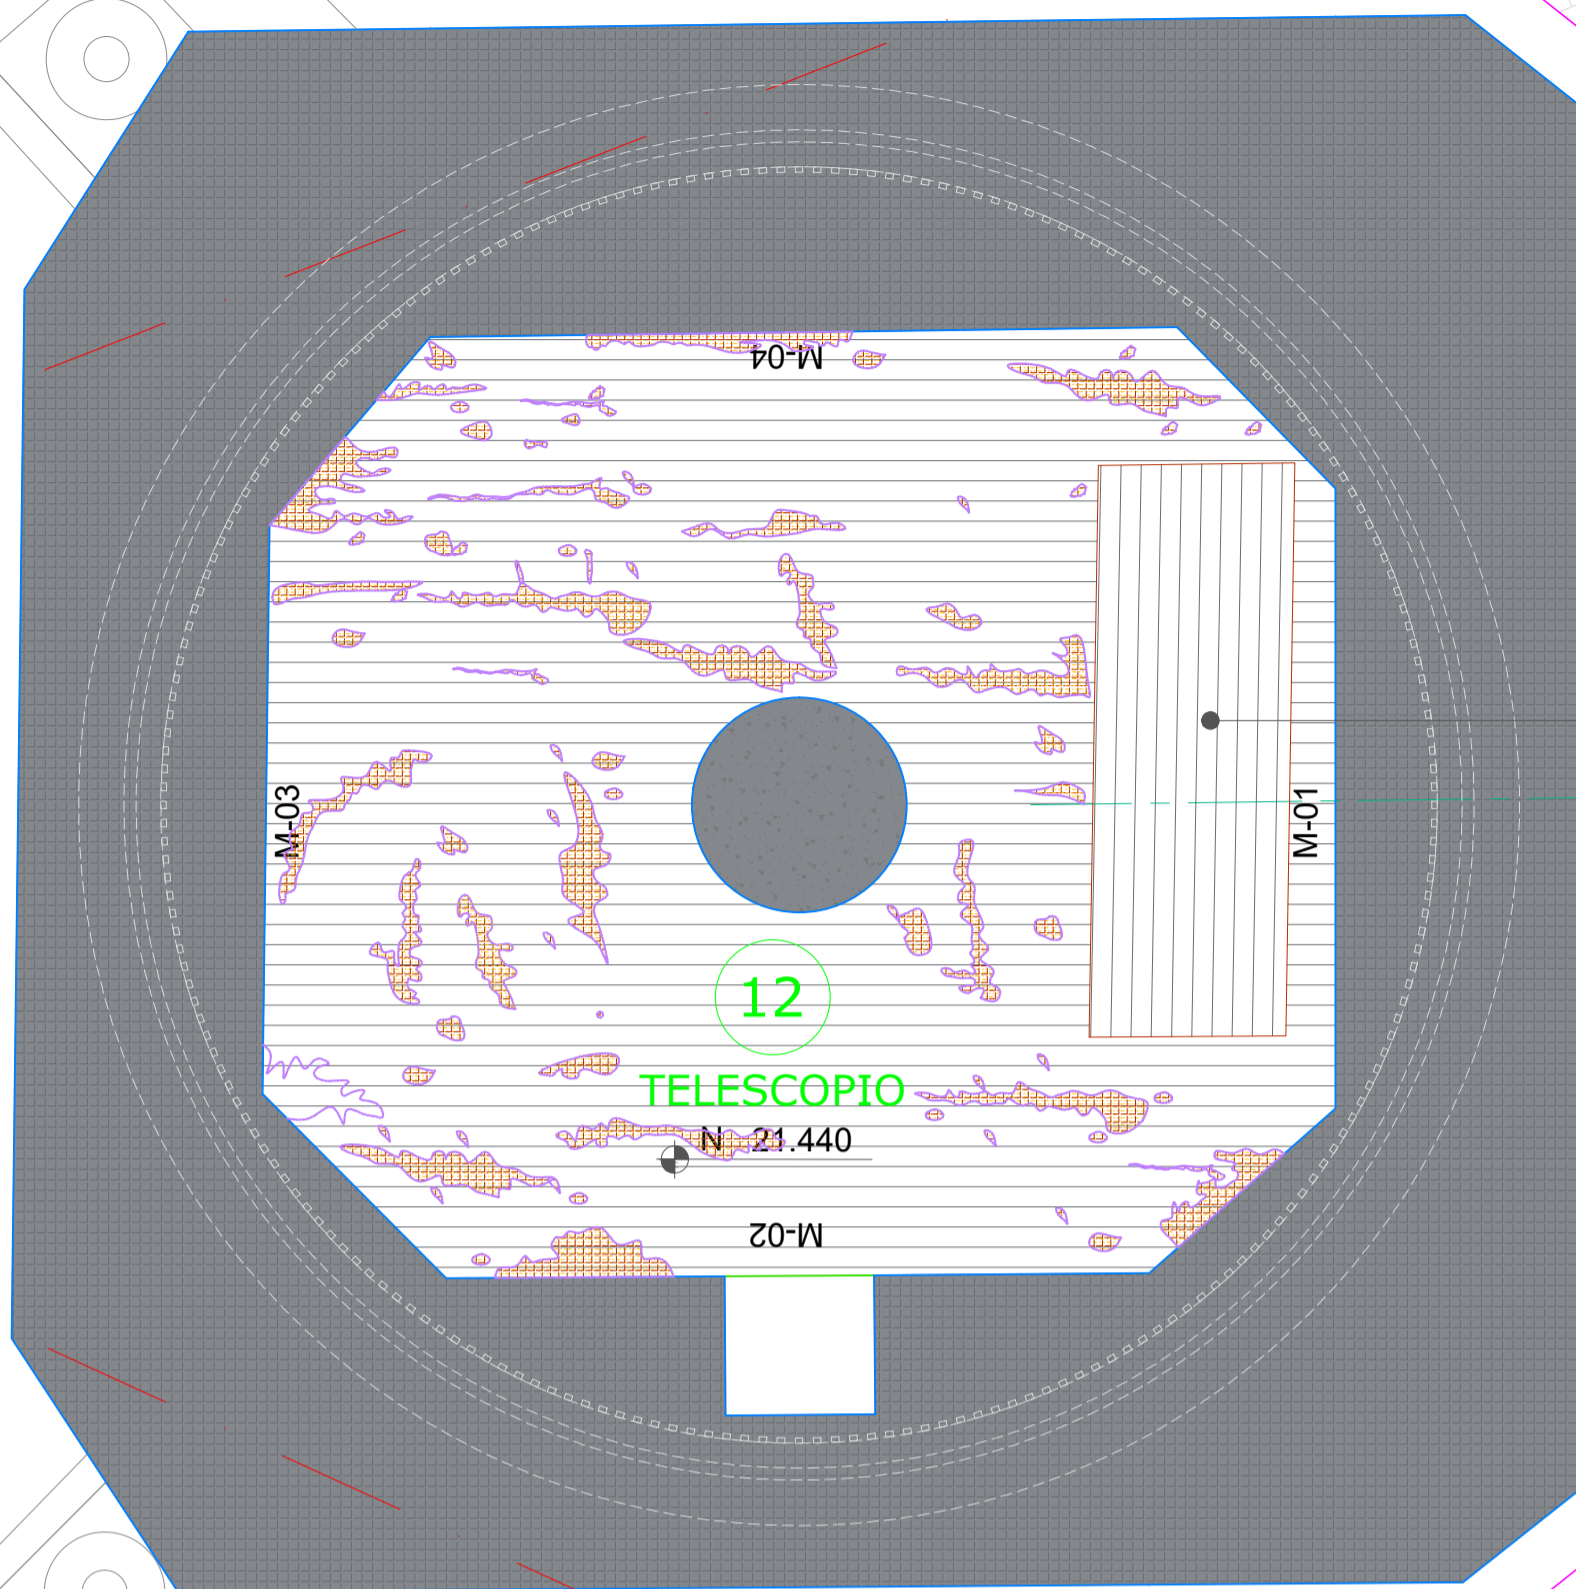


CUARTO EL TELESCOPIO
ESPACIO 12
ESC. 1:25

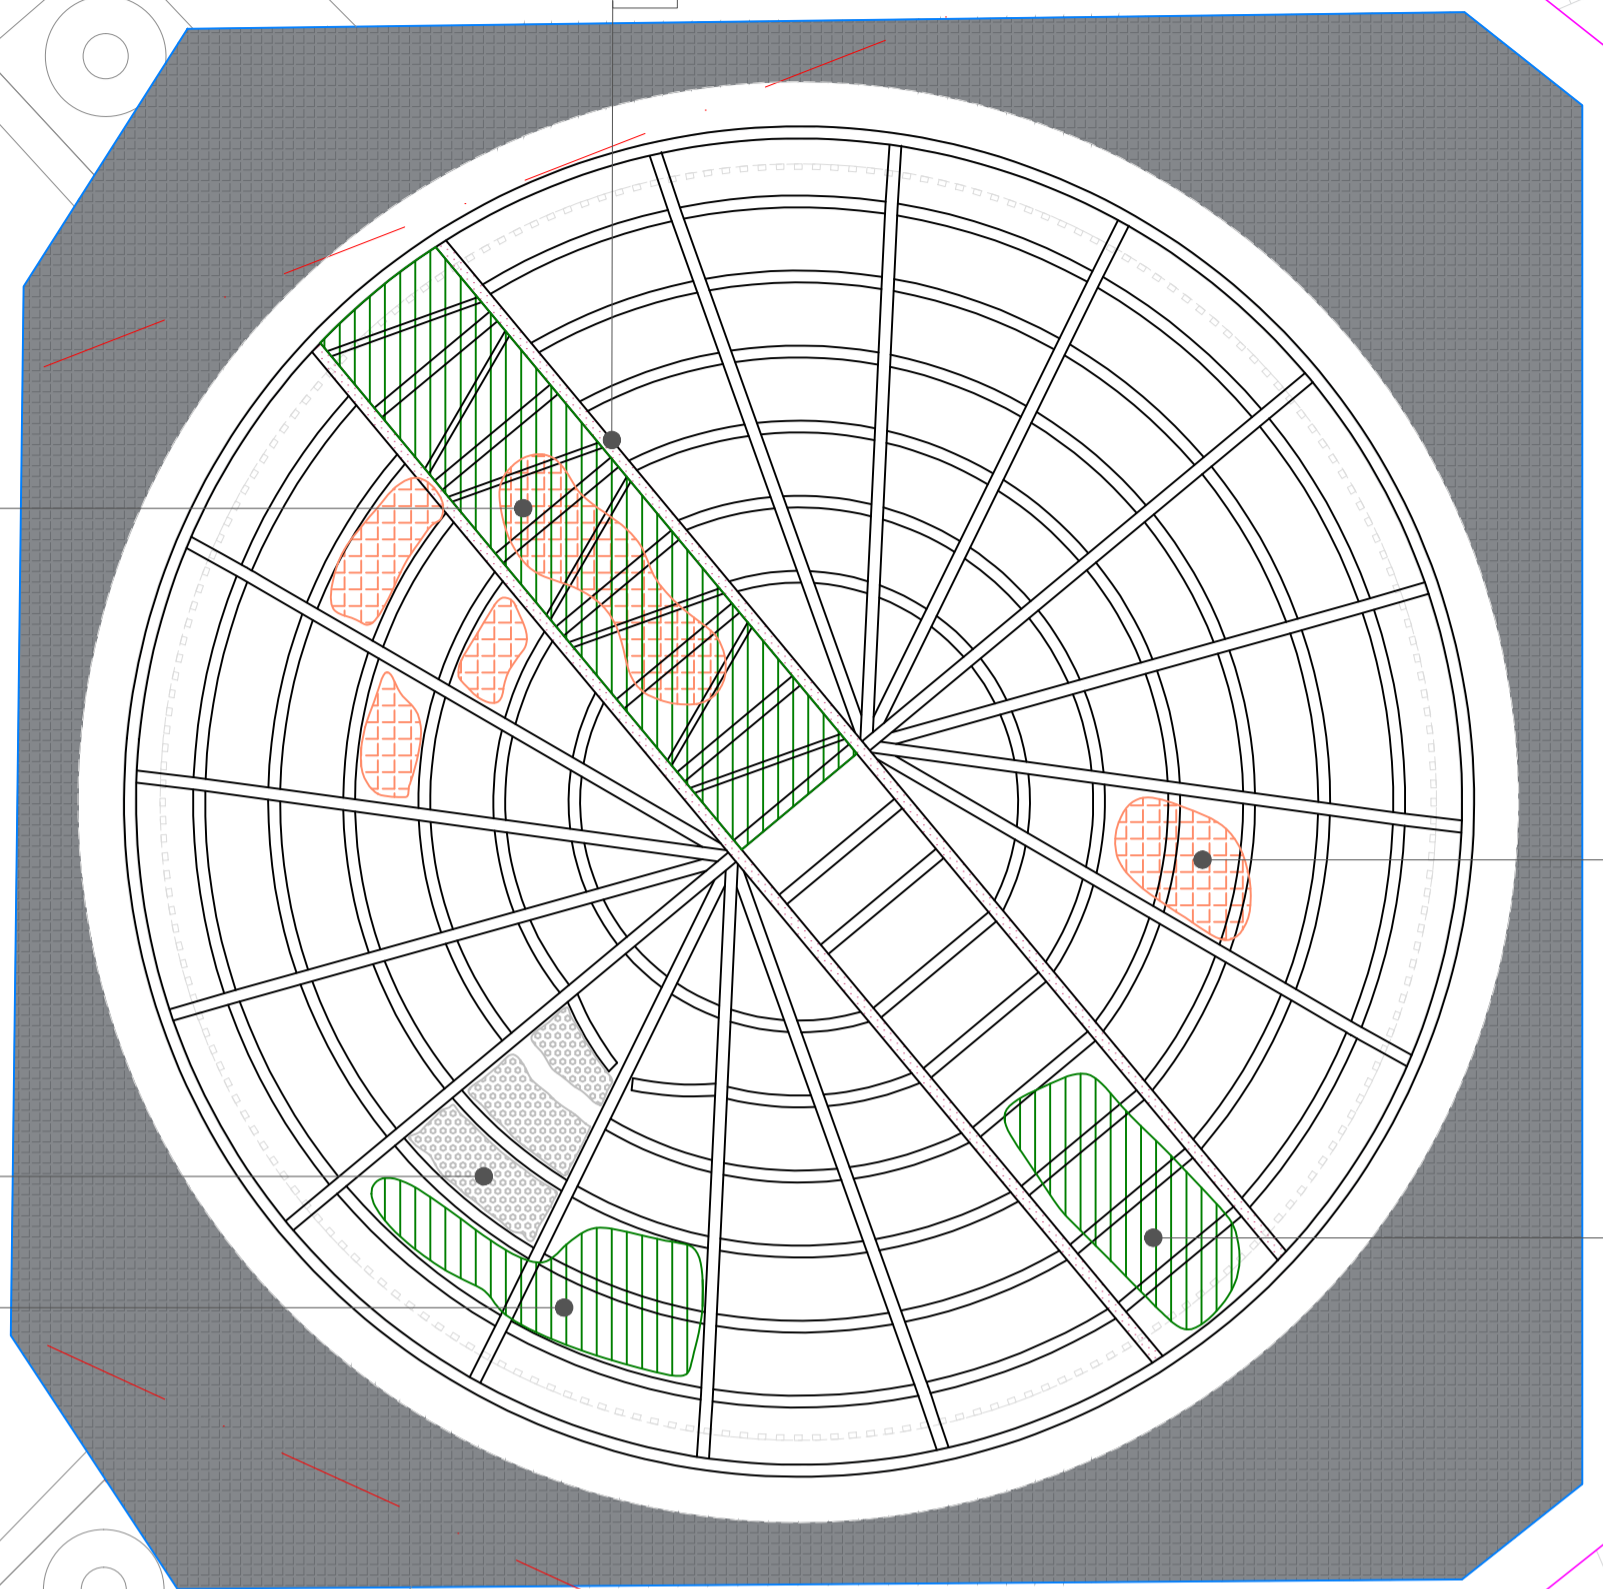

CÚPULA
ESPACIO 12
ESC. 1:25


HF	CL
DP	EX
OR	FM
	MD

ESPACIO 12 M-01

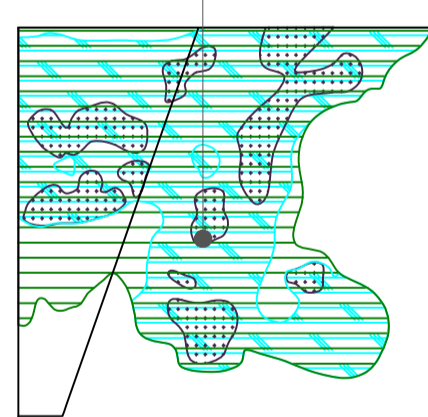

HF	CL
DP	EX
OR	FM
	MD

ESPACIO 12 M-02

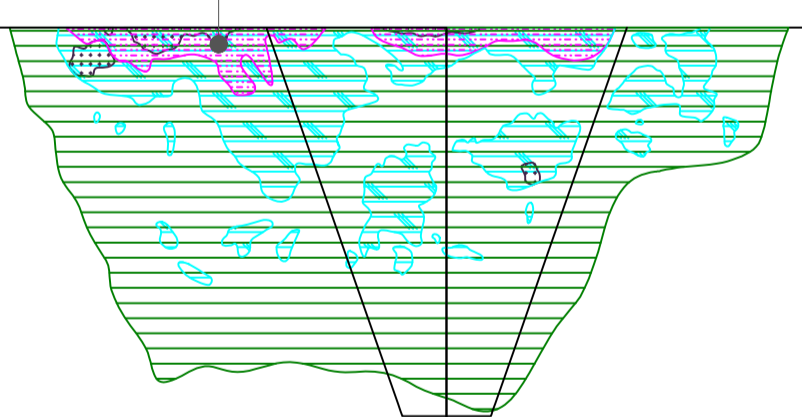


HF	CL
DP	EX
SA	FM
OR	MD

ESPACIO 12 M-03




HF	CL
DP	EX
SA	FM
OR	MD

ESPACIO 12 M-04

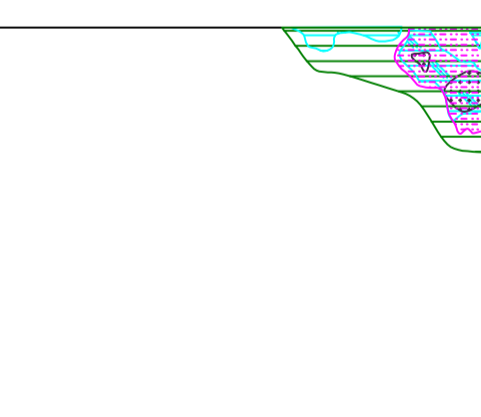


HF	CL
DP	EX
SA	FM
OR	MD

ESPACIO 12 M-04

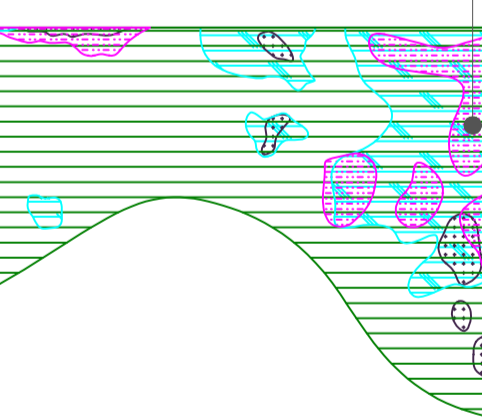

HF	CL
DP	EX
SA	FM
OR	MD

ESPACIO 12 M-04

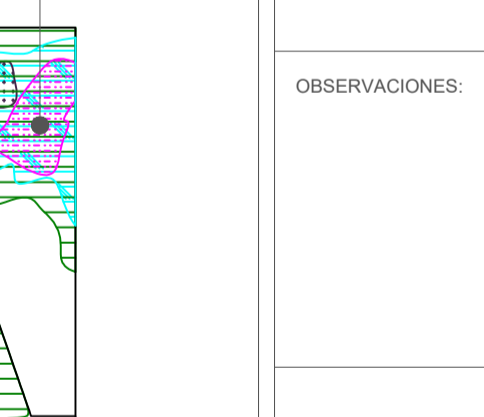


ALZADOS CUARTO DEL TELESCOPIO
ESPACIO 12
ESC. 1:25

LESIONES

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| HC - HUMEDAD CAPILAR | OR - ORGANISMOS | FR - FRACTURA DE ELEMENTO EN MADERA |
| DP - DESPRENDIMIENTO DE PAÑETE | CR - CORROSIÓN Y PERFORACIONES | EM - EMBOMBAMIENTO |
| ER - EROSIÓN MECÁNICA | S - SUCIEDAD | G - GRIETA |
| SA - SUCIEDAD POR AGUA | DM - DESGASTE DE MADERA | F - FISURA |
| DPI - DESPRENDIMIENTO DE PINTURA | PU - PUDRICIÓN DE MADERA | FM - FOIL DE ALUMINO MAL INSTALADO |
| HF - HUMEDAD POR FILTRACIÓN | AREA AFECTADA POR LA ENTRADA AGUA | |

CAUSAS

- | | |
|--|---|
| CH - CAMBIOS DE HUMEDAD POR EL TERRENO | EX - EXCREMENTO DE PALOMAS |
| IA - FALTA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO | MD - MALA CONCEPCIÓN EN EL DISEÑO |
| FM - FALTA DE MANTENIMIENTO | JN - JUNTA NATURAL |
| IM - IMPACTO | EC - EMPUJE DE LA CÚPULA INCRUSTADA EN LOS MUROS, HIPÓTESIS |
| CM - CAMBIO DE MATERIAL | CL - EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS CAMBIOS DE CLIMA |
| LD - LAVADO DIFERENCIAL | |

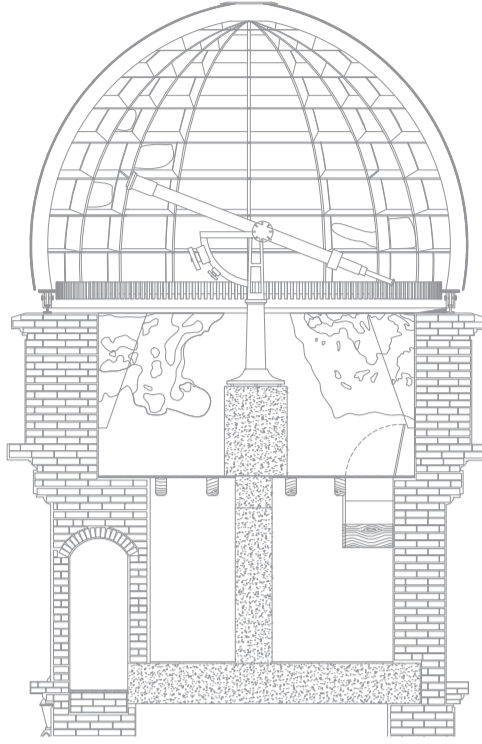

CONTIENE:

PLANOS DE CALIFICACIÓN
FACHADAS
NOR - ORIENTAL
SUR - ORIENTAL

ESCALA:

ESC. 1:75

CONVENCIONES:

LEVANTAMIENTO:

ARQ. LINA MARÍA REYES GÓMEZ


DIBUJO:

ARQ. LINA MARÍA REYES GÓMEZ


ASESOR:

ARQ. ANGELICA CHICA SEGOVIA

OBSERVACIONES:

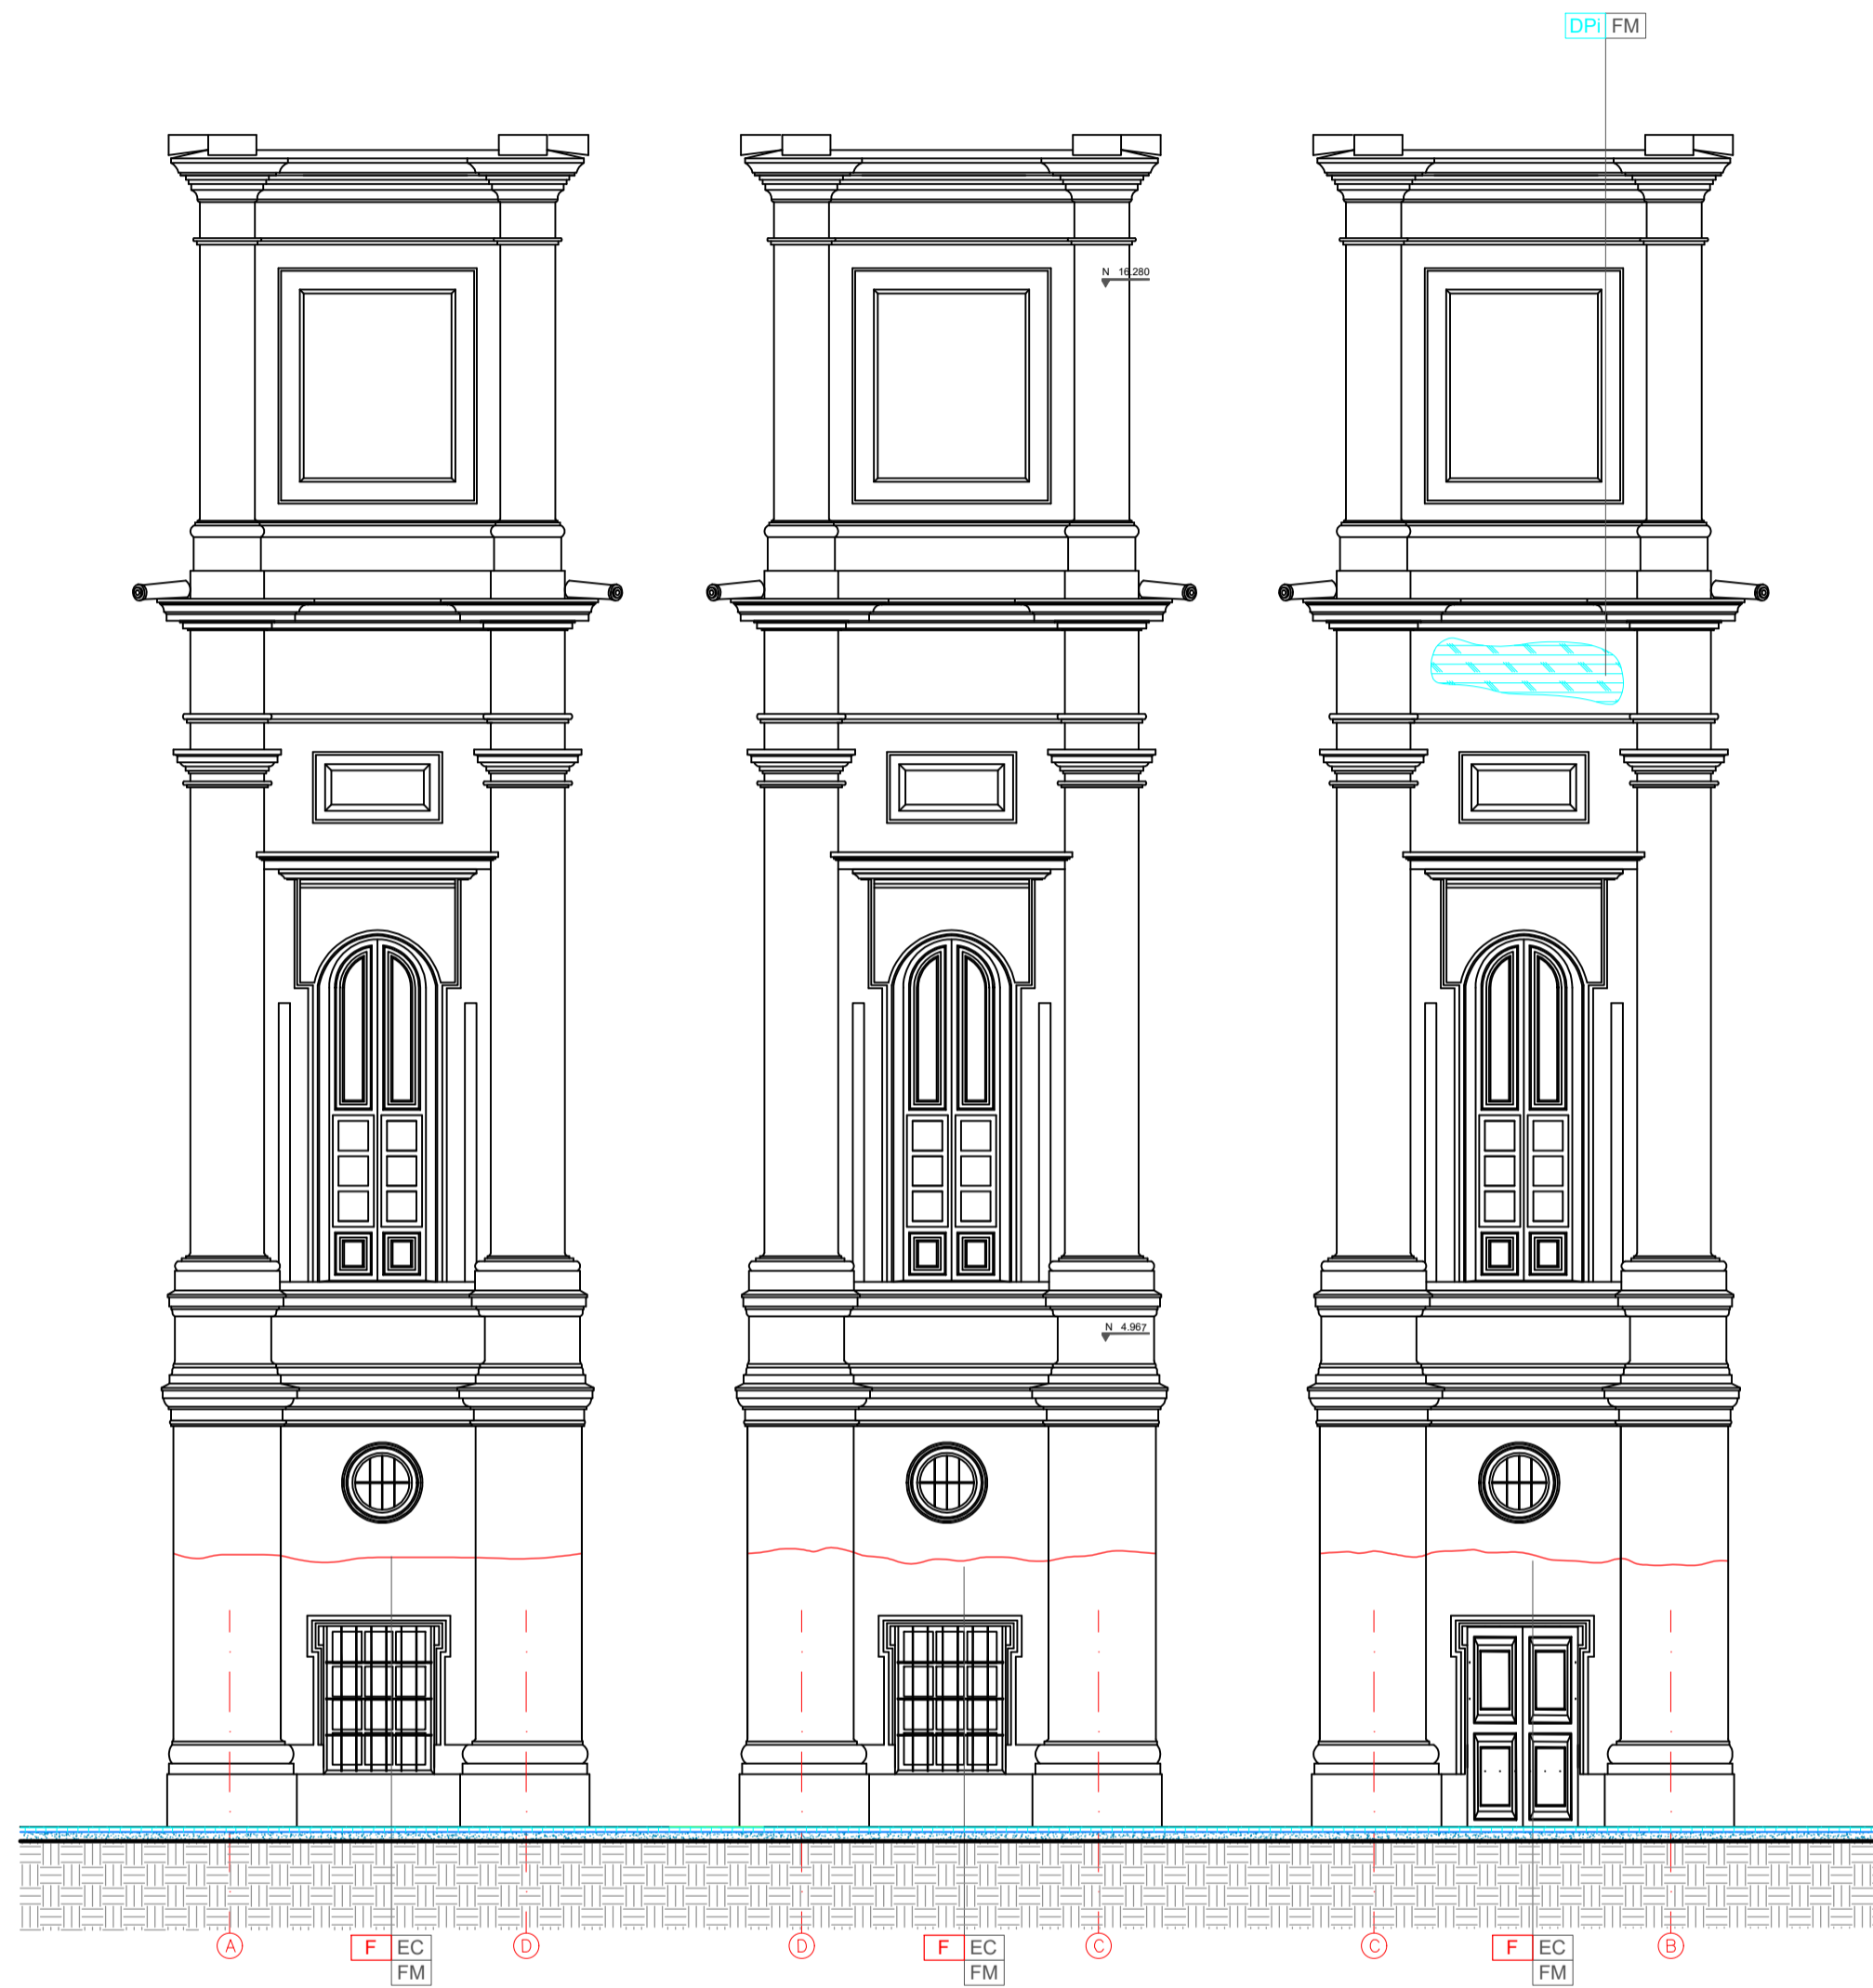



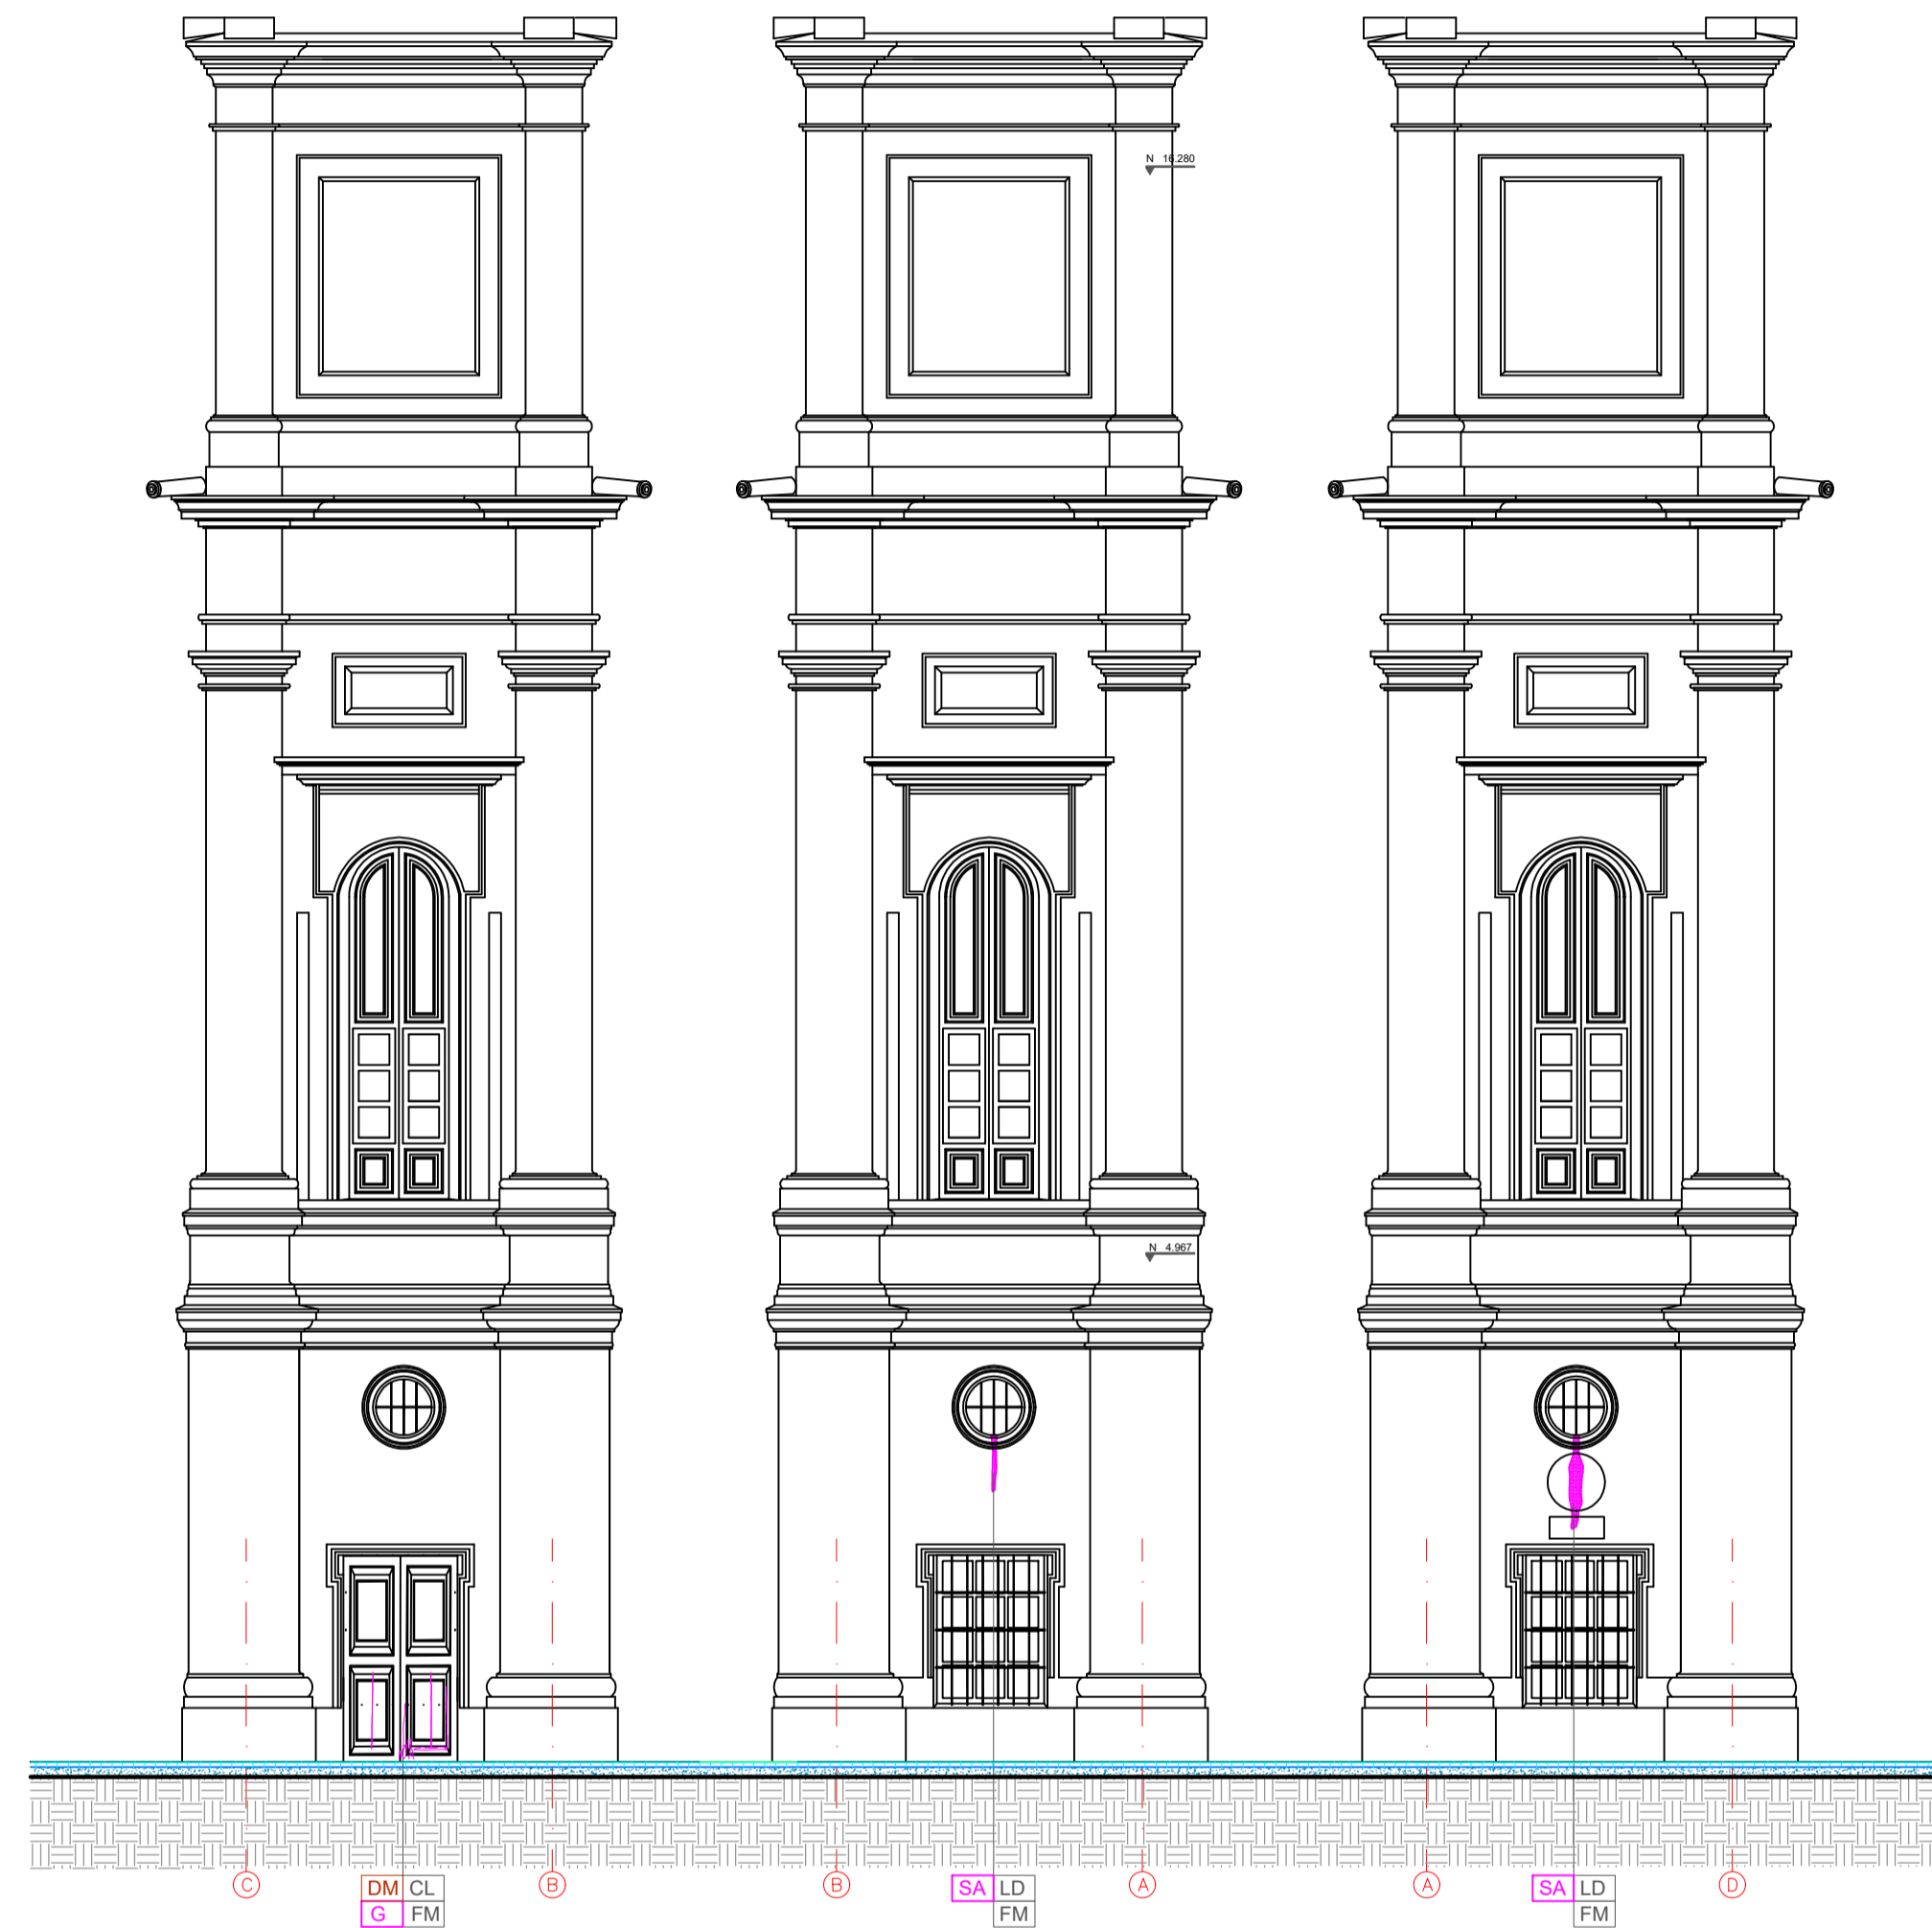








 
FACHADA
SUR - ORIENTAL
ESC. 1:75




 



FACHADA
NOR - ORIENTAL
ESC. 1:75

LESIONES

-  HC - HUMEDAD CAPILAR
-  DP - DESPRENDIMIENTO DE PAÑETE
-  ER - EROSIÓN MECÁNICA
-  SA - SUCIEDAD POR AGUA
-  DPi - DESPRENDIMIENTO DE PINTURA
-  HF - HUMEDAD POR FILTRACIÓN

-  OR - ORGANISMOS
-  CR - CORROSIÓN Y PERFORACIONES
-  S - SUCIEDAD
-  DM - DESGASTE DE MADERA
-  PU - PUDRICIÓN DE MADERA
-  AREA AFECTADA POR LA ENTRADA AGUA

-  FR - FRACTURA DE ELEMENTO EN MADERA
-  EM - EMBOMBAMIENTO
-  G - GRIETA
-  F - FISURA
-  FM - FOIL DE ALUMINIO MAL INSTALADO

CAUSAS

- CH - CAMBIOS DE HUMEDAD POR EL TERRENO
- IA - FALTA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO
- FM - FALTA DE MANTENIMIENTO
- IM - IMPACTO
- CM- CAMBIO DE MATERIAL
- LD - LAVADO DIFERENCIAL

- EX - EXCREMENTO DE PALOMAS
- MD - MALA CONCEPCIÓN EN EL DISEÑO
- JN - JUNTA NATURAL
- EC - EMPUJE DE LA CUPULA INCRUSTADA EN LOS MUROS, HIPÓTESIS
- CL - EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS CAMBIOS DE CLIMA




UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMUEBLE

FECHA:
SEPTIEMBRE DE 2018
BOGOTÁ - COLOMBIA

PLANO:

C 07

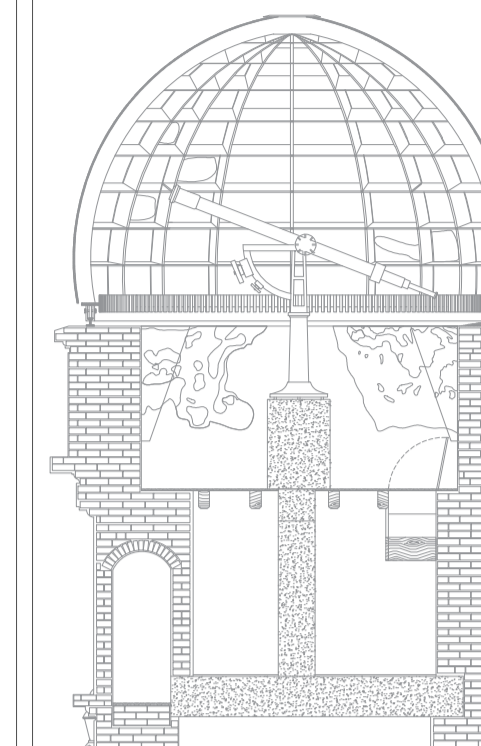

CONTIENE:

PLANOS DE CALIFICACIÓN SUR - OCCIDENTAL CORTE A-A

ESCALA:

ESC. 1:75

CONVENCIONES:

LEVANTAMIENTO:

ARQ. LINA MARÍA REYES GÓMEZ

DIBUJO:

ARQ. LINA MARÍA REYES GÓMEZ

ASESOR:

ARQ. ANGELICA CHICA SEGOVIA

OBSERVACIONES:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ


MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE

FECHA:


SEPTIEMBRE DE 2018
BOGOTÁ - COLOMBIA

PLANO:

C 08

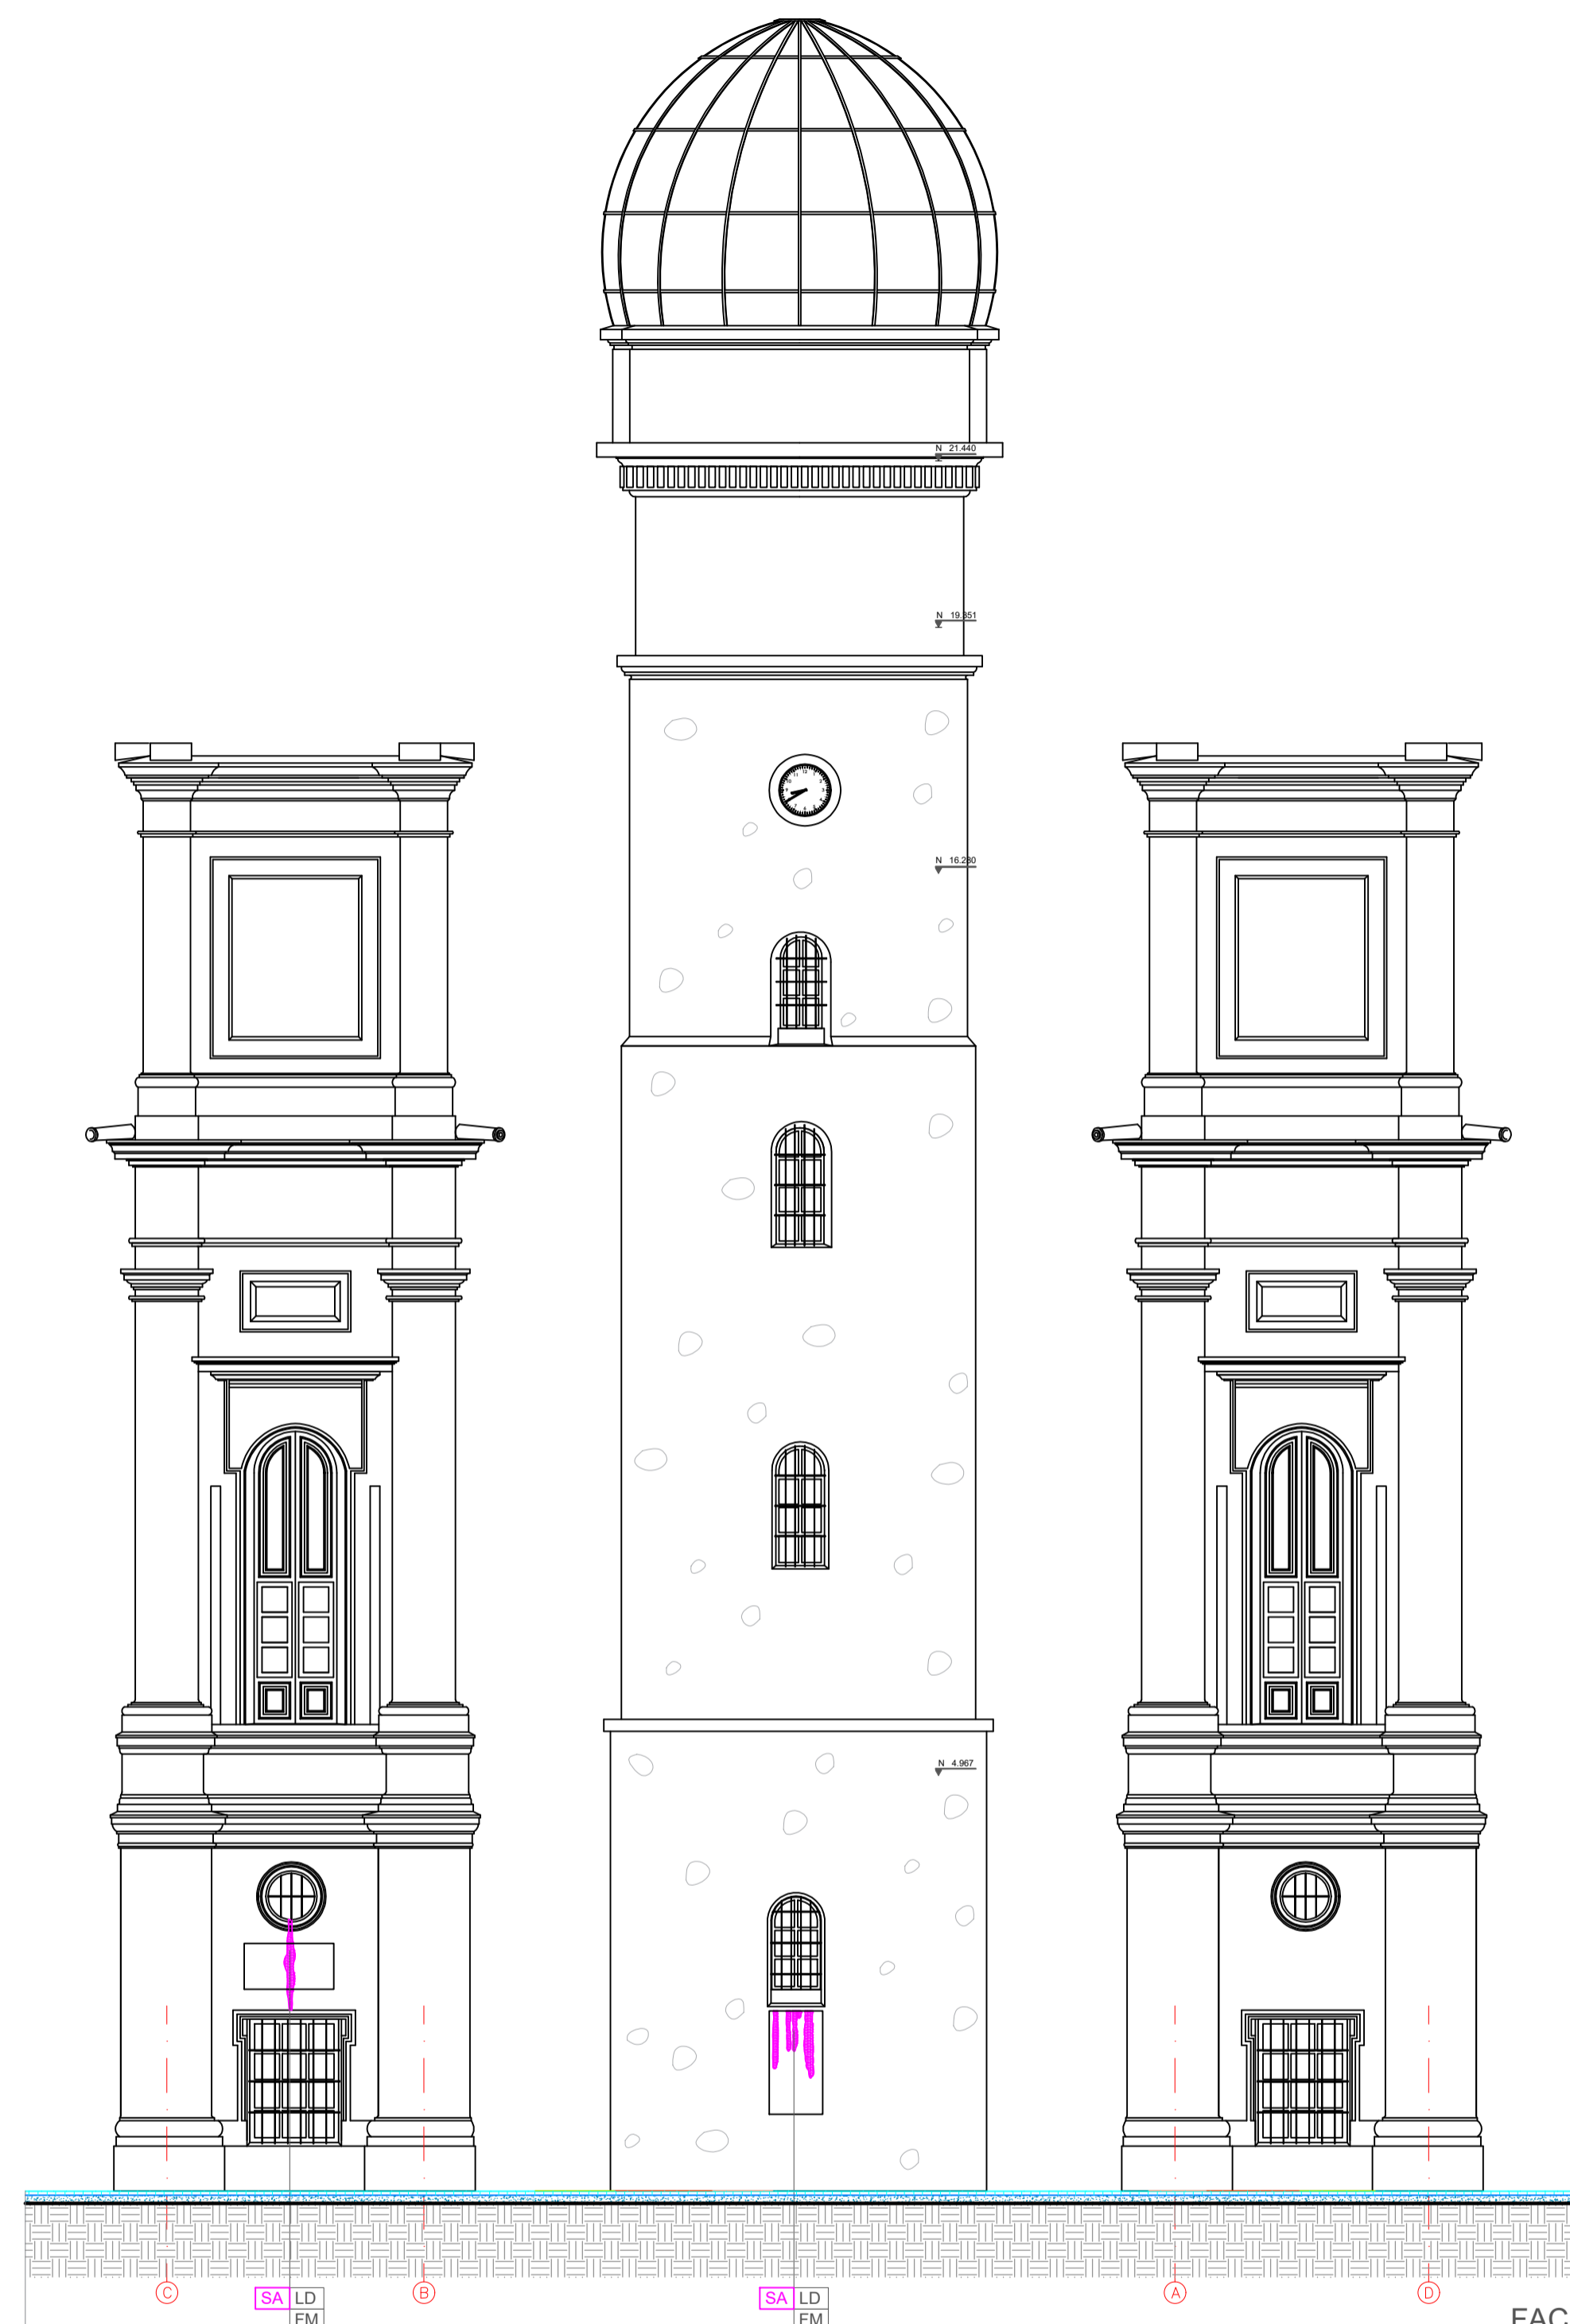

FACHADA SUR - OCCIDENTAL
ESC. 1:75

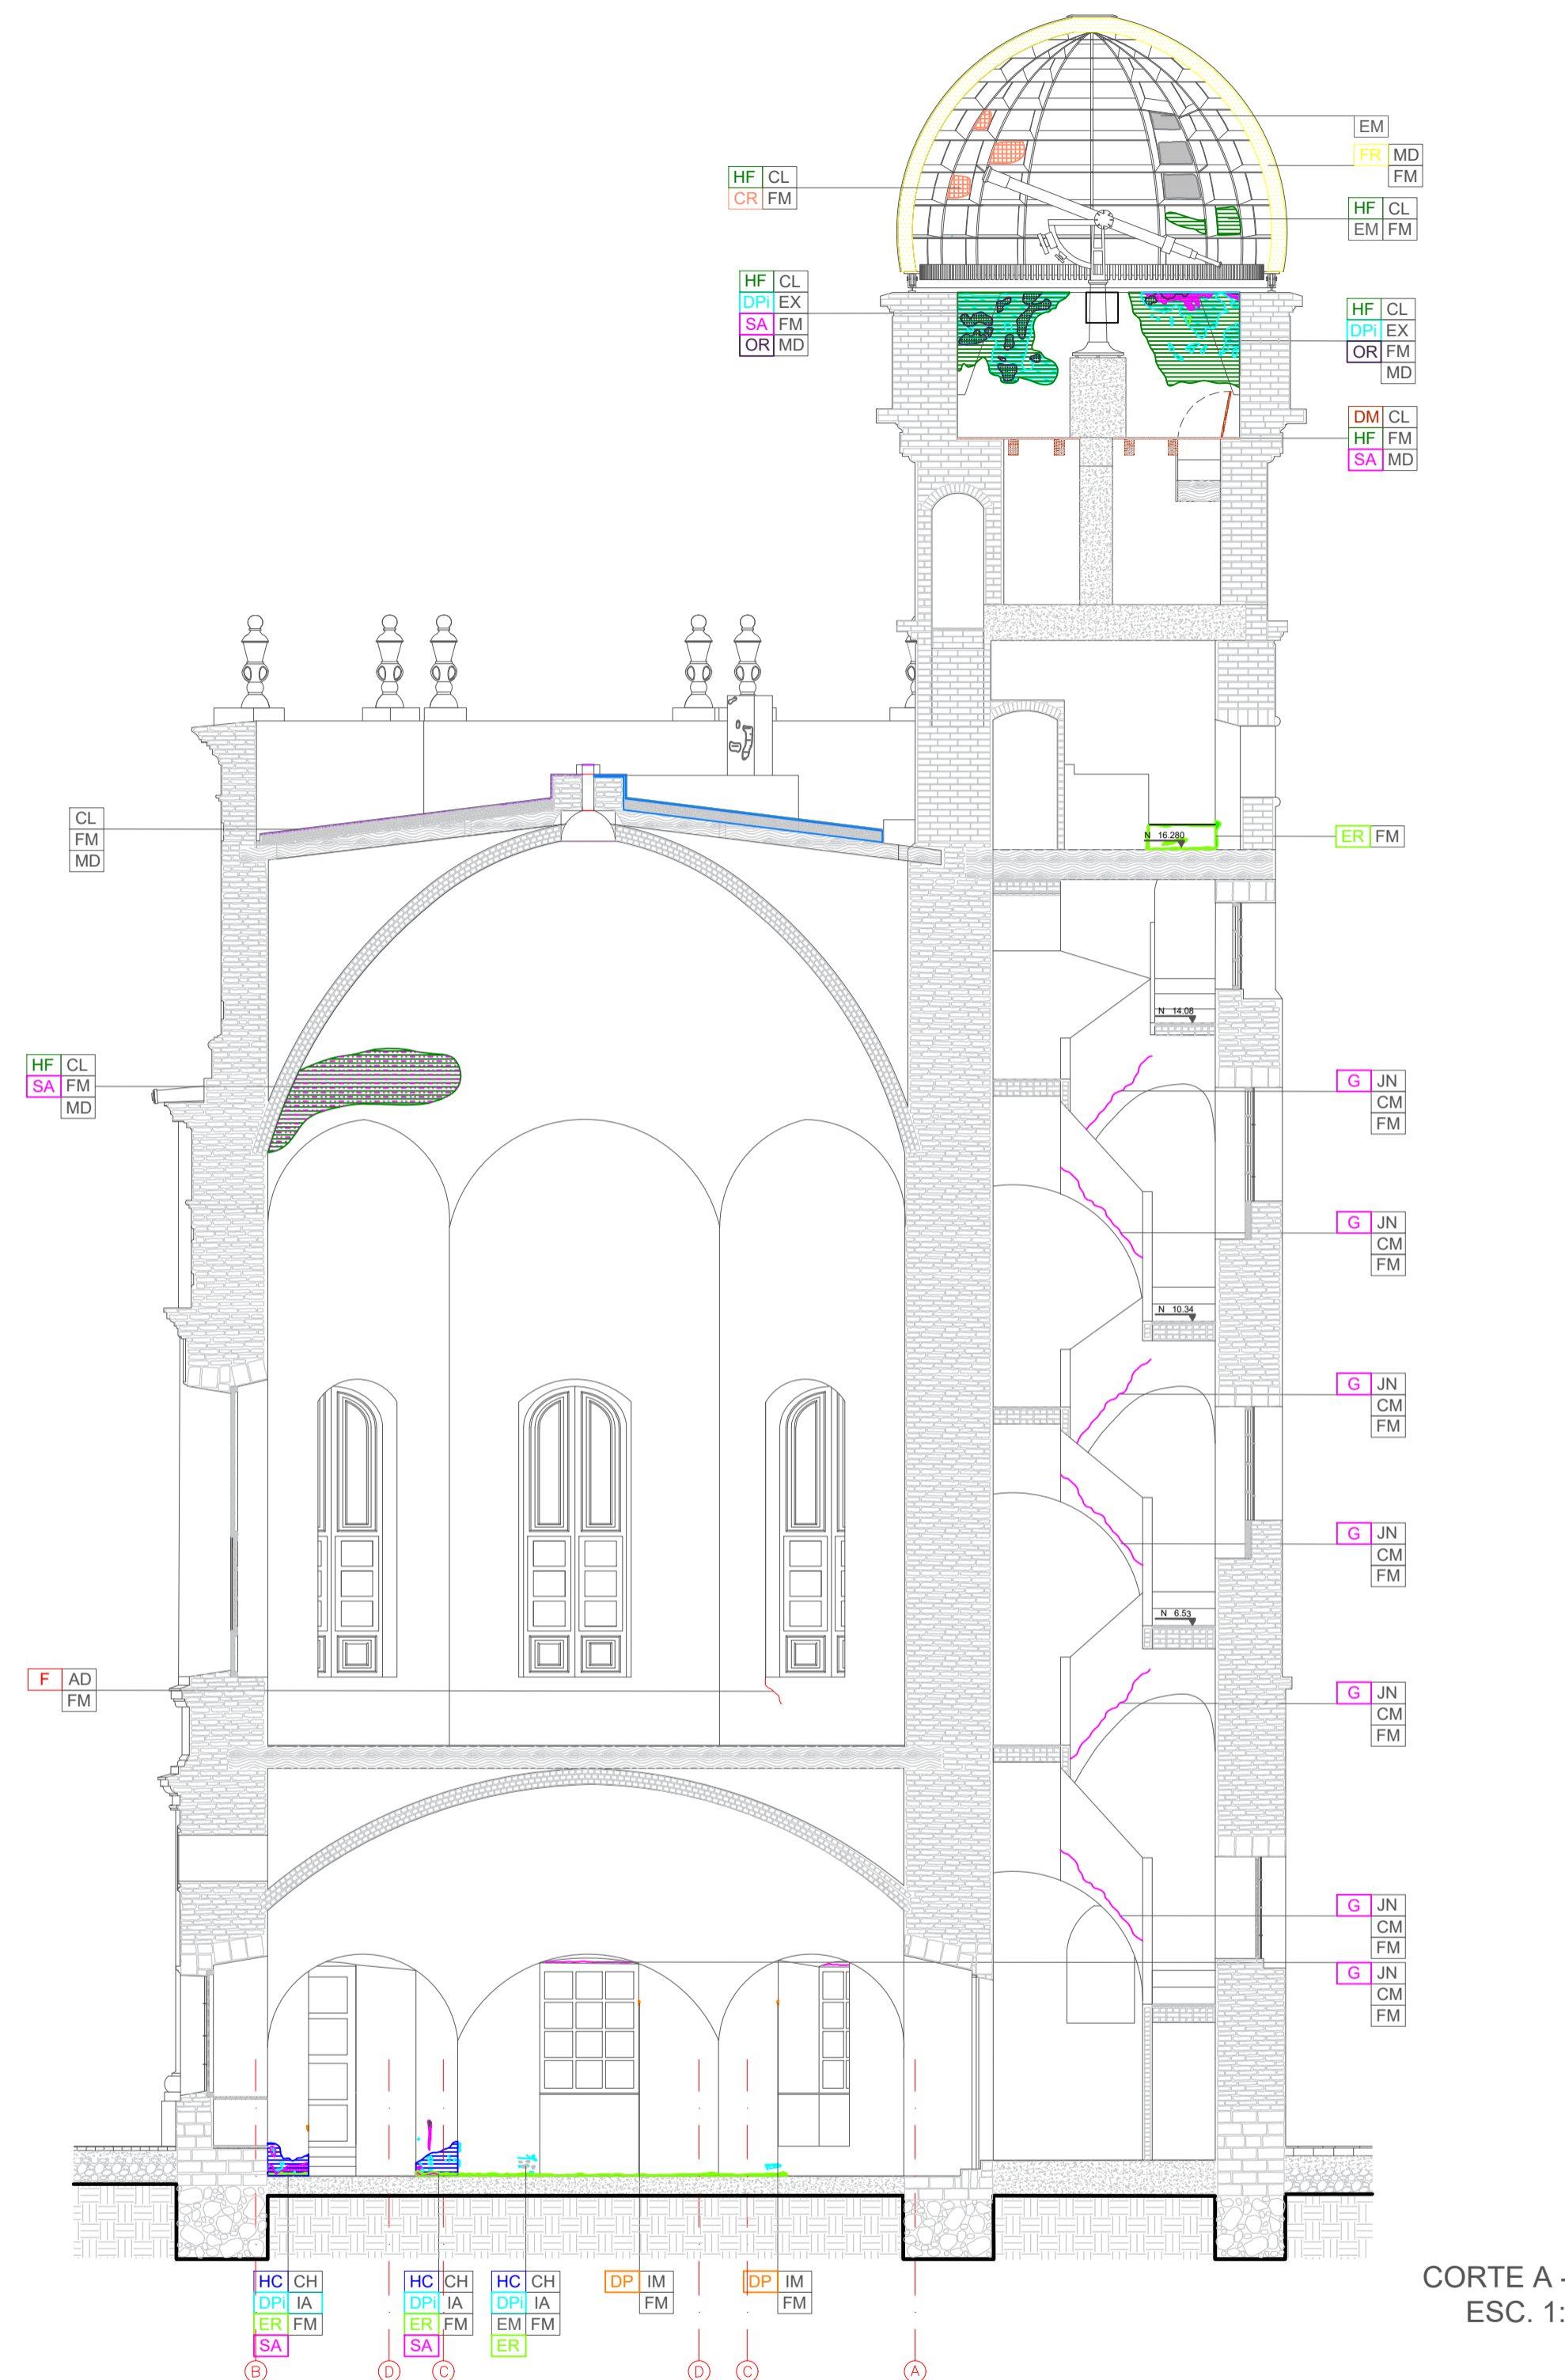

CORTE A - A
ESC. 1:75

LESIONES

- HC - HUMEDAD CAPILAR
- DP - DESPRENDIMIENTO DE PAÑETE
- ER - EROSIÓN MECÁNICA
- SA - SUCIEDAD POR AGUA
- DPi - DESPRENDIMIENTO DE PINTURA
- HF - HUMEDAD POR FILTRACIÓN

- OR - ORGANISMOS
- CR - CORROSIÓN Y HUECOS
- S - SUCIEDAD
- DM - DESGASTE DE MADERA
- PU - PUDRICIÓN DE MADERA
- AREA AFECTADA POR LA ENTRADA AGUA

- FR - FRACTURA DE ELEMENTO EN MADERA
- EM - EMBOMBAMIENTO
- G - GRIETA
- F - FISURA
- FM - FOIL DE ALUMINO MAL INSTALADO

CAUSAS

- CH - CAMBIOS DE HUMEDAD POR EL TERRENO
- IA - FALTA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO
- FM - FALTA DE MANTENIMIENTO
- IM - IMPACTO
- CM - CAMBIO DE MATERIAL
- LD - LAVADO DIFERENCIAL

- EX - EXCREMENTO DE PALOMAS
- MD - MALA CONCEPCIÓN EN EL DISEÑO
- JN - JUNTA NATURAL
- EC - EMPUJE DE LA CUPULA INCRUSTADA EN LOS MUROS, HIPÓTESIS
- CL - EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS CAMBIOS DE CLIMA